



325P PLASMA CUTTER OPERATING MANUAL



FEATURES:

- Uses Electrical Arc Drag Torch Technology that allows you to move (drag) torch directly across the metal surface for more precise cuts
- Cutting thickness recommended 1/4" and up to 3/8"
- Input 115V; 20A to 15A adapter
- Output 20A
- Easy to use and operate
- Integrated consumables storage area
- Air pressure regulator and dryer
- Thermal overload protection
- Diagnostic LED lights
- Post-flow air cooling for longer life
- Internal cooling fan
- CSA certified

IDEAL FOR:

Sheet metal to plate cutting; Auto Body, Farm and Ranch, HVAC, Plumbing, Contractor, General Fabrication

INCLUDES:

Torch, Ground Cable, Ground Clamp, Box of Consumables, 20A to 15 Adapter, and Input Power Cable.



WELDING IN AMERICA.
SINCE THE BEGINNING.

ENGLISH



5/3/1
WARRANTY
CAT# 302

REV 08/25/15

STOP!

PLEASE DO NOT RETURN TO THE STORE

If you have questions or problems with your new plasma cutter,
please call customer service at **1-800-521-6038**
Monday through Friday from 7 a.m. - 5 p.m. (MST) or at
www.forneyind.com/customer_service.

Please take time to register your product at
www.forneyind.com/customer_service/register_your_product/

Thank you, enjoy your new plasma cutter.



FIVE WAYS TO ORDER

Web: www.forneyind.com

Phone: 800-521-6038

Fax: 970-498-9505

Mail: Forney Industries
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525

Email: sales@forneyind.com

U.S. Warehouses:

- Fort Collins, CO
- Tipp City, OH

Forney Promise

We are committed to your success regardless of location, size or needs. We understand it is your goal to get the job done right, and we are ready to help you do just that.

President's Message

We market the highest quality tools, equipment and accessories for the do-it-yourselfer and professional. Our passion and dedication in bringing new products to the industrial and retail market, combined with our personal service, is unmatched in our industry. Our ability to listen to our customers' needs enables us to create solutions to their problems.

Our dedication to the highest quality customer service within our corporate headquarters and the service provided in the field is unequalled. We are committed to creating the best solutions to our customer's needs. Above all, our employees will provide the same respect and caring attitude within the organization as they are expected to share with every Forney customer. Our goal will be to exceed our customers' expectations through empowered people, guided by shared values and commitments.

We work hard so our customers trust us because of our integrity, teamwork and innovation of Forney products, and Forney's 80 years of unmatched product quality and an unwavering commitment to our customers.

When our customers succeed we succeed.

A handwritten signature in black ink, reading 'Steven G. Anderson'.

STEVEN G. ANDERSON, President & CEO

Copyright© 2014 Forney Industries, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction and/or distribution is subject to US copyright laws.

Forney 5/3/1 Limited Warranty

Effective July 1, 2015

- 1) Limited Warranty** - Subject to the terms and conditions below, Forney Industries, Inc., Fort Collins, Colorado, warrants to its original retail purchaser that the new Forney equipment sold after the effective date of this limited warranty is free of defects in material and workmanship at the time it is shipped by Forney. This is in lieu of all other warranties, expressed or implied.
- 2) Notifications:** Please call **1-800-521-6038** with your warranty questions. You can also visit: www.forneyind.com for additional information about your new welder or plasma system.
- 3) Length of Warranty:** Within the warranty periods listed below, Forney will repair or replace any warranted parts or components that fail due to defects in material or workmanship. Warranty is effective from the date of original retail purchase. Warranty duration is as follows.
 - A) 5 years:** Original main power rectifiers only to include SCRs, diodes and discrete rectifier modules, transformers, stabilizers, and reactors.
 - B) 3 years:** Drive Systems, PC Boards, Motors, and Switches and Controls
 - C) 1 year:** MIG guns, relays, contactors, and regulators, plasma cutting torches, and accessories.
 - D) 90 days:** Replacement parts. Does not include labor.
- 4) Forney's limited warranty shall not apply to consumables such as contact tips, cutting nozzles, felt wire cleaner, drive rollers, gas diffusers, plasma torch tips and electrodes, weld cables, tips and parts that fail due to normal wear. In addition, this warranty does not extend to any damage caused by the untimely replacement or maintenance of any of the previously listed consumable parts.
- 5) Warrantor:**
Forney Industries
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525
1-800-521-6038
www.forneyind.com
- 6) Purchaser / Warranty:** The original purchaser of the Forney Industries product. The warranty is not transferable. Forney Industries products are intended for purchase and use by persons trained and experienced in the use and maintenance of welding equipment.
- 7) What is not covered under the warranty:**
 - A) Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in duration to this express warranty. After this period, all risk of loss, from whatever reason, shall be on the purchaser.
 - B) Any incidental, indirect, or consequential loss, damage, or expense that may result from any defect, failure or malfunction of the Forney product.
 - C) Any failure that results from accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with the product.
 - D) Pre-delivery service, i.e. assembly and adjustment.
- 8) Claim:** In the event of a warranty claim under this warranty, the exclusive remedies shall be, at Forney Industries sole option:
 - A) Repair; or
 - B) Replacement; or
 - C) Where authorized in writing by Forney Industries, the cost of repair or replacement at an authorized Forney Industries service station; or
 - D) Payment of or credit for the purchase price less reasonable depreciation based on actual use upon the return of the goods at the customer's risk and expense.
- 9) Purchaser will:**
 - A) Contact Forney's customer service at **1-800-521-6038** within 30 days of the defect or failure.
 - B) Provide dated proof of purchase (typically a purchase receipt).
 - C) Provide the serial number. Registering your welder at forneywelding.forneyind.com will speed up this process.
 - D) Deliver or ship welder to a Forney authorized service center. Freight &/or packaging costs, if any, must be borne by the purchaser

CAUTION!

BEFORE INSTALLING, OPERATING OR CARRYING OUT MAINTENANCE ON THE MACHINE, READ THE CONTENTS OF THIS MANUAL CAREFULLY, PAYING PARTICULAR ATTENTION TO THE SAFETY RULES AND HAZARDS.

In the event of these instructions not being clear, please contact your
Forney Authorized Dealer or Forney Customer Service 1-800-521-6038

Safety Information

Symbol Usage



Means: Warning! Watch Out! There are possible hazards with this procedure! The possible hazards are shown in the adjoining symbols.

NOTE:

Means: "Note"; not safety related.



This group of symbols means: Warning! Watch Out! Possible electric shock, moving parts, and hot parts hazards. Consult symbols and related instructions below for necessary actions to avoid the hazards.

California Proposition 65 Warning

This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm (CA. Prop 65). Wash hands after use.

Principal Safety Standards

- Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, from American Welding Society, 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166 Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, from Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402.
- Recommended Practices for Plasma Arc Cutting, American Welding Society Standard AWS C5.2, from American Welding Society, 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166
- Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, American Welding Society Standard AWS F4.1, from American Welding Society, 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166
- National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1, from Compressed Gas Association, 1235 Jefferson Davis Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
- Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
- Safe Practices For Occupation And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018.
- Cutting And Welding Processes, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

EMF Information

Considerations about Welding or Cutting and the Effects of Low Frequency Electric and Magnetic Fields

Welding or cutting current, as it flows through the welding or cutting cables, will cause electromagnetic fields. There has been and still is some concern about such fields. However, after examining more than committee of the National Research Council concluded that: "The body of evidence, in the committee's judgment, has not demonstrated that exposure to power-frequency electric and a magnetic field is a human health hazard." However, studies are still going forth and evidence continues to be examined. Until the final conclusions of the research are reached, you may wish to minimize your exposure to electromagnetic fields when welding or cutting.

To reduce magnetic fields in the workplace, use the following procedures:

1. Keep cables close together by twisting or taping them.
2. Arrange cables to one side and away from the operator.
3. Do not coil or drape cables around your body.
4. Keep cutting power source and cables as far away from operator as practical.
5. Connect work clamp to work piece as close to the cut as possible.

ABOUT PACEMAKERS & HEARING AIDS:

Pacemaker & Hearing Aid wearers consult your doctor first. If cleared by your doctor, then following the above procedures is recommended.

Plasma Arc Cutting Hazards



CUTTING CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION.

Hot metal and sparks blow out from the cutting arc. The flying sparks and hot metal, hot work piece, and hot equipment can cause fires and burns. Check and be sure the area is safe before doing any cutting.

- Do not cut where flying sparks can strike flammable material.
- Connect work cable to the work as close to the cutting area as practical to prevent cutting current from traveling long, possibly unknown paths and causing electric shock and fire hazards.
- Never cut containers with potentially flammable materials inside - they must be emptied and properly cleaned first.
- Do not cut in atmospheres containing explosive dust or vapors.
- Do not cut pressurized cylinders, pipes, or vessels.
- Do not cut containers that have held combustibles.



ELECTRIC SHOCK CAN KILL.

Touching live electrical parts can cause fatal shocks or severe burns. The torch and work circuit are electrically live whenever the output is on. The input power circuit and machine internal circuits are also live when power is on. Plasma arc cutting requires higher voltages than welding to start and maintain the arc (200 to 400 volts DC are common), but also uses torches designed with safety interlock systems which turn off the machine when the shield cup is loosened or if tip touches electrode inside the nozzle. Incorrectly installed or improperly grounded equipment is a hazard.

- Do not, in any manner, come into physical contact with any part of the welding current circuit. The welding current circuit includes:
 - a. the work piece or any conductive material in contact with it,
 - b. the ground clamp,
 - c. the electrode or welding wire,
 - d. any metal parts on the electrode holder, or wire feed gun.

- Do not weld in a damp area or come in contact with a moist or wet surface.
- Do not attempt to weld if any part of clothing or body is wet.
- Do not allow the welding equipment to come in contact with water or moisture.
- Do not drag welding cables, wire feed gun, or welder power cord through or allow them to come into contact with water or moisture.
- Do not touch welder, attempt to turn welder on or off if any part of the body or clothing is moist or if you are in physical contact with water or moisture.
- Do not attempt to plug the welder into the power source if any part of body or clothing is moist, or if you are in physical contact with water or moisture.
- Do not connect welder work piece clamp to or weld on electrical conduit.
- Do not alter power cord or power cord plug in any way.
- Do not attempt to plug the welder into the power source if the ground prong on power cord plug is bent over, broken off, or missing.
- Do not allow the welder to be connected to the power source or attempt to weld if the welder, welding cables, welding site, or welder power cord are exposed to any form of atmospheric precipitation, or salt water spray.
- Do not carry coiled welding cables around shoulders, or any other part of the body, when they are plugged into the welder.
- Do not modify any wiring, ground connections, switches, or fuses in this welding equipment.
- Wear welding gloves to help insulate hands from welding circuit.
- Keep all liquid containers far enough away from the welder and work area so that if spilled, the liquid cannot possibly come in contact with any part of the welder or electrical welding circuit.
- Replace any cracked or damaged parts that are insulated or act as insulators such as welding cables, power cord, or electrode holder immediately.
- When not welding, cut wire back to contact tip or remove electrode from electrode holder.



SIGNIFICANT DC VOLTAGE EXISTS ON INTERNAL PARTS OF INVERTER POWER SOURCES AFTER THE REMOVAL OF INPUT POWER.

Turn Off unit, disconnect input power, check voltage on input capacitors, and be sure it is near zero (0) volts before touching any parts. Check capacitors according to instructions in Maintenance Section of Owner's Manual or Technical Manual before touching any parts.



EXPLODING PARTS CAN INJURE.

On inverter power sources, failed parts can explode or cause other parts to explode when power is applied. Always wear a face shield and long sleeves when servicing inverters.



FLYING SPARKS CAN CAUSE INJURY.

- Wear approved face shield or safety goggles with side shields.
- Wear proper body protection to protect skin. Wear flame-resistant ear plugs or ear muffs to prevent sparks from entering ears.



ARC RAYS CAN BURN EYES AND SKIN.

Arc rays from the cutting process produce intense visible and invisible (ultraviolet and infrared) rays that can burn eyes and skin.

- Wear face protection (helmet or shield) with correct shade of filter to protect your face and eyes when cutting or watching.
- Wear approved safety glasses with side shields under your helmet or shield.
- Use protective screens or barriers to protect others from flash and glare; warn others not to watch the arc.
- Refer to ANSI Z49.1 for OSHA 29CFR for shade recommendations.



NOISE CAN DAMAGE HEARING.

Noise can cause permanent hearing loss. Welding processes can cause noise levels that exceed safe limits. You must protect your ears from loud noise to prevent permanent loss of hearing.

- To protect your hearing from loud noise, wear protective ear plugs and/or ear muffs.
- Noise levels should be measured to be sure the decibels (sound) do not exceed safe levels.



FUMES, GASSES, AND VAPORS CAN CAUSE DISCOMFORT, ILLNESS, AND

DEATH! To reduce the risk, read, understand, and follow the safety instructions. In addition, make certain that anyone else that uses this welding equipment or is a bystander in the welding area, understands and follows these safety instructions as well.

- Read and understand manufacturers SDS and MSDS.
- Do not weld in an area until it is checked for adequate ventilation as described in ANSI standard Z49.1. If ventilation is not adequate to exchange all fumes and gasses generated during the welding process with fresh air, do not weld unless you (the welder) and all bystanders are wearing air-supplied respirators.
- Do not heat metals coated with, or that contain, materials that produce toxic fumes (such as galvanized steel), unless the coating is removed. Make certain the area is well ventilated, and the operator and all bystanders are wearing air-supplied respirators.
- Do not weld, cut or heat lead, zinc, cadmium, mercury, beryllium, antimony, cobalt, manganese, selenium, arsenic, copper, silver, barium, chromium, vanadium, nickel, or similar metals without seeking professional advice and inspection of the ventilation of the welding area. These metals produce extremely toxic fumes which can cause discomfort, illness and death.
- Do not weld or cut in areas that are near chlorinated solvents. Vapors from chlorinated hydrocarbons, such as trichloroethylene and perchloroethylene, can be decomposed by the heat of an electric arc or its ultraviolet radiation. These actions can cause phosgene, a highly toxic gas, to form, along with other lung and eye-irritating gasses. Do not weld or cut where these solvent vapors can be drawn into the work area or where the ultraviolet radiation can penetrate to areas containing even very small amounts of these vapors.
- Do not weld in a confined area unless it is being ventilated or the operator (and anyone else in the area) is wearing an air-supplied respirator.
- Stop welding if you develop momentary eye, nose, or throat irritation as this indicates inadequate ventilation. Stop work and take necessary steps to improve ventilation in the welding area. Do not resume welding if physical discomfort persists.



PLASMA ARC CAN CAUSE INJURY.

The heat from the plasma arc can cause serious burns. The force of the arc adds greatly to the burn hazard. The intensely hot and powerful arc can quickly cut through gloves and tissue.

- Keep away from the torch tip.
- Do not grip material near the cutting path.
- The pilot arc can cause burns - keep away from torch tip when trigger is pressed. Wear proper flame-retardant clothing covering all exposed body areas.
- Point torch away from your body and toward work when pressing the torch trigger - pilot arc comes on immediately.
- Turn off power source and disconnect input power before disassembling torch or changing torch parts.
- Use only torch(es) specified in the Owner's Manual.

Additional Symbols for Installation, Operation, and Maintenance



HOT PARTS CAN CAUSE SEVERE BURNS.

- Do not touch hot parts bare handed.
- Allow cooling period before working on torch.



MOVING PARTS CAN CAUSE INJURY.

- Keep away from moving parts such as fans.
- Keep all doors, panels, covers, and guards closed and securely in place.



FLYING METAL CAN INJURE EYES.

- Wear safety glasses with side shields or face shield.



MAGNETIC FIELDS CAN AFFECT PACEMAKERS.

- Pacemaker wearers keep away.
- Wearers should consult their doctor before going near plasma arc cutting operations.



OVERUSE CAN CAUSE OVERHEATING.

- Allow cooling period; follow rated duty cycle.
- Reduce amperage (thickness) or reduce duty cycle before starting to cut again.



EXPLODING HYDROGEN HAZARD.

- When cutting aluminum underwater or with the water touching the underside of the aluminum, free hydrogen gas may collect under the work piece.
- See your cutting engineer and water table instructions for help.

FALLING UNIT CAN CAUSE INJURY.

- Use lifting handle to lift unit only, NOT running gear, gas cylinders, or any other accessories.
- Use equipment of adequate capacity to lift unit.
- If using lift forks to move unit, be sure forks are long enough to extend beyond opposite side of unit.



FIRE OR EXPLOSION HAZARD.

- Do not locate unit on, over, or near combustible surfaces.
- Do not install unit near flammables.
- Do not overload building wiring - be sure power supply system is properly sized, rated, and protected to handle this unit.

PLASMA ARC CAN DAMAGE FROZEN PIPES.

- Do not locate unit on, over, or near combustible surfaces.
- Do not install unit near flammables.
- Do not overload building wiring - be sure power supply system is properly sized, rated, and protected to handle this unit.



STATIC (ESD) CAN DAMAGE PC BOARDS.

- Put on grounded wrist strap BEFORE handling boards or parts.
- Use proper static-proof bags and boxes to store, move, or ship PC boards.



H.F. RADIATION CAN CAUSE INTERFERENCE.

- High frequency (H.F.) can interfere with radio navigation, safety services, computers, and communications equipment. Have only qualified persons familiar with electronic equipment perform this installation. The user is responsible for having a qualified electrician promptly correct any interference problem resulting from the installation. If notified by the FCC about interference, stop using the equipment at once. Have the installation regularly checked and

maintained. Keep high-frequency source doors and panels tightly shut, keep spark gaps at correct setting, and use grounding and shielding to minimize the possibility of interference.



ARC CUTTING CAN CAUSE INTERFERENCE.

- Electromagnetic energy can interfere with sensitive electronic equipment such as computers and computer-driven equipment such as robots. To reduce possible interference, keep cables as short as possible, close together, and down low, such as on the floor. Locate cutting operation 100 meters from any sensitive electronic equipment. Be sure this cutting power source is installed and grounded according to this manual. If interference still occurs, the user must take extra measures such as moving the machine, using shielded cables, using line filters, or shielding the work area.

Table of Contents

WARRANTY	4
SAFETY INFORMATION	5
SYMBOL USAGE	5
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNINGS	5
PRINCIPAL SAFETY STANDARDS	5
EMF INFORMATION	6
PLASMA ARC CUTTING HAZARDS	6
ADDITIONAL SYMBOLS FOR INSTALLATION, OPERATION, AND MAINTENANCE	9
TABLE OF CONTENTS	11
INSTALLATION	12
PLASMA BASICS	12
PLASMA SYSTEM SET-UP	13
TORCH ASSEMBLY (IF REQUIRED)	14
FUNCTION & CONTROL	15
WORK CLAMP ATTACHMENT	16
CONNECT INPUT POWER CORD	16
POWER ON THE SYSTEM	16
CUTTING OPERATION	16
PARTS OF THE TORCH	16
INPUT POWER	16
WORK CLAMP, GROUND CABLE	16
AUTOMATIC PURGE SYSTEM	16
CHECKING AIR QUALITY	17
OPERATION	17
DESCRIPTION	17
POWER SOURCE RATING & SPECIFICATIONS	17
PERFORMANCE DATA PLATE	17
DUTY CYCLING & OVERHEATING	17
TORCH RATINGS & SPECIFICATIONS	17
CUTTING CAPACITY	18
CUTTING	18
MAINTENANCE & SERVICING	20
GENERAL MAINTENANCE	20
CONSUMABLE MAINTENANCE	21
TROUBLESHOOTING	22
WIRING DIAGRAM	26
PARTS	27
UNIT PARTS LIST	27
UNIT PARTS BREAKDOWN	28
TORCH CONSUMABLE PARTS SELECTION & REPLACEMENT	28
TORCH PARTS LIST	29
TORCH PARTS BREAKDOWN	30
USER NOTES	31

Installation

Plasma Basics

WHAT IS PLASMA?

One common description of plasma is to describe it as the fourth state of matter. We normally think of the three states of matter as solid, liquid and gas. For water, the three states are ice, liquid and steam. The difference between these states relates to their energy levels. When we add energy in the form of heat to ice, the ice melts and forms water. When we add more energy, the water vaporizes into hydrogen and oxygen, in the form of steam. By adding more energy to steam these gases become ionized. This ionization process causes the gas to become electrically conductive. This electrically conductive, ionized gas is called plasma.

HOW PLASMA CUTS THROUGH METAL?

The plasma cutting process, as used in the cutting of electrically conductive metals, utilizes this electrically conductive gas to transfer energy from an electrical power source through a plasma cutting torch to the material being cut. The basic plasma arc cutting system consists of a power supply, an arc starting circuit and a torch. These system components provide the electrical energy, ionization space capability and process control that is necessary to produce high quality, highly productive cuts on a variety of different materials.

The power supply is a constant current DC power source. The open circuit voltage is typically in the range of 240 to 400 VDC. The output current (amperage) of the power supply determines the speed and cut thickness capability of the system. The main function of the power supply is to provide the correct energy to maintain the plasma arc after ionization.

The arc starting circuit is a high frequency generator circuit that produces an AC voltage of 5,000 to 10,000 volts at approximately 2 megahertz. This voltage is used to create a high intensity arc inside the torch to ionize the gas, thereby producing the plasma.

The Torch serves as the holder for the consumable nozzle and electrode, and provides cooling (air) to these parts. The nozzle and electrode constrict and maintain the plasma jet.

PLASMA CUTTER OPERATION

The power source and arc starter circuit are connected to the torch via interconnecting leads and cables. These leads and cables supply the proper gas flow, electrical current flow and high frequency to the torch to start and maintain the process.

1. A start input signal is sent to the power supply. This simultaneously activates the open circuit voltage and the gas flow to the torch. Open circuit voltage can be measured from the electrode (-) to the nozzle (+). Notice that the nozzle is connected to positive in the power supply through a resistor and a relay (pilot arc relay), while the metal to be cut (work piece) is connected directly to positive. Gas flows through the nozzle and exits out the orifice. There is no arc at this time as there is no current path for the DC voltage.
2. After the gas flow stabilizes, the high frequency circuit is activated. The high frequency breaks down between the electrode and nozzle inside the torch in such a way that the gas must pass through this arc before exiting the nozzle. Energy transferred from the high frequency arc to the gas causes the gas to become ionized, therefore electrically conductive. This electrically conductive gas creates a current path between the electrode and the nozzle, and a resulting plasma arc is formed. The flow of the gas forces this arc through the nozzle orifice, creating a pilot arc.
3. Assuming that the nozzle is within close proximity to the work piece, the pilot arc will attach to the work piece, as the current path to positive (at the power supply) is not restricted by a resistance as the positive nozzle connection is. Current flow to the work piece is sensed

electronically at the power supply. As this current flow is sensed, the high frequency is disabled and the pilot arc relay is opened. Gas ionization is maintained with energy from the main DC arc.

4. The temperature of the plasma arc melts the metal, pierces through the work piece and the high velocity gas flow removes the molten material from the bottom of the cut kerf. At this time, torch motion is initiated and the cutting process begins.
5. Once you have completed your cut, post-flow (air) runs to cool the torch & consumables so your system is ready for your next cut.

ADVANTAGES OF PLASMA

1. Better cut quality – Less dross, smaller heat effected zone, and better cut angle.
2. Greater productivity – Cutting and piercing times that are up to 8.5 times faster than oxy-fuel.
3. Lower cost per part – While plasma operating costs tend to be higher than oxy-fuel, operators make up for the extra cost by increasing the linear feet that can be cut in an hour, thus reducing the cost per foot to cut especially over the length of the project.
4. Higher profitability – Lower costs per part = more profits.
Easier to use – Drag cutting, no gases to regulate, no flames to set and simple adjustments.
6. More flexible – Cuts any electrically conductive material while oxy-fuel can cut only mild steel. Excellent for the following cutting types: Beveling, Gouging, Piercing, Template & Circle Guide Cutting, Freehand Cutting, Stack Cutting, Marking Cuts, Drop Cutting.
7. Improved safety – No compressed gases, no flammable gases.

Plasma System Set-Up

UNPACK YOUR FORNEY 325P PLASMA SYSTEM

- Verify all items purchased have been received in good condition.
- Inspect your power supply for any damage that may have occurred during shipping.

COMPONENTS

- Verify the items in the box against the illustrations including this operating manual.
- For shipping purposes, the black handle and torch wrap on top of the plasma system are shipped unassembled.
- To assemble the handle, place the black handle in the middle/top of the plasma system matching the holes up with those on the system. Using the black bolts (2-each) provided in the plastic parts bag, insert the bolts & washers into the handle to tighten it in place.
- **NOTE: Spare consumables are included in the parts bag for replacement of the parts in you torch after using the torch. Keep in a safe place for future use.**



FRONT VIEW OF 325P PLASMA SYSTEM

REAR VIEW OF 325P PLASMA SYSTEM

POWER SOURCE HANDLING & POSITIONING

- Position your Forney 325P Plasma System near a 120V power receptacle.
- Choose a location with good air flow and ensure no dust, smoke or gas is present.
- Place the unit on a flat and stable surface.
- Make sure obstacles do not prevent the cooling air flow out the front and rear openings of the machine.
- Arrange an open space of at least 15 feet (5m) around the machine.
- If the machine has to be moved, always disconnect the plug from the outlet and gather the cables so as not to damage them.

REQUIREMENTS FOR GROUNDING

- To ensure personal safety, proper operation, and to reduce electromagnetic interference (EMI), the Forney 325P must be properly grounded.
- The power supply must be grounded through the power cord according to national and local electrical standards.
- Single-phase service must be of the 3-wire type with a green or green/yellow wire for the protective earth ground. **Do not use 2-wire service.**

AIR/GAS SUPPLY

- Your Forney 325P Plasma System does not include a built-in piston air compressor; therefore, a source of clean, dry air or nitrogen must be supplied to your plasma cutting unit.
- The supply pressure must be between 60 and 80 PSI. **NOTE:** The unit will not operate if the input air pressure is below 55 PSI. The flow rate is approximately 3.5 cu.ft./min.
- Failure to observe these parameters could result in excessive operating temperatures and/or damage to torch.

MANUAL PURGE

- Oil and moisture in the air may damage the machine.
- The unit is equipped with an air filter, which captures the water and oil vapor in the atmosphere.
- Water contained in the filter glass can be drained by pushing upward on the drain connector.

Torch Assembly (if required)



USE ONLY TORCHES SPECIFIED IN THIS INSTRUCTIONS MANUAL.

CAUTION! Disconnect power source before assembly / disassembly of the torch.



BEFORE STARTING THE CUTTING OPERATIONS VERIFY THAT THE PARTS ARE PROPERLY ASSEMBLED BY INSPECTING THE HEAD OF THE TORCH AS SHOWN BELOW.




INSTANT-ON TORCHES, PLASMA ARC CAN CAUSE INJURY AND BURNS.

CAUTION! The plasma arc comes on immediately when the torch trigger is activated. Make sure the power is off and the machine disconnected before changing consumables.



PROPERLY ASSEMBLED PLASMA TORCH

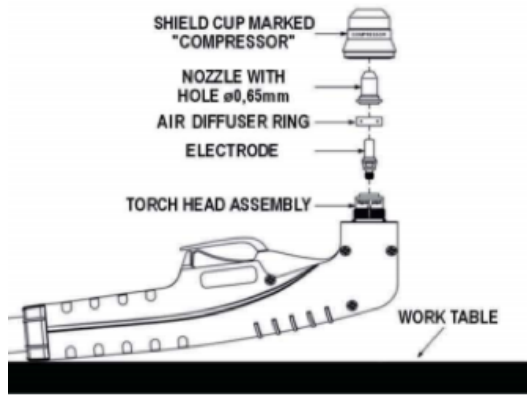


PROPER ASSEMBLY SEQUENCE OF PLASMA CONSUMABLES

In the event your plasma torch consumable parts are not already assembled, use the following procedure:

1. Position the torch with the shield cup facing upward to prevent these parts from falling out.
2. Install the electrode, air diffuser ring, and nozzle.
3. Hand-tighten the shield cup until it is seated on the torch head. If resistance is felt when installing the cup, check the threads before proceeding.
4. Included in the parts bag with your machine are 1-each of an electrode and nozzle for future use in replacing worn parts. See Torch Maintenance for replacement procedure.

Function & Control

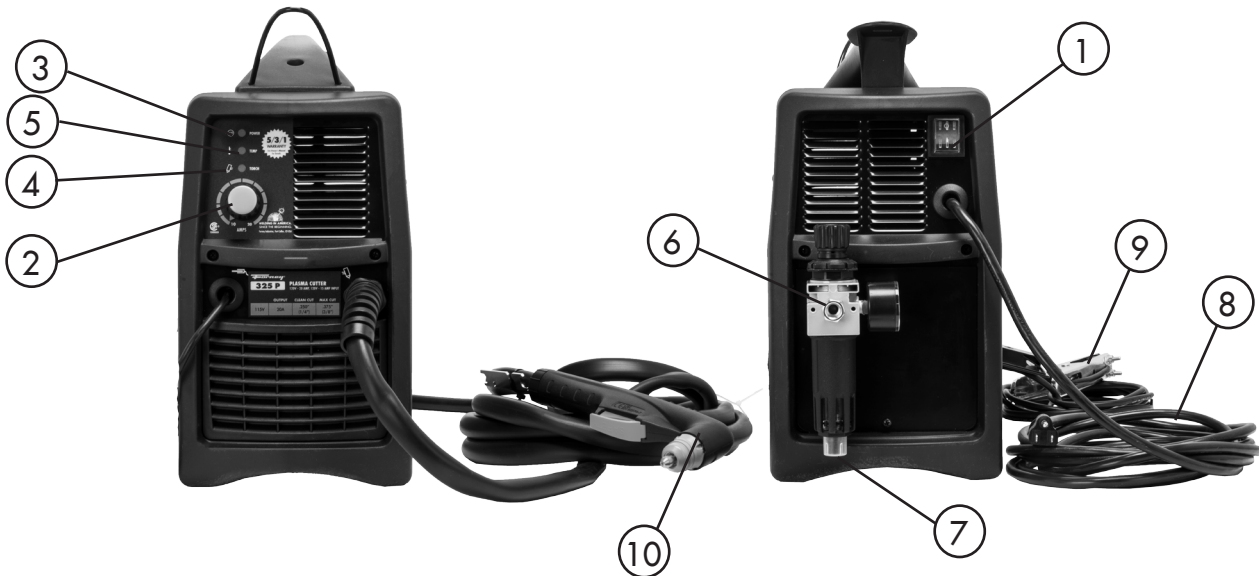

1. ON/OFF Switch – In the on position the machine is ready for normal operation. All system control circuits are activated. Off position deactivates control circuits.
2. Output Current Knob – Adjusts the cutting current supplied by the machine according to the thickness of material and travel speed of the torch.
3. Green LED - Turns on when input voltage is within normal range. Blinks slowly if voltage drops below 95V or goes above 130V.
4. Red LED—Turns on when torch is triggered. Blinks quickly during 1.5 second safety pre-flow prior to pilot arc ignition. Blinks slowly if cutting arc is not initiated after 1.5 second pilot arc ignition.
5. Yellow LED - Turns on when the thermal protection is activated. Blinks slowly when the low air pressure protection is working (the pressure falls below 55 PSI).
6. Air regulator - Adjusts the input air pressure - pull upward to unlock - normal air pressure setting is 65 PSI. **NOTE:** the regulator should never be set above 87 PSI.

7. Compressed air connection
8. Input power cable
9. Ground cable with clamp
10. Torch

Work Clamp Attachment

Connect the ground cable clamp to the work-piece to be cut or to the metallic workbench. Take following precautions:

- Verify there is a good electrical contact particularly if insulated or oxidized coated sheets are cut.
- Make ground connections as close as possible to the cutting area to reduce EMI.
- The use of the metallic structures that are not part of the work-piece, such as the return cable of the cutting current, may endanger the safety system and give poor cutting results.
- Do not make a ground connection on the piece which has to be removed.
- The work clamp must be attached to the work-piece while cutting.

Connect Input Power Cord

Plug in the Forney 325P power cord to a proper 120V (20A) receptacle. A 120V (15A) receptacle can be used with supplier adapter.

Power On the System

Set the ON/OFF switch on the rear of the machine to the On position.

Cutting Operation

BEFORE OPERATING THE SYSTEM

CAUTION! Disconnect power source before disassembly of the torch. Check and follow instructions including safety precautions presented in this operating manual.

Parts of the Torch

Check the torch for proper parts assembly order and installation (refer to Section called Torch Consumable Parts Selection). **NOTE:** The power supply will not operate unless the torch shield cup is fully seated against the PIP (Parts in Place) pins in the torch head.

Input Power

- Check the power source for proper input voltage.
- Make sure the power source meets circuit protection and wiring requirements.
- Plug unit in and close main disconnect switch to supply primary power to the system.

Work Clamp, Ground Cable

Check for a solid ground cable connection to the work piece.

Automatic Purge System

- Place the ON/OFF switch in the on position. If the line voltage is suitable, the green light will turn on. Activate the torch trigger to initiate the air purge. There will be a 1.5 second air flow to remove any condensation that may have accumulated in the torch and air lines while the system was shut down. When the air purge is complete, the pilot arc will be initiated.

Checking Air Quality

- To check air quality, deactivate the torch (post-flow) and place welding filter lens in front of the torch. Any oil or moisture in the air will be visible on the lens.
- DO NOT initiate pilot arc while checking air quality.

Operation

Description

The Forney 325P plasma system is a highly portable, generator-friendly plasma cutting system appropriate for a wide-range of cutting applications.

The Forney 325P plasma system includes: one complete set of consumables, torch assembly, torch lead, ground cable with ground clamp, power adapter, and plasma inverter power source.

Additional consumables and accessories can be ordered from any Forney Authorized Dealer. See Maintenance and Parts section of this manual for additional information.

Power Source Rating & Specifications

Refer to the rating plate on the back of the machine for ratings and specifications.

Generator Requirements:	
Engine Drive	4,000 W
Output Current	20 A
Performance	Full Arc Stretch

Performance Data Plate

On the bottom of the unit there is a plate that includes all the operating specifications for your Forney 325P Plasma System. The serial number of the product is also found on this plate.

Duty Cycling & Overheating

The duty cycle is the amount of time, in minutes, that a plasma arc can remain on within a 10-minute period when operated at an ambient temperature of 104 degrees F (40 degrees C).

If the power supply overheats because its duty cycle is exceeded, the yellow temperature LED will illuminate, the arc will shut off and the cooling fan will continue to run. To resume cutting, wait for the yellow temperature LED to extinguish. **NOTE:** Exceeding duty cycle can damage the system and void warranty.

Torch Ratings & Specifications

Model: Plasma Torch

- Air-cooled torch for plasma arc cutting (PAC)
- Parts-In-Place (PIP) safety features require all parts to be in place prior to operation,
- Safety trigger guard
- 35% Duty Cycle
- Cutting Capacity, see below

TORCH CONSUMABLE PARTS SELECTION

- 0.65mm nozzle for cutting pieces less than 1/4" thick (output 10-20 A).
 - 0.80mm nozzle for cutting pieces more than 1/4" thick (output 20 A).
1. Unscrew and remove the shield cup from the torch head assembly.
 2. Remove the tip, gas distributor, and electrode.
 3. Install the electrode, gas distributor, and tip.
 4. Hand tighten the shield cup until it is seated on the torch head. If resistance is felt when installing the cup, check the threads before proceeding.

Cutting Capacity

In the event the pilot arc is not transferred between the plasma torch (electrode) and the work piece within three seconds of pilot arc start, the cycle automatically stops (pilot arc stops) and the post flow air continues to run cooling the torch.

Steel	Stainless Steel	Aluminum	Galvanized	Brass	Copper	
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
RECOMMENDED CAPACITY						SEVERANCE CAPACITY
• Optimal system performance • Ideal operating range for excellent cut quality • Rated with new consumables.						• Top end of system capabilities • Intended for occasional severance requirements; where a lower degree of cut quality is acceptable • Slower cut speeds




DISCONNECT PRIMARY POWER AT THE SOURCE AND WAIT FOR THE TORCH TO COOL BEFORE DISASSEMBLING THE TORCH OR TORCH LEADS.

Cutting

CUTTING WITH A HAND TORCH

- The torch can be comfortably held in one hand or steadied with two hands. Choose the technique that feels most comfortable and allows good control and movement. Position the index finger or thumb to press the control switch on the torch handle.
- With the torch in starting position, press the trigger. After an initial gas purge (pre-flow), the pilot arc will come on and remain on for 5 seconds until the cutting arc starts.
- For edge starts, hold the torch perpendicular to the work piece with the front of the tip on the edge of the work piece at the point where the cut is to start (Fig. A). For piercing, angle the torch slightly to direct the sparks away from the torch until the pierce is complete (Fig. B).

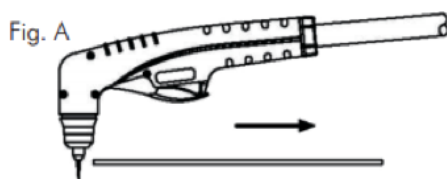

- For drag cuts keep the torch in contact with the work piece.
- For straight-line cuts, use a straight-edge as guide for your torch.
- For circle cuts, use a template or circle cutting attachment guide to get the radius you desire.

- Once started, the cutting arc remains on as long as the trigger is pressed, unless the torch is withdrawn from the work or torch motion is too slow. Keep moving while cutting. Cut at a steady speed without pausing. Maintain the cutting speed so that the arc lag is about 30° behind the travel direction (Fig. C).
- Adjust the torch speed so sparks go thru the metal and out the bottom of the cut.
- Pause at the edge (end of your cut) until the arc has cut completely through the work piece. If sparks are being blown upward and back at the torch head, your torch travel speed is too fast, decrease your travel speed.
- To shut off the torch simply release the control switch. When the switch is released a post-flow will occur. If the torch trigger is pressed during the post-flow, the pilot arc will restart.
- Refer to the Troubleshooting section of this operating manual should the torch or system not operate as expected.

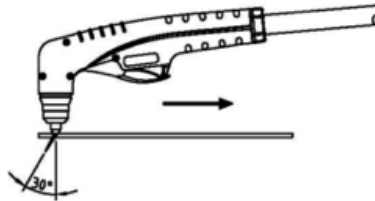


Fig. C

NOTE: If the cutting arc is interrupted, and the torch trigger is still pressed, the pilot arc comes back on automatically after 3 seconds.

NOTE: If sparks are being blown upward and back at the torch head, your torch travel speed is too fast, decrease your travel speed.

NOTE: To cut grates, set cutting current at 20 A.

PIERCING WITH A HAND TORCH


NOTE: If necessary to make a cut on a metal sheet which is thicker than the maximum piercing capacity (without an edge start) make a hole 1/4" using an electric drill to start cutting.

- When piercing with a hand torch, tip the torch slightly so that blowback particles blow away from the torch tip (and operator) rather than directly back into it (Fig. B).
- Complete the pierce off the cutting line and then continue the cut onto the line. Hold the torch perpendicular to the work piece after the pierce is complete (Fig. D).
- Clean spatter and scale from the shield cup and the tip as soon as possible. Spraying or dipping the shield cup in anti-spatter compound will minimize the amount of scale which adheres to it.
- Refer to the Troubleshooting section of this operating manual should the torch or system not operate as expected.

Fig. B



Fig. D

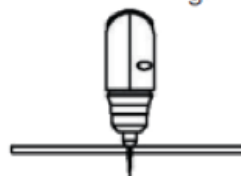

IMPORTANT! Frequently review the Important Safety Precautions at the front of this Manual.

DISCONNECT PRIMARY POWER AT THE SOURCE AND WAIT FOR THE TORCH TO COOL BEFORE DISASSEMBLING THE TORCH OR TORCH LEADS.



CAUTION! Be sure the operator is equipped with proper gloves, clothing, and eye & ear protection. Make sure no part of the operator's body comes into contact with the work piece while the torch is activated.



CAUTION! Sparks from the cutting process can cause damage to coated, painted, and other surfaces such as glass, plastic and metal.

NOTE: Handle torch leads with care and protect them from damage.

Maintenance & Servicing

General Maintenance



DISCONNECT PRIMARY POWER AT THE SOURCE AND WAIT FOR THE TORCH TO COOL BEFORE DISASSEMBLING THE TORCH OR TORCH LEADS OR PERFORMING MAINTENANCE.

CAUTION! Maintenance can only be carried out on the unit if the person in charge of this operation has the necessary technical knowledge and the correct tools. If this is not the case, contact your nearest service center.

CAUTION! Never access inside the machine (panel removal) or touch the torch (disassembly) without having disconnected power plug.



ANY INSPECTION PERFORMED UNDER VOLTAGE INSIDE THE MACHINE OR INSIDE THE TORCH MAY CAUSE SEVERE ELECTRIC SHOCKS CAUSED BY DIRECT CONTACT WITH PARTS UNDER VOLTAGE.

CAUTION! Use only dry compressed air for cleaning. Do not point the jet of air at the electronic circuits contained within this system.

The Forney 325P Plasma System is a machine that must routinely be maintained in order to keep the system in optimal working condition and to provide long-term value for your investment. It is recommended to inspect the unit every 3-4 months (depending on the frequency of use). Use compressed air to remove any dust deposits. The torch shield cup and tip should be periodically inspected for wear or damage. Replace the tip if it becomes damaged or enlarged compared to its original size. If surfaces are particularly oxidized, clean them with extra fine abrasive paper. Replace the air diffuser ring if it is burned or cracked. Replace the electrode when the crater on the end surface is approximately 0.075". This unit is equipped with a filter for compressed air. The filter is fitted with a knob for the manual drain of the condensation. Purge periodically to remove the water/oil in the filter by following the instructions of paragraph, "MANUAL PURGE." Failure to maintain the system, its consumables and the working environment will decrease the system's performance and produce results below optimal performance levels.

FREQUENCY	PERIODIC MAINTENANCE TO BE PERFORMED
Each Use	• Check the indicator lights and correct any fault conditions. • Check & clean shield cup, nozzle, air diffuser ring and electrode for proper installation, wear, damage (burns, distortions or cracks), dirt, debris and restricted holes.
Weekly	• Check shield cup shut down system.

3 Months	• Replace any cracked or damaged parts. • Check the torch trigger for damage. • Check torch body for wear, exposed wires or damage, replace as required. • Check outer covering of work clamp lead for wear, repair or replace as required. • Check the power cord for wear or damage, replace if damaged.
6 Months	• Blow out or vacuum inside.

Consumable Maintenance

CAUTION! Plasma torch consumable parts should be hand-tightened. A wrench is provided for electrode removal in the event you need extra leverage in removal.


 
 



CAUTION! Inspect shield cup, nozzle, air diffuser and electrode for wear and debris before cutting or whenever cutting speed has been significantly reduced.

CAUTION! Use only dry compressed air for cleaning. Do not point the jet of air at the electronic circuits contained within this system.

CAUTION! Do not operate torch without a nozzle or electrode in place. Be sure to use genuine Forney parts.

NOTE: It is recommended that the electrode and nozzle should be replaced at the same time to insure even wear and optimal performance.

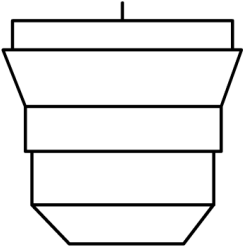		INSPECT	ACTION
	Shield Cup	The center hole for roundness.	Replace the shield cup if the hole is no longer round.
		The gap between the shield cup and nozzle for accumulated debris.	Remove the shield cup and clean any debris away, replace if damaged or un-cleanable.
		Examine for cracks, burn-through or chips.	Replace shield cup if cracked, burned-through or chipped.
	Nozzle (Tip)	Center hole should be round.	Replace if the center hole is no longer round, out-of-round.
		Oxidized exterior.	Can be cleaned with an abrasive cloth, use no solvents.
	Air Diffuser Ring	Verify there are no burns or cracks or that airflow holes are not obstructed.	If damaged, replace.
	Electrode	The center surface for wear and verify pit depth.	Replace electrode when crater settling on emitting surface is about 1/16" (2mm).

 	Torch Head	Check surface for damage, wear, debris.	Clean if debris is present without use of solvents.
			Replace torch if head is cracked or worn.
	Torch Body Handle & Cable	These parts usually need no particular maintenance with the exception of a periodic inspection and cleaning.	Clean if debris is present without use of solvents
			Replace torch if cracked or worn.
			DO NOT touch torch and cable with warm or hot parts.
			DO NOT strain the cable.
			DO NOT move the cable on sharp edges or abrasive surfaces.
			Gather the cable in regular coils if it is too long.
	Work Clamp & Cable	These parts usually need no particular maintenance with the exception of a periodic inspection and cleaning.	DO NOT step on the cable.
			Follow same actions as Torch Body, Handle and Cable
	Water Filter	Check if moisture present	Drain if needed

Troubleshooting

During cutting operations performance faults may arise which are not caused by equipment malfunctioning but by other operational faults such as:

Most common plasma cutting faults:

1. The cut speed is too fast.
2. The consumables are worn.
3. The metal being cut is too thick.
4. The work clamp is not properly attached to the work piece.
5. The compressor is inadequate.

The following table represents the most common problems associated with using the Forney 700P plasma system and an explanation on how to resolve them.

If you are unable to fix the problem by following the basic troubleshooting guide or if you need further assistance:


1. Call your Forney Authorized Dealer;
2. Call Forney Customer Service.

TROUBLE EXPERIENCED	POSSIBLE REASONS	RECOMMENDED SOLUTION
GREEN LED OFF, Fan not operating.	No Input Power	Connect system to proper input power source.
		Verify that the power is on the main power panel or at the disconnect-power switch box.
		Ensure power switch (rear) is in the On position
GREEN LED ON, YELLOW Over-temperature LED ON.	Unit is overheated.	Allow unit to cool with internal fan running, once cool reduce arc cutting time to below duty cycle rating of the system.
	Air flow obstructed	Check torch consumables for proper installation.
		Examine the consumables for wear, debris, obstructed holes and replace worn parts with new Forney consumable parts
GREEN LED ON, YELLOW Over-temperature LED OFF, no air flow when torch switch pressed.	Shield cup not properly installed	Check torch consumables are properly installed.
	Faulty torch switch or parts assembly in torch holder	Replace torch.
	Faulty main PC Board	Trained technical service required.
GREEN LED ON, YELLOW Over-temperature LED OFF. Air flows, Pilot arc does not start.	Faulty torch parts	Replace torch.
	Faulty main PC Board	Trained technical service required.
Torch has pilot arc but does not cut.	Work lead not connected	Properly connect the work clamp to the work piece.
	AC input power too low	Ensure system has proper input power source
		If used, eliminate or reduce length of extension cord.
	Faulty main PC Board	Trained technical service required.
The arc does not transfer to the work piece.	Insufficient work clamp contact with the work piece	Clean the area where the work clamp attaches to the work piece to insure a good metal to metal connection.
		Inspect the work clamp and its lead for damage, repair or replace as necessary.
	Torch may be too far away from the work piece.	Move torch closer to the work piece and fire the torch again.
Poor cut quality	Improper use of torch	Review operating instructions
	Torch parts are worn out	Examine the consumables for wear and replace worn parts with new Forney consumable parts
Sparks are being blown upward and back at the torch head	Cutting speed too fast	Decrease your torch travel speed
	Work piece is too thick	Choose thinner work piece material within the operational limits of the system.

TROUBLE EXPERIENCED	POSSIBLE REASONS	RECOMMENDED SOLUTION
Insufficient Penetration	Cutting speed too fast	Decrease your torch travel speed
	Torch is too tilted	Ensure that torch is perpendicular to the work piece
	Work piece is too thick	Choose thinner work piece material within the operational limits of the system.
	Cutting current too low	Ensure system has proper input power source
		If used, eliminate or reduce length of extension cord.
	Torch parts are worn out	Examine the consumables for wear and replace worn parts with new Forney consumable parts
Non-genuine Manufacturer's parts	Use only genuine Forney consumables for optimum performance	
Interruption of the Cutting Arc, but re-ignites when triggered again	Cutting speed too slow	Increase your torch travel speed
	Excessive distance between torch and work piece	Decrease the distance between the torch and the work piece
	AC line too low - reduce output current	Ensure system has proper input power source
		If used, eliminate or reduce length of extension cord.
	Torch parts are worn out	Examine the consumables for wear and replace worn parts with new Forney consumable parts
	Non-genuine Manufacturer's parts	Use only genuine Forney consumables for optimum performance
Work cable is disconnected	Securely clamp the work cable to the material being cut, as close to the work area as possible.	
Excessive Dross	Cutting speed too slow (bottom dross)	Increase your torch travel speed
	Cutting speed too fast (top dross)	Decrease your torch travel speed
	Excessive distance between torch and work-piece	Decrease the distance between the torch and the work piece
	Cutting current too low	Ensure system has proper input power source
		If used, eliminate or reduce length of extension cord.
	Torch parts are worn out	Examine the consumables for wear and replace worn parts with new Forney consumable parts
Non-genuine Manufacturer's parts	Use only genuine Forney consumables for optimum performance	
Tilted Cutting Angle (not perpendicular)	Torch position not correct	Ensure that torch is perpendicular to the work piece
	Asymmetric wear of nozzle hole and/or wrong assemblage of the torch parts	Check torch consumables for proper installation.
		Examine the consumables for wear and replace worn parts with new Forney consumable parts

TROUBLE EXPERIENCED	POSSIBLE REASONS	RECOMMENDED SOLUTION
Excessive Wear of the Nozzle or Electrode	Air pressure too low	Inspect air compressor for proper operation.
	Exceeding system capability (material too thick)	Choose thinner work piece material within the operational limits of the system.
	Contaminated air (humidity-oil)	Inspect air compressor for proper operation.
	Excessive pilot arc ignitions in the air	Discontinue false starts without being in contact with the work piece.
	Improperly assembled torch	Check torch consumables for proper installation.
	Torch tip contacting work piece	Follow proper procedures for cutting or piercing.
	Damaged or loose torch head components	Check torch consumables for proper installation.
		If damaged, replace torch.
	Non-genuine manufacturer's parts	Use only genuine Forney consumables for optimum performance
Overheating	Exceeding Duty Cycle of the plasma system	Allow unit to cool with internal fan running, once cool reduce arc cutting time to below duty cycle rating of the system.

Wiring Diagram

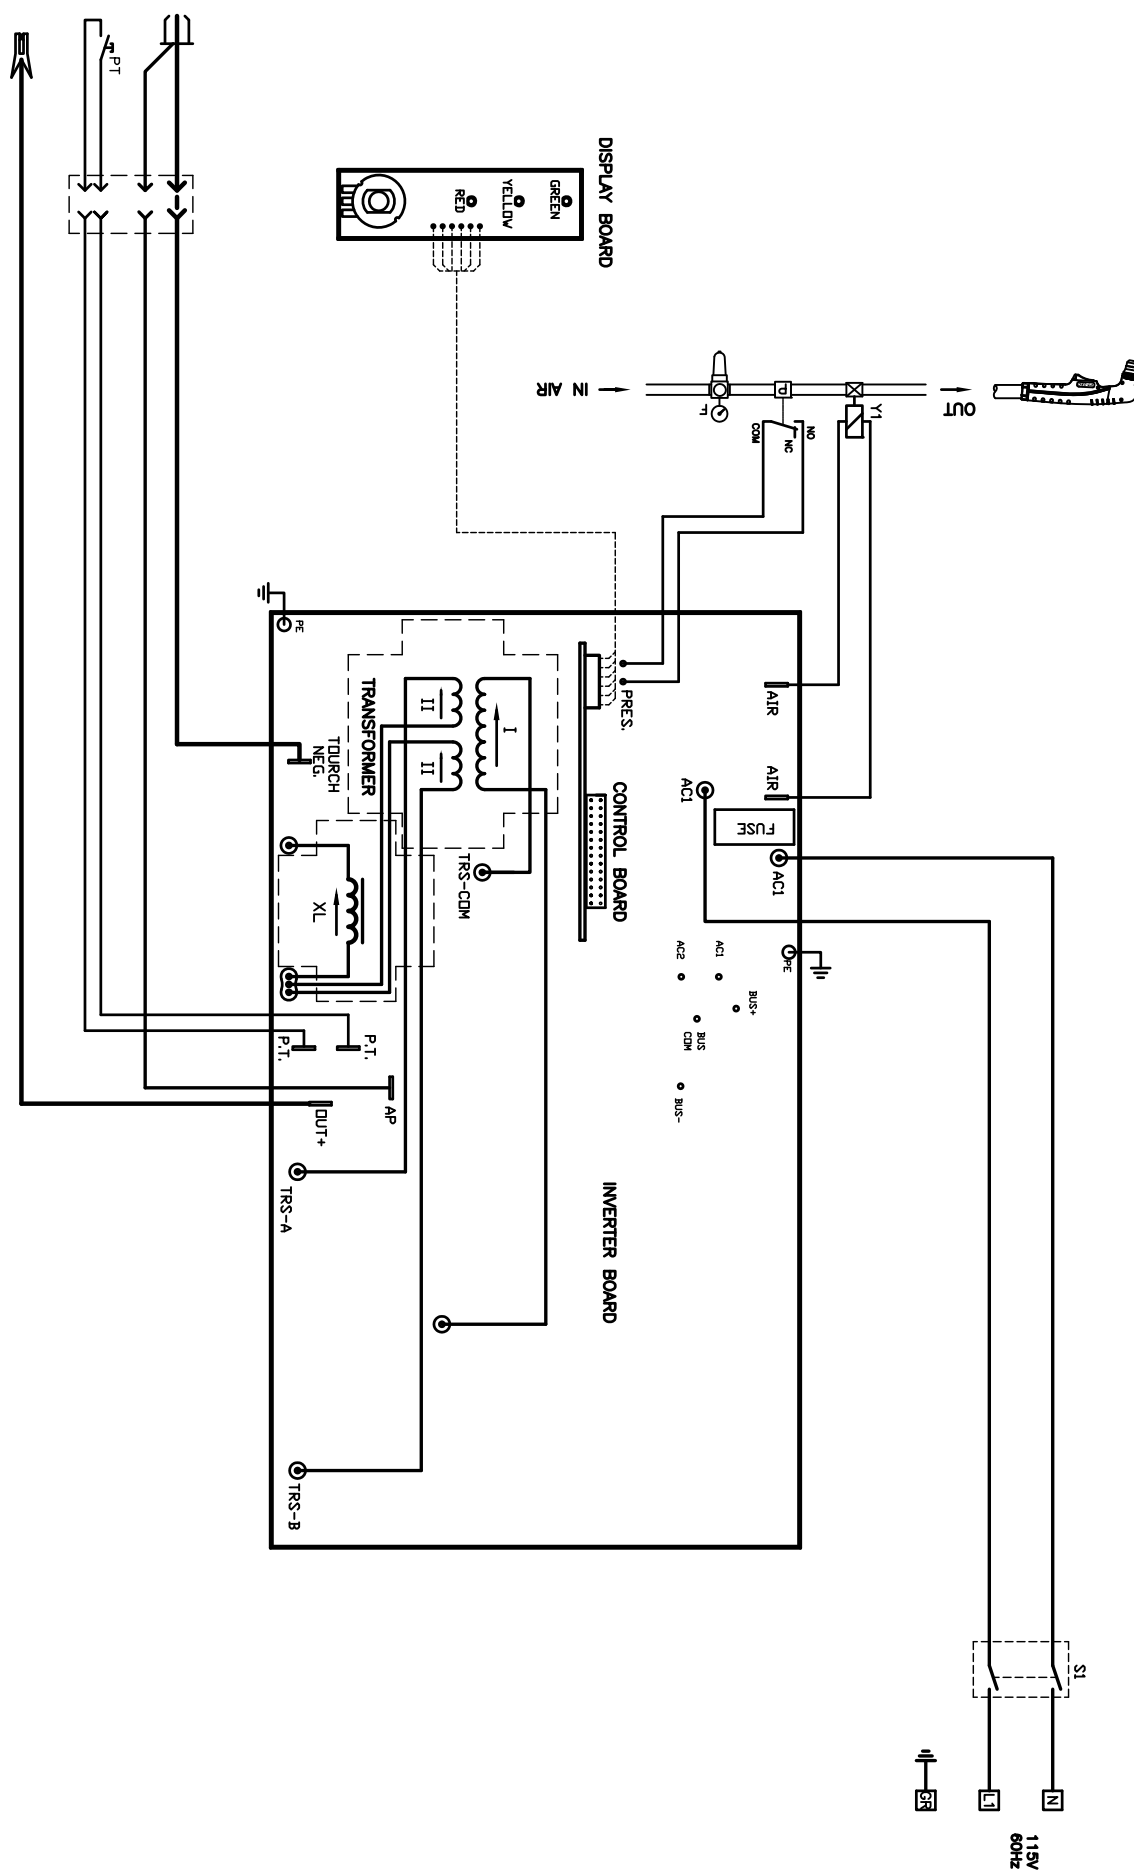


Parts

Unit Parts List

REF. #	PART NUMBER	ITEM DESCRIPTION	QTY PER PACKAGE
01	23010111	PLASMA TORCH PT-40C	1
02	85409	PLASTIC AIR-VENT	1
03	84964	GROUND CLAMP	1
04	43210219	GROUND CABLE	1
05	85401	FRAME	1
06	85553	KNOB WITH CAP AND INDEX	1
07	77650450	PLASMA 325P CUTTING INFO LABEL	1
08	77650440	FRONT PANEL LABEL	1
09	22735213	PCB FRONT PANEL PLASMA	1
10	21690513	TORCH BLOCK	1
11	21690245	TORCH PRESSURE COVER	1
12	33620308	DIVIDING PANEL	1
13	22735203	MOTHER PCB PLASMA INVERTER	1
14	22735204	FRONT PANEL PC BOARD	1
15	85407	BIPOLAR BLACK SWITCH W/PROTECTION	1
16	85230	CABLE CLAMP+RING NUT	2
17	22905080K	FILTER GAUGE	1
18	20220179	INPUT CABLE	1
19	22910068K	1/4 NPT CONNECTION	1
20	22905079K	FILTER	1
21	22910101	FAST CONNECTOR 1/4" MALE	1
22	33740632 9005	METAL SUPPORT FOR AIR REGULATOR	1
23	22910037	1/8"-F-F "T" CONNECTOR	1
24	22910059	FEMALE QUICK CONNECTOR	1
25	22900029	AIR PRESSUR SENSOR	1
26	22910007	1/8"-1/8"M-M CONIC NIPPLE	1
27	22900011K	SOLENOID VALVE	1
28	22910076	MALE FAST CONNECTOR	1
29	33700426 9005	LOWER PANEL	1
30	05000297	FRONT PANEL	1
31	21605023K	RUBBER GROMMET HOLE	5
32	85208	CABLE CLAMP FOR CABLE	1
33	04600350	BOX FOR CONSUMABLES	1
34	05000299	COVER	1
35	33740579 9005	TORCH WRAPPER	1
36	21600067	HANDLE FOR TORCH WRAPPER	1
37	20220157	ADAPTER	1

Unit Parts Breakdown

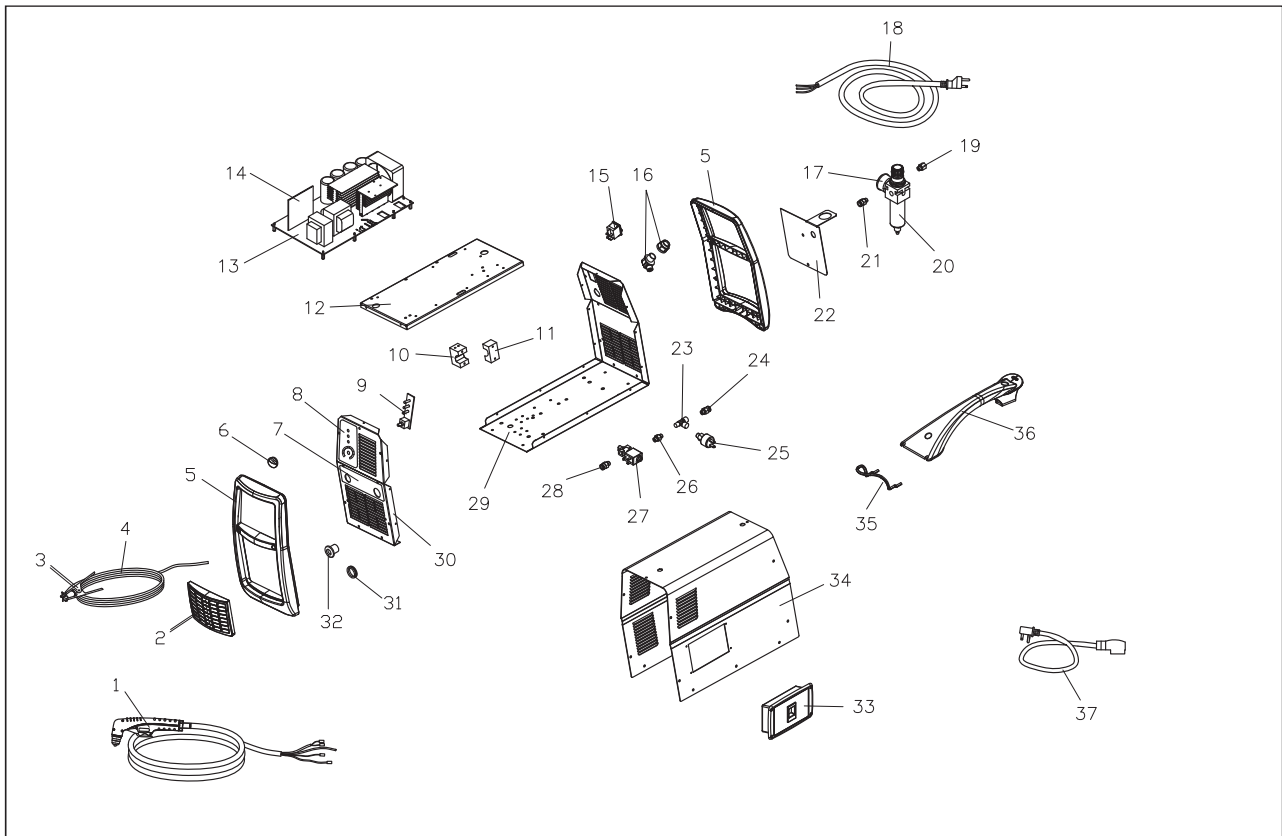

Torch Consumable Parts Selection & Replacement



DISCONNECT PRIMARY POWER AT THE SOURCE AND WAIT FOR THE TORCH TO COOL BEFORE DISASSEMBLING THE TORCH OR TORCH LEADS.



USE ONLY TORCHES AND CONSUMABLES SPECIFIED IN THIS OPERATING MANUAL.




IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT YOU READ CAREFULLY THESE STRUCTIONS BEFORE CHOOSING THE CONSUMABLES FOR YOU TORCH. THIS WILL PREVENT DAMAGES TO YOUR TORCH AND PLASMA SYSTEM.

Plasma torch consumables through the course of normal use will wear and need to be replaced periodically. Before using the plasma system, you should check your parts for wear and replace if necessary.

The PIP (Parts-In-Place) design of the torch requires that consumables be installed correctly in order for the torch to operate. To change the torch consumable parts use the following procedure:

1. Position the torch with the shield cup facing upward to prevent these parts from falling out when the cup is removed.

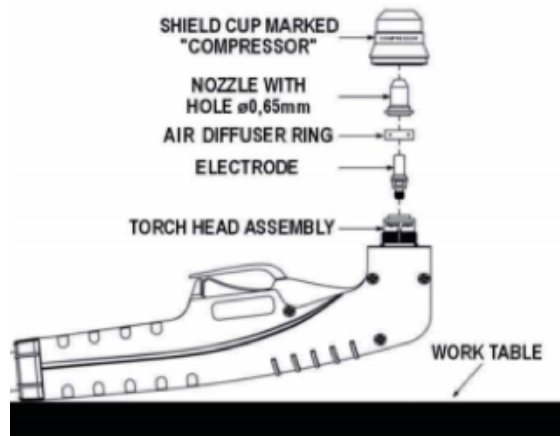


CAUTION! Hand-tighten the shielding cup, use no tools or you risk damaging your torch and consumables.

2. Unscrew and remove the shield cup from the Torch Head Assembly.
3. Remove the tip, gas distributor, and electrode.
4. Install the electrode, gas distributor, and tip.
5. Hand-tighten the shield cup until it is seated on the torch head. If resistance is felt when installing the cup, check the threads before proceeding.

Torch Parts List

POS.	CODE	ITEM DESCRIPTION	QTY.
01	23015183	TORCH BODY	1
02	23015187	ELECTRODE	1
03	23015179	GAS DIFFUSER	1
04	23015189	CUTTING TIP Ø 0,65MM - 20AMP	1
04	23015186	CUTTING TIP Ø 0,8MM - 20/30AMP	1
05	23015188	RETAINING CAP	1
06	23015193	WRENCH FOR ELECTRODE	1
07	23015397	TORCH HANDLE	1
08	23015398	CABLE ASSEMBLY 15FT FIX CONNECTION	1

Torch Parts Breakdown

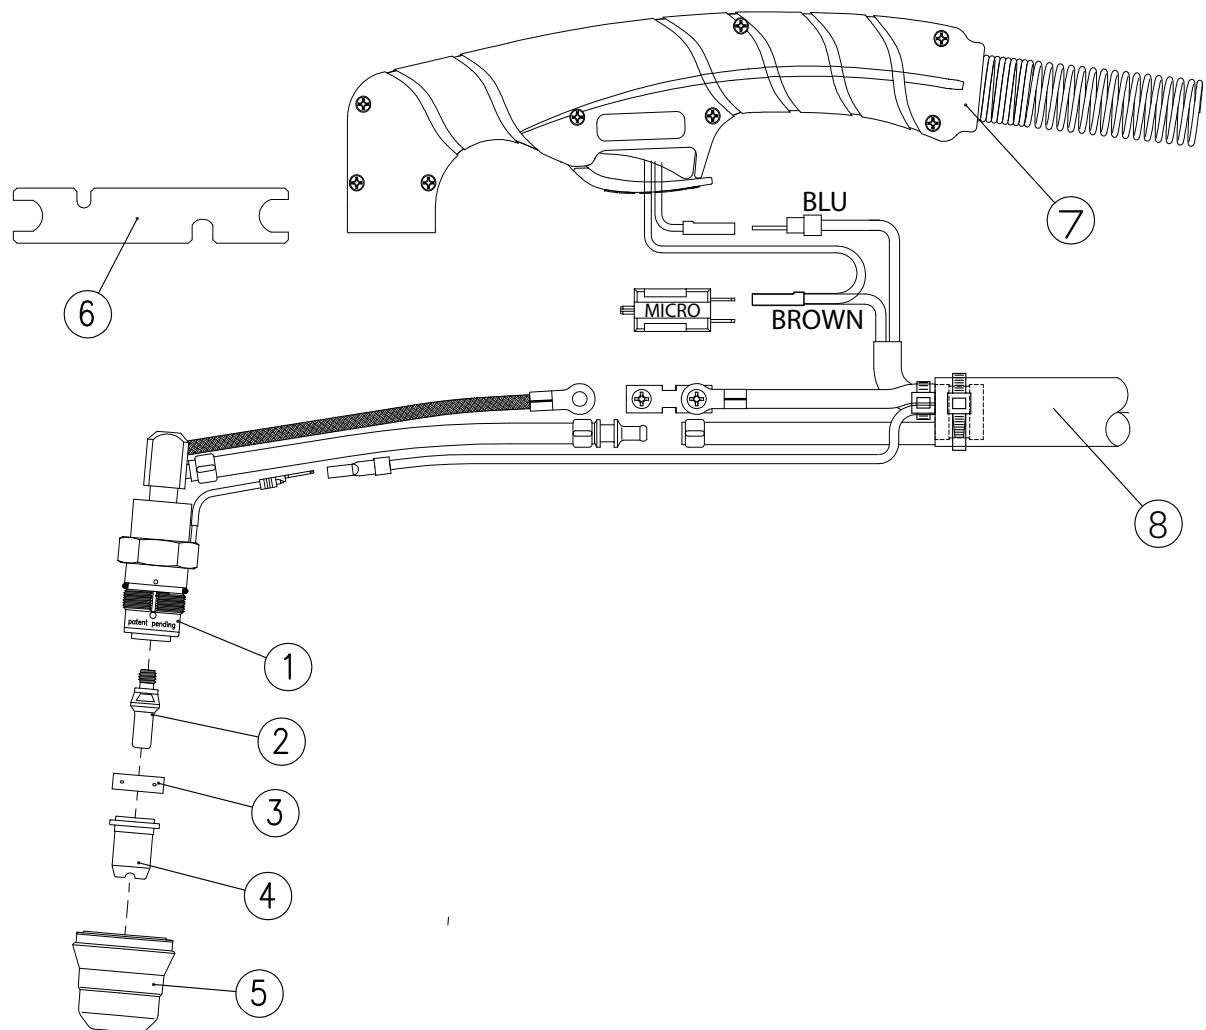

User Notes

[illegible]



MANUEL D'UTILISATION DE LA COUPEUSE AU PLASMA 325P



CARACTÉRISTIQUES :

- Utilise la technologie de chalumeau à traînée d'arc électrique qui vous permet de déplacer (traîner) le chalumeau directement sur la surface du métal pour des coupes précises
- Épaisseur de coupe recommandée de 1/4" (6,35 mm) jusqu'à 3/8" (9,53 mm)
- Entrée 115 V; adaptateur de 20 A à 15 A
- Sortie de 20 A
- Facile à utiliser
- Compartiment intégré pour les consommables
- Sécheur et régulateur de pression
- Protection contre les surcharges thermiques
- Témoins diagnostic DEL
- Refroidissement à l'air après arrêt pour une durée de vie accrue
- Ventilateur interne
- Certification CSA

PARFAITE POUR :

découpe de tôle, carrosserie, fermes, CVCA, plomberie, entrepreneur, fabrication générale

COMPREND :

Chalumeau, câble de mise à la terre, prise de masse, boîte de consommables, adaptateur de 20 A à 15 A et câble d'alimentation.



WELDING IN AMERICA.
SINCE THE BEGINNING.

FRANÇAIS

 **5/3/1**
WARRANTY
CAT NO 302

REV 08/25/15

ARRÊTEZ! NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN

**Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre nouvelle coupeuse au plasma, veuillez appeler le service à la clientèle au
+1 800 521-6038,
du lundi au vendredi de 7 h à 17 h (HNR) ou rendez-vous sur
www.forneyind.com/customer_service.**

**Veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit sur
www.forneyind.com/customer_service/register_your_product/**

Merci et profitez pleinement de votre nouvelle coupeuse au plasma.



CINQ FAÇONS DE COMMANDER

Page Web :

www.forneyind.com

Téléphone : +1 800 521-6038

Télécopieur : +1 970 498-9505

Courrier : Forney Industries
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO
80525

Courriel : sales@forneyind.com

Entrepôts des États-Unis :

- Fort Collins, CO
- Tipp City, OH

Copyright© 2014 Forney Industries, inc. Tous droits réservés. Toute reproduction ou distribution non autorisée est sujette aux lois américaines sur le droit d'auteur.

La promesse Forney

Votre réussite nous tient à cœur, peu importe l'endroit, la taille ou les besoins. Nous comprenons que votre objectif est de bien accomplir votre travail et nous sommes là pour vous aider.

Message du président

Nous commercialisons des outils, de l'équipement et des accessoires de la plus grande qualité pour les bricoleurs et les professionnels. Notre passion et notre dévouement à introduire de nouveaux produits sur les marchés industriel et de la vente au détail, ainsi que notre service personnalisé, sont sans précédent dans l'industrie. Notre capacité d'écoute des besoins de nos clients nous permet de créer des solutions afin de régler leurs problèmes.

Notre dévouement à offrir un service après-vente de la plus grande qualité au sein de notre siège social ainsi que le service que nous offrons dans notre domaine sont inégalés. Il nous tient à cœur de trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Surtout, nos employés feront preuve du même respect et de la même attitude attentive au sein de l'organisation et avec chaque client Forney. Notre objectif consiste à dépasser les attentes de nos clients grâce à des personnes capables, guidées par les mêmes valeurs et dévouement.

Nous travaillons sans relâche pour que nos clients nous fassent confiance grâce à notre engagement indéfectible auprès d'eux, notre intégrité, notre travail d'équipe, l'innovation des produits Forney ainsi que nos 80 années de qualité inégalée.

Nous réussissons lorsque nos clients réussissent.



STEVEN G. ANDERSON, président et directeur général

Garantie limitée de 5 ans, 3 ans ou 1 an de Forney

En vigueur le 1er juillet 2015

- 1) Garantie limitée :** sous réserve des conditions générales ci-dessous, Forney Industries, inc., Fort Collins, Colorado, garantit à l'acheteur au détail original que le nouvel équipement Forney vendu après la date d'entrée en vigueur de cette garantie limitée est exempt de défaut de matériaux et de fabrication au moment de l'expédition par Forney. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicite ou implicite.
- 2) Remarque :** si vous avez des questions à propos de la garantie, composez le **+1 800 521-6038**. Vous pouvez aussi visiter le site : www.forneyind.com pour des renseignements additionnels à propos de votre nouvelle soudeuse ou nouveau système au plasma.
- 3) Durée de la garantie :** durant les périodes de garantie énumérées ci-dessous, Forney réparera ou remplacera toute pièce ou tout composant sous garantie qui présente une défaillance en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication. La garantie est en vigueur à partir de la date d'achat originale au détail. La période de garantie est la suivante.
 - A) 5 ans :** redresseurs de courant au silicium originaux de l'alimentation principale, modules de redresseurs séparés et de diodes, transformateurs, stabilisateurs et bobines de réactance.
 - B) 3 ans :** systèmes d'entraînement, cartes de circuits imprimés, moteurs et interrupteurs et commandes.
 - C) 1 an :** pistolets MIG, relais, contacteurs et détendeurs, chalumeau coupeur au plasma et accessoires.
 - D) 90 jours :** pièces de rechange. La main-d'œuvre n'est pas comprise.
- 4) La garantie limitée de Forney ne s'applique pas aux consommables comme les pièces de contact, les buses de coupage, les nettoyeurs de fil en feutre, les dévidoirs, les diffuseurs de gaz, les buses et les électrodes de chalumeau à plasma, les câbles de soudage ainsi que les buses et les pièces dont la dégradation est causée par l'usure normale. De plus, cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le remplacement ou l'entretien inopportun des pièces consommables nommées précédemment.
- 5) Garant :**

Forney Industries
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525
1 800 521-6038
www.forneyind.com
- 6) Acheteur/garantie :** l'acheteur original du produit Forney Industries. La garantie n'est pas transférable. L'achat et l'utilisation des produits Forney Industries sont prévus pour des personnes formées et expérimentées à l'utilisation et l'entretien d'équipement de soudage.
- 7) Non couvert par la garantie :**
 - A) Les garanties implicites, incluant celles sur la qualité marchande et la qualité à un usage particulier, sont limitées à la durée mentionnée dans cette garantie explicite. Après cette période, tous les risques de pertes, quelle qu'en soit la cause, seront la responsabilité de l'acheteur.
 - B) Tout dommage accessoire, immatériel ou indirect, ou toute dépense découlant d'un défaut, d'une défaillance ou d'un mauvais fonctionnement du produit Forney.
 - C) Toute défaillance causée par un accident, par un abus de la part de l'acheteur, par de la négligence ou par le non-respect des instructions d'utilisation du produit fournies dans le(s) manuel(s) de l'utilisateur offert(s) avec le produit.
 - D) Le service avant livraison, c'est-à-dire l'assemblage et le réglage.
- 8) Réclamation :** en cas de réclamation au titre de la garantie, les recours exclusifs seront, au choix de Forney Industries :
 - A) réparation; ou
 - B) remplacement; ou
 - C) remboursement du coût de la réparation ou du remplacement dans un centre de services Forney Industries qualifié, là où cela est permis avec une autorisation écrite de Forney Industries; ou
 - D) paiement ou crédit pour le prix d'achat, moins l'amortissement raisonnable basé sur l'utilisation réelle lors du retour de la marchandise au risque et aux frais du client.
- 9) L'acheteur :**
 - A) Communiquera avec le service à la clientèle Forney au **+1 800 521-6038** dans les 30 jours suivants le défaut ou la défaillance.
 - B) Fournira une preuve d'achat datée (généralement un reçu de vente).
 - C) Fournira le numéro de série. L'enregistrement de votre soudeuse sur forneywelding.forneyind.com accélère ce processus.
 - D) Apportera ou fera livrer la soudeuse dans un centre de service Forney autorisé. Paiera les frais de transport ou d'emballage le cas échéant.

ATTENTION!

AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER L'APPAREIL OU D'EFFECTUER LA MAINTENANCE DE CELUI-CI, LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, EN ACCORDANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ ET AUX RISQUES.

Dans le cas où les instructions ne seraient pas claires, merci de contacter votre revendeur Forney autorisé ou le service à la clientèle Forney au +1 800 521-6038

Informations concernant la sécurité

Utilisation des symboles



Signifie : Avertissement! Attention! Cette procédure comporte des risques potentiels! Les risques potentiels sont montrés par les symboles dans la marge.

REMARQUE : Signifie : Les « Remarques » ne concernent pas la sécurité.



Ce groupe de symboles signifie : Avertissement! Attention! Risque de décharge électrique, pièces mobiles et pièces chaudes. Consultez les symboles et les instructions associées ci-dessous pour savoir comment éviter les risques.

Proposition 65 de l'État de la Californie

Ce produit peut contenir des substances chimiques reconnues par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres anomalies de reproduction (CA. Prop 65). Se laver les mains après utilisation.

Normes de sécurité principales

- Sécurité en soudage et coupage, norme ANSI Z49.1, de la Société américaine de soudage (American Welding Society), 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166 Normes de santé et sécurité, OSHA 29 CFR 1910, du Surintendant des Documents, bureau des publications américain, Washington, D.C. 20402.
- Pratiques recommandées pour le coupage plasma, norme AWS C5.2 de la Société américaine de soudage (American Welding Society), 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166
- Pratiques sûres recommandées de préparation pour le soudage et le coupage de conteneurs ayant renfermé des substances nocives, norme AWS F4.1 de la Société américaine de soudage (American Welding Society), 8669 Doral Boulevard, suite 130, Doral, FL 33166
- Règles de sécurité électrique nationales, norme NFPA 70, de l'Association nationale de protection contre le feu (National Fire Protection Association), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- Manutention sécuritaire des cylindres de gaz comprimé, CGA brochure P-1, de l'Association des gaz comprimés (Compressed Gas Association), 1235 Jefferson Davis Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
- Règles de sécurité en soudage et coupage, norme CSA W117.2, de l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standards Association), Standards Sales, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
- Pratiques sûres pour la protection des yeux et du visage au travail et dans les écoles, norme ANSI Z87.1, de l'Institut de normalisation américaine (American National Standards Institute), 1430 Broadway, New York, NY 10018.
- Procédés de coupage et de soudage, NFPA Standard 51B, de l'Association nationale de protection contre le feu (National Fire Protection Association), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

Considérations sur la soudure ou le coupage et les effets des champs électriques et magnétiques à basse fréquence

Le courant de soudage ou de coupage, lorsqu'il circule dans les câbles de soudage ou de coupage, cause des champs électromagnétiques. Ceux-ci ont soulevé et soulèvent encore certains questionnements. Toutefois, après examen, le comité du Conseil national de recherches (National Research Council) a conclu que : « Selon le jugement du comité, l'ensemble des preuves n'a pas démontré que l'exposition à des champs électriques et magnétiques de fréquence-puissance représente un danger pour la santé. » Toutefois, des études sont toujours en cours et les preuves continuent d'être examinées. Jusqu'à ce que les conclusions finales de la recherche aient été obtenues, vous pouvez vouloir minimiser votre exposition aux champs électromagnétiques lorsque vous soudez ou coupez.

Afin de réduire les champs magnétiques sur le lieu de travail, suivez les procédures suivantes :

1. conservez les câbles rapprochés en les torsadant ou en utilisant du ruban adhésif;
2. placez les câbles d'un seul côté et tenez-les éloignés de l'utilisateur;
3. n'enroulez pas les câbles autour de votre corps;
4. conservez la source d'alimentation et les câbles de coupage le plus éloignés possible de l'utilisateur;
5. posez le pinceur sur la pièce à travailler le plus près possible de la coupure.

À PROPOS DES STIMULATEURS CARDIAQUES ET DES PROTHÈSES AUDITIVES :

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou des prothèses auditives doivent consulter leur médecin. Si vous obtenez l'accord de votre médecin, nous vous recommandons de suivre les procédures ci-dessus.

Risques du coupage à l'arc plasma



LE COUPAGE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU DES EXPLOSIONS.

Le coupage à l'arc produit des jaillissements de métal chaud et d'étincelles. Les étincelles et le métal chaud, la pièce à couper et l'équipement chauds peuvent causer des incendies et des brûlures. Vérifiez et assurez-vous que l'endroit est sécuritaire avant d'effectuer tout travail de coupage.

- Ne coupez pas dans un endroit où les étincelles peuvent toucher des matières inflammables.
- Installez le câble de masse à la pièce à couper aussi près de la zone de coupage que possible pour éviter que le courant de coupage ne passe par des chemins longs, possiblement inconnus et comportant des risques de décharge électrique et d'incendie.
- Ne coupez jamais de conteneurs renfermant des matières potentiellement inflammables. Ils doivent d'abord être vidés et correctement nettoyés.
- Ne coupez pas dans une atmosphère contenant de la poussière ou des vapeurs explosives.
- Ne coupez pas de cylindres, de tuyaux ou de récipients pressurisés.
- Ne coupez pas de conteneurs ayant renfermé des combustibles.



LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELLES.

Toucher des pièces électriques branchées peut causer des décharges électriques mortelles ou de graves brûlures. Le chalumeau et le circuit de travail sont alimentés en électricité lorsque la sortie est activée. Le circuit de puissance d'entrée et les circuits internes de la machine sont aussi alimentés lorsque l'alimentation est activée. Le coupage plasma nécessite des tensions plus élevées que la soudure pour démarrer et maintenir l'arc (normalement de 200 à 400 volts en courant CC). Il utilise également des chalumeaux munis de systèmes de verrouillage qui éteignent la machine lorsque le bouclier est desserré ou si l'embout entre en contact avec l'électrode à l'intérieur de la buse. L'équipement mal installé ou mal mis à la terre représente un risque.

- N'entrez pas, de quelque manière que ce soit, en contact physique avec toute pièce du circuit de courant de soudage. Le circuit de courant de soudage comprend :
 - a. la pièce à travailler ou tout autre matériau conducteur qui est en contact avec cette dernière;
 - b. la prise de masse;
 - c. l'électrode ou le câble de soudage;
 - d. toute pièce de métal sur le porte-électrode ou le pistolet à fil.

- Ne soudez pas dans un endroit humide ou n'entrez pas en contact avec une surface humide ou mouillée.
- Ne tentez pas de souder si des parties de vos vêtements ou votre corps sont mouillés.
- Ne laissez pas l'équipement de soudage entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.
- Ne tirez pas les câbles de soudage, le pistolet à fil ou le cordon d'alimentation de la soudeuse dans de l'eau ou de l'humidité et ne les laissez pas entrer en contact avec celles-ci.
- Ne touchez pas à la soudeuse et ne tentez pas de mettre en marche ou d'éteindre la soudeuse si une partie de votre corps ou de vos vêtements est humide ou si vous êtes en contact physique avec de l'eau ou de l'humidité.
- Ne tentez pas de brancher la soudeuse dans la source d'alimentation si une partie de votre corps ou de vos vêtements est humide ou si vous êtes en contact physique avec de l'eau ou de l'humidité.
- Ne posez pas le pinceur de la pièce à travailler de la soudeuse ou ne soudez pas sur un conduit électrique.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation ou la prise du cordon d'alimentation de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas de brancher la soudeuse dans une source d'alimentation si le contact de mise à la terre du cordon d'alimentation est plié, brisé ou manquant.
- Ne laissez pas la soudeuse branchée à une source d'alimentation ou ne tentez pas de souder si la soudeuse, les câbles de soudage, le site de soudage ou le cordon d'alimentation de la soudeuse sont exposés à toute forme de précipitation atmosphérique ou d'embruns d'eau salée.
- Ne transportez pas les câbles de soudage enroulés autour de vos épaules ou de toute autre partie de votre corps lorsqu'ils sont branchés dans la soudeuse.
- Ne modifiez pas le câblage, les connexions à la terre, les interrupteurs ou les fusibles de l'équipement de soudage.
- Portez des gants de soudage pour isoler vos mains du circuit de soudage.
- Gardez tous les récipients contenant des liquides suffisamment éloignés de la soudeuse et de la zone de travail de manière à ce que, si du liquide est renversé, il ne puisse pas entrer en contact avec toute pièce de la soudeuse ou du circuit de soudage électrique.
- Remplacez immédiatement toute pièce fissurée ou endommagée qui est isolée ou qui joue le rôle d'isolateur comme des câbles de soudage, le cordon d'alimentation ou le porte-électrode.
- Lorsque vous n'êtes pas en train de souder, coupez le câble au point de contact ou retirez l'électrode du porte-électrode.



UNE TENSION CONTINUE RÉSIDE SUR LES PIÈCES INTERNES DES SOURCES DU CONVERTISSEUR CONTINU-ALTERNATIF APRÈS QUE LA PUISSANCE D'ENTRÉE SOIT COUPÉE.

Éteignez l'unité, débranchez le câble de puissance d'entrée, vérifiez la tension des condensateurs de sortie et assurez-vous qu'elle est près de zéro (0) volt avant de toucher toute pièce. Vérifiez les condensateurs en suivant les instructions à la section Entretien du manuel de l'utilisateur ou du manuel technique avant de toucher à quelque pièce.



LES PIÈCES QUI EXPLOSENT PEUVENT BLESSER.

Lorsque les sources de convertisseur continu-alternatif sont sous tension, les pièces défectueuses peuvent exploser ou faire exploser d'autres pièces. Portez toujours une visière et des manches longues lorsque vous faites l'entretien des convertisseurs.



LES ÉTINCELLES PEUVENT BLESSER.

- Portez une visière approuvée ou des lunettes de sécurité munies de protecteurs latéraux.
- Portez une protection adéquate pour le corps pour vous protéger la peau. Portez des bouchons d'oreille ou des protège-oreilles ignifuges pour empêcher les étincelles d'y entrer.



LES RAYONS DE L'ARC PEUVENT BRÛLER LES YEUX ET LA PEAU.

Les rayons provenant du processus de coupage produisent d'intenses rayons visibles et invisibles (ultraviolets et infrarouges) qui peuvent brûler les yeux et la peau.

- Portez une protection faciale (casque ou visière) avec l'écran filtre approprié pour vous protéger le visage et les yeux lorsque vous coupez ou regardez.
- Portez des lunettes de sécurité approuvées avec des protecteurs latéraux sous votre casque ou visière.
- Utilisez des écrans protecteurs ou des barrières de protection pour protéger les autres des coups d'arc et des éclats aveuglants; avertissez les autres de ne pas regarder l'arc.
- Consultez la norme ANSI Z49.1 concernant les recommandations sur les écrans de l'OSHA 29CFR.



LE BRUIT PEUT ENDOMMAGER L'AUDITION.

Le bruit peut causer une perte auditive permanente. Les processus de soudage peuvent causer des niveaux sonores qui dépassent les limites sécuritaires. Vous devez protéger vos oreilles contre les bruits forts pour prévenir la perte auditive.

- Afin de protéger votre ouïe contre les bruits forts, portez des bouchons d'oreille ou des coquilles antibruit.
- Les niveaux sonores doivent être mesurés pour vous assurer que les décibels (son) ne dépassent pas les niveaux sécuritaires.



LES ÉMANATIONS, LES GAZ ET LES VAPEURS PEUVENT CAUSER DE L'INCONFORT, DES MALADIES ET LA MORT!

Afin de réduire les risques, veuillez lire, comprendre et suivre les consignes de sécurité. Assurez-vous que toute autre personne utilisant l'équipement de soudage, ou se trouvant dans la zone de soudage, comprenne et suive également ces consignes de sécurité.

- Lisez et comprenez les données de sécurité et la fiche de données de sécurité.
- Ne soudez pas avant de vous être assuré que la ventilation est adéquate selon la description de la norme ANSI Z49.1. Si la ventilation n'est pas adéquate pour échanger les émanations et les gaz générés contre de l'air frais pendant le processus de soudage, ne soudez pas avant que le soudeur (vous) et les personnes à proximité portent des respirateurs à adduction d'air.
- Ne chauffez pas les métaux qui contiennent ou qui sont revêtus de matériaux produisant des vapeurs toxiques (comme l'acier galvanisé), sauf si le revêtement a été enlevé. Assurez-vous que la zone est bien ventilée et que l'utilisateur et toutes les personnes à proximité portent des respirateurs à adduction d'air.
- Évitez de souder, de couper ou de chauffer le plomb, le zinc, le cadmium, le mercure, le béryllium, l'antimoine, le cobalt, le manganèse, le sélénium, l'arsenic, le cuivre, l'argent, le baryum, le chrome, le vanadium, le nickel ou des métaux similaires sans consulter un professionnel et sans inspecter la ventilation de la zone de soudage. Ces métaux produisent des vapeurs extrêmement toxiques qui peuvent causer de l'inconfort, des maladies et la mort.
- Ne soudez ou ne coupez pas dans des endroits à proximité de solvants à base de chlorure. Les vapeurs d'hydrocarbure chloré, comme le trichloréthylène et le perchloroéthylène, peuvent être décomposées par la chaleur d'un arc électrique ou par le rayonnement ultraviolet. Ces actions peuvent entraîner la formation de phosgène, un gaz hautement toxique, ainsi que d'autres gaz irritants pour les poumons et les yeux. Ne soudez pas ou ne coupez pas à des endroits où des vapeurs de solvants peuvent être attirées dans la zone de travail ou à des endroits où le rayonnement ultraviolet peut pénétrer dans des zones où se trouvent ces vapeurs, même en très petites quantités.
- Ne soudez pas dans un endroit confiné, sauf s'il est bien ventilé ou si l'utilisateur (ainsi que toute autre personne se trouvant dans la zone) porte un respirateur à adduction d'air.
- Arrêtez de souder si vous sentez une irritation momentanée des yeux, du nez ou de la gorge : cela indique que la ventilation est inadéquate. Arrêtez de travailler et prenez les mesures nécessaires pour améliorer la ventilation dans la zone de soudage. Ne recommencez pas à souder si l'inconfort physique persiste.



L'ARC PLASMA PEUT CAUSER DES BLESSURES.

La chaleur dégagée par l'arc plasma peut causer de graves brûlures. La puissance de l'arc accroît grandement le risque de brûlure. La chaleur intense et l'arc puissant peuvent rapidement couper les gants et les tissus.

- Restez loin de l'embout du chalumeau.
- Ne saisissez pas de matériel près de la trajectoire de coupe.
- L'arc pilote peut causer des brûlures : éloignez-le de l'embout du chalumeau lorsque la gâchette est enfoncée. Portez des vêtements ignifuges adéquats qui couvrent les parties du corps exposées.
- Ne pointez pas le chalumeau vers quelqu'un mais vers la zone de travail lorsque la gâchette est enclenchée. L'arc pilote s'active immédiatement.
- Éteignez la source d'alimentation et déconnectez la puissance d'entrée avant de désassembler le chalumeau ou d'en changer les pièces.
- N'utilisez que les chalumeaux spécifiés dans le manuel de l'utilisateur.



LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DE GRAVES BLESSURES.

- Ne touchez pas les pièces chaudes à mains nues.
- Laissez un temps de refroidissement avant de travailler sur le chalumeau.



LES PIÈCES MOBILES PEUVENT CAUSER DES BLESSURES.

- Éloignez-vous des pièces mobiles telles que les ventilateurs.
- Gardez tous les panneaux, portes, couvercles et protecteurs fermés et bien en place.



LES RÉSIDUS DE MÉTAL PEUVENT CAUSER DES BLESSURES AUX YEUX.

- Portez des lunettes de sécurité munies de protecteurs latéraux ou d'une visière.



LES CHAMPS MAGNÉTIQUES PEUVENT AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR LES STIMULATEURS CARDIAQUES.

- Les gens portant un stimulateur cardiaque doivent rester à l'écart.
- Les gens portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant de s'approcher d'une zone de travail de coupage plasma.



UNE SURUTILISATION PEUT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE.

- Prévoyez des périodes de refroidissement; suivez le facteur nominal d'utilisation.
- Réduisez l'intensité (l'épaisseur) ou réduisez la capacité de rendement avant de reprendre le coupage.



RISQUE D'EXPLOSION DE L'HYDROGÈNE.

- Lorsque vous coupez de l'aluminium sous l'eau ou avec de l'eau en contact avec le dessous de la feuille d'aluminium, de l'hydrogène libre peut s'accumuler sous la pièce à couper.
- Consultez votre ingénieur de coupe et suivez les instructions du tableau d'eau pour de l'aide.

LA CHUTE DE L'APPAREIL PEUT CAUSER DES BLESSURES.

- Utilisez seulement les poignées de levage pour lever l'unité et NON le train roulant, les cylindres de gaz ou tout autre accessoire.
- Utilisez un équipement de capacité adéquate pour soulever l'unité.
- Si vous utilisez les fourches d'un chariot élévateur pour soulever l'unité, assurez-vous qu'elles sont suffisamment longues pour s'allonger du côté opposé de l'unité.



RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

- Ne placez pas l'unité sur, au-dessus ou près de surfaces combustibles.
- Ne placez pas l'unité près de produits inflammables.
- Ne surchargez pas le câblage du bâtiment. Assurez-vous que le système d'alimentation est correctement dimensionné, adapté et protégé pour la manutention de cette unité.

L'ARC PLASMA PEUT ENDOMMAGER LES TUYAUX GELÉS.

- Ne placez pas l'unité sur, au-dessus ou près de surfaces combustibles.
- Ne placez pas l'unité près de produits inflammables.
- Ne surchargez pas le câblage du bâtiment. Assurez-vous que le système d'alimentation est correctement dimensionné, adapté et protégé pour la manutention de cette unité.



LA STATIQUE (DES) PEUT ENDOMMAGER LES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS.

- Mettez la dragonne mise à la terre AVANT de manipuler des circuits imprimés ou des pièces.
- Utilisez des sacs et boîtes antistatiques convenables pour ranger, déménager ou expédier des cartes de circuits imprimés.



LE RAYONNEMENT À HAUTE FRÉQUENCE PEUT CAUSER DE L'INTERFÉRENCE.

- Les hautes fréquences peuvent interférer avec la radionavigation, les services de sécurité, les ordinateurs et l'équipement de communication. Seules les personnes qui connaissent les équipements électroniques devraient s'occuper de l'installation. Il revient à l'utilisateur d'embaucher un électricien qualifié rapidement pour corriger tout problème d'interférence causé par l'installation. Arrêtez d'utiliser l'équipement immédiatement si vous recevez une notification de la FCC à propos de l'interférence. Faites vérifier et entretenir l'installation régulièrement.

Gardez les portes et panneaux originaux de haute fréquence bien fermés, gardez les éclateurs au réglage approprié et utilisez des protections et des mises à la terre pour minimiser la possibilité d'interférence.



LE COUPAGE À L'ARC PEUT CAUSER DE L'INTERFÉRENCE.

- L'énergie électromagnétique peut interférer avec de l'équipement électronique sensible tel que des ordinateurs et de l'équipement fonctionnant grâce à un ordinateur comme les robots. Pour réduire les risques d'interférence, gardez les câbles aussi courts que possible, près les uns des autres et au niveau du sol. Situez vos opérations de coupage à 100 mètres de tout équipement électronique sensible. Assurez-vous que la source d'énergie est installée et mise à la terre selon les directives du présent manuel. S'il y a toujours de l'interférence, l'utilisateur doit prendre des mesures additionnelles telles que déplacer la machine, utiliser des câbles blindés, utiliser des filtres antiparasites ou blinder la zone de travail.

Table des matières

GARANTIE.....	35
INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ	36
UTILISATION DES SYMBOLES	36
PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE	36
NORMES DE SÉCURITÉ PRINCIPALES.....	36
INFORMATION EMF	37
RISQUES DU COUPAGE À L'ARC PLASMA.....	37
SYMBOLES ADDITIONNELS POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN.....	40
TABLE DES MATIÈRES.....	42
INSTALLATION.....	43
LES BASES DU PLASMA	43
RÉGLAGE DU SYSTÈME AU PLASMA.....	44
CHALUMEAU (SI NÉCESSAIRE)	45
FONCTIONNALITÉS ET COMMANDES.....	46
FIXATION DU PINCEUR.....	47
CONNEXION DU CORDON D'ALIMENTATION	47
MISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME	47
UTILISATION DE LA COUPEUSE.....	47
PIÈCES DU CHALUMEAU	47
PUISSANCE D'ENTRÉE.....	47
PRISE DE MASSE, CÂBLE DE MISE À LA TERRE.....	47
SYSTÈME DE PURGE AUTOMATIQUE	48
VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR.....	48
FONCTIONNEMENT.....	48
DESCRIPTION.....	48
SERVICE NOMINAL ET SPÉCIFICATIONS DE LA SOURCE D'ÉNERGIE.....	48
PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU RENDEMENT.....	48
CAPACITÉ DE RENDEMENT ET SURCHAUFFE.....	48
SERVICE NOMINAL ET SPÉCIFICATIONS DU CHALUMEAU	48
CAPACITÉ DE COUPE	49
COUPAGE	49
ENTRETIEN ET RÉPARATION.....	51
ENTRETIEN GÉNÉRAL.....	51
ENTRETIEN DES CONSOMMABLES.....	52
DÉPANNAGE.....	53
SCHÉMA DE CÂBLAGE	57
PIÈCES.....	58
LISTE DES PIÈCES DE L'UNITÉ	58
DÉFAILLANCE DES PIÈCES DE L'UNITÉ	59
SÉLECTION ET REMPLACEMENT DES CONSOMMABLES DU CHALUMEAU	59
LISTE DES PIÈCES DU CHALUMEAU	60
DÉFAILLANCE DES PIÈCES DU CHALUMEAU.....	61
REMARQUES POUR L'UTILISATEUR	62

Installation

Les bases du plasma

QU'EST-CE QUE LE PLASMA?

Une façon simple de décrire le plasma serait de dire qu'il s'agit du quatrième état de la matière. Les trois états normaux de la matière sont solide, liquide ou gazeux. Pour l'eau, ces trois états sont la glace, le liquide et la vapeur. La différence entre ces états tient à leurs niveaux d'énergie. Lorsqu'on ajoute de l'énergie sous forme de chaleur à la glace, celle-ci fond et donne de l'eau. Lorsqu'on ajoute plus d'énergie, l'eau s'évapore en hydrogène et en oxygène sous forme de vapeur. En ajoutant encore plus d'énergie à la vapeur, ces gaz deviennent ionisés. Le processus d'ionisation fait en sorte que les gaz deviennent conducteurs. Le gaz conducteur et ionisé est appelé plasma.

COMMENT LE PLASMA COUPE-T-IL LE MÉTAL?

Le processus de coupage plasma, utilisé dans la coupe de métaux conducteurs, utilise ce gaz conducteur pour transférer l'énergie d'une source de courant électrique en passant par un chalumeau plasma sur le matériel à couper. Ce système de coupage à l'arc plasma de base est composé d'une source de courant, d'un circuit d'amorçage de l'arc et d'un chalumeau. Ces composants de système fournissent l'énergie électrique, la capacité d'ionisation et le contrôle des processus nécessaires pour rendre des coupes hautement efficaces et de grande qualité à partir d'une variété de matériaux différents.

L'alimentation électrique est une source de courant continu (CC). La tension en circuit ouvert se trouve typiquement entre 240 et 400 V CC. Le courant de sortie (intensité de courant) de la source de courant détermine la capacité de vitesse et d'épaisseur de coupe du système. La fonction principale de la source de courant est de fournir l'énergie appropriée pour maintenir l'arc plasma après l'ionisation.

Le circuit d'amorçage de l'arc est un circuit de générateur à haute fréquence produisant une tension en c.a. entre 5 000 et 10 000 volts à environ 2 mégahertz. Cette tension est utilisée pour créer un arc de haute intensité à l'intérieur du chalumeau pour ioniser le gaz, et ainsi produire le plasma.

Le chalumeau sert de porteur au consommable et à l'électrode et refroidit ces pièces (par l'air). La buse et l'électrode compriment et maintiennent le jet de plasma.

UTILISATION DU COUPEUR AU PLASMA

La source de courant et le circuit d'amorçage de l'arc sont liés au chalumeau grâce aux fils et aux câbles de connexion. Ces fils et câbles fournissent le flux de gaz approprié, le flux de courant électrique et la fréquence élevée appropriés du chalumeau pour démarrer et maintenir le processus.

1. Un signal d'entrée de départ est envoyé à la source d'alimentation. Cela active simultanément la tension en circuit ouvert et le flux de gaz dans le chalumeau. La tension en circuit ouvert peut être mesurée de l'électrode (-) à la buse (+). Notez que la buse est connectée sur le courant positif de la source d'alimentation par un transistor et un relais (relais de l'arc pilote), tandis que le métal à couper (la pièce à couper) est directement connecté sur le courant positif. Le gaz circule dans le chalumeau et s'échappe par l'orifice. Il n'y a pas d'arc à ce stade puisqu'il n'y a pas de chemin pour la tension en CC.
2. Dès que le flux de gaz est stabilisé, le circuit de haute fréquence est activé. La haute fréquence se dissout entre l'électrode et la buse dans le chalumeau de façon à ce que le gaz ait à passer dans cet arc avant de sortir de la buse. L'énergie transférée de l'arc de haute fréquence vers le gaz rend le gaz ionisé, donc conducteur. Ce gaz conducteur crée une trajectoire de courant entre l'électrode et la buse, entraînant la formation d'un arc plasma. Le flux du gaz pousse l'arc dans l'orifice de la buse, créant ainsi un arc pilote.
3. Présument que la buse se trouve près de la pièce à couper, l'arc pilote s'accrochera à la pièce à couper, puisque la trajectoire de courant positif (à la source de courant) n'est pas restreinte par une résistance comme l'est la connexion positive à la buse. Le flux de courant à la pièce à couper est détecté de façon électronique à la source de courant. Lorsque ce flux de courant est détecté, la haute fréquence est désactivée et le relais de l'arc pilote s'ouvre. L'ionisation de gaz est maintenue avec l'énergie de l'arc CC principal.

4. La température de l'arc plasma fait fondre le métal, perce la pièce à couper et le flux de gaz à vitesse rapide enlève le matériel fondu du fond de la saignée coupée. À ce moment, le mouvement du chalumeau est initié et le processus de coupe commence.
5. Une fois la coupe terminée, l'air continue de circuler pour refroidir le chalumeau et les consommables afin que votre système soit prêt pour la prochaine coupe.

AVANTAGES DU PLASMA

1. Meilleure qualité de coupe : moins d'écume, zone soumise à la chaleur plus petite et meilleur angle de coupe.
2. Meilleure productivité : les temps de coupe et de perçage sont jusqu'à 8,5 fois plus rapides qu'avec l'oxygaz.
3. Coût moindre par pièce : alors que les coûts d'utilisation du plasma tendent à être plus élevés que ceux de l'oxygaz, les opérateurs rattrapent les coûts en augmentant le nombre de pieds linéaires coupés à l'heure et réduisent ainsi les coûts par pied à couper, particulièrement lors de gros projets.
4. Rentabilité accrue : coûts moins élevés par pièce = plus de profits.
Facile à utiliser : coupage par glissement, sans gaz à réguler, sans flammes et ajustements simples.
5. Polyvalence : coupe tous les matériaux conducteurs alors que l'oxygaz ne peut couper que l'acier doux. Excellent pour les types de coupe suivants : biseautage, gougeage, perçage, coupage de gabarits et de guides de cercle, coupage à main levée, coupage en paquet, marquage de coupes, coupage de chutes.
7. Sécurité améliorée : sans gaz comprimés ni gaz inflammables.

Réglage du système au plasma

DÉBALLEZ VOTRE SYSTÈME AU PLASMA 325P

- Vérifiez que vous avez reçu tous les articles que vous avez achetés et qu'ils sont en bon état.
- Vérifiez que votre bloc d'alimentation n'a pas été endommagé pendant la livraison.

COMPOSANTS

- Comparez les articles dans la boîte aux illustrations dans le présent manuel d'utilisation. Pour les besoins de la livraison, le manche noir et l'enrouleur pour chalumeau au-dessus du système au plasma sont livrés désassemblés.
- Pour l'assembler, placez le manche noir au milieu/haut du système au plasma en faisant correspondre les trous avec ceux sur le système. Prenez les boulons noirs (2 chacun) fournis dans le sac de pièces en plastique et insérez les boulons et rondelles sur le manche pour le maintenir en place.
- **REMARQUE : Des consommables de rechange sont compris dans le sac de pièces en plastique pour remplacer les pièces de votre chalumeau après utilisation. Gardez-les dans un endroit sécuritaire en prévision d'une utilisation ultérieure.**



VUE DE FACE DU SYSTÈME AU PLASMA 325P

VUE DE DERRIÈRE DU SYSTÈME AU PLASMA 325P

MANIPULATION ET POSITIONNEMENT DE LA SOURCE D'ÉNERGIE

- Placez votre système au plasma 325P de Forney près d'une prise de courant de 120 V.
- Choisissez un emplacement avec une bonne circulation d'air et assurez-vous qu'il n'y a aucun gaz, poussière ou fumée présent.
- Placez l'unité sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêchera l'air de refroidissement de s'échapper par les ouvertures avant et arrière de la machine.
- Créez un espace ouvert d'au moins 15 pieds (5 m) autour de la machine.
- Si vous devez déplacer la machine, débranchez toujours la fiche de la prise et rassemblez les câbles afin de ne pas les endommager.

EXIGENCES QUANT À LA MISE À LA TERRE

- Pour assurer votre sécurité, une utilisation correcte et pour réduire l'interférence électromagnétique (EMI), le système 325P de Forney doit être mis à la terre correctement.
- Le bloc d'alimentation doit être mis à la terre grâce au cordon d'alimentation en respectant les normes électriques nationales et locales.
- Le service monophasé doit être de type à 3 fils avec un fil vert ou vert et jaune pour la protection par la mise à la terre. **N'utilisez pas de service à 2 fils.**

ALIMENTATION EN AIR/GAZ

- Votre système au plasma 325P de Forney ne comprend pas de compresseur d'air à piston intégré; par conséquent, une source d'air propre et sec ou d'azote doit alimenter votre coupeuse au plasma.
- La pression fournie doit se situer entre 60 et 80 psi (4,2 et 5,6 kg/cm²). **REMARQUE :** L'unité ne fonctionnera pas si la pression d'air d'entrée est en dessous de 55 psi (3,9 kg/cm²). Le débit doit être approximativement de 3,5 pi³/min (0,1 m³/min).
- Le non-respect de ces paramètres pourrait entraîner des températures excessives d'utilisation ou endommager le chalumeau.

PURGE MANUELLE

- L'huile et l'humidité dans l'air peuvent endommager la machine.
- L'unité est munie d'un filtre à air qui emprisonne les vapeurs d'eau et d'huile dans l'atmosphère.
- L'eau contenue dans le verre filtrant peut être purgée si vous poussez le connecteur de purge vers le haut.

Chalumeau (si nécessaire)



N'UTILISEZ QUE DES CHALUMEAUX SPÉCIFIÉS DANS LE PRÉSENT MANUEL D'INSTRUCTIONS.

ATTENTION! Débranchez la source d'alimentation avant l'assemblage ou le désassemblage du chalumeau.



AVANT DE COMMENCER LE COUPAGE, VÉRIFIEZ QUE LES PIÈCES SONT CORRECTEMENT ASSEMBLÉES EN INSPECTANT LE CHALUMEAU COUPEUR COMME INDiqué CI-DESSOUS.




L'ARC PLASMA SUR LES CHALUMEAUX INSTANTANÉS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET DES BRÛLURES.

ATTENTION! L'arc plasma se crée immédiatement lorsque la gâchette du chalumeau est enfoncée. Assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la machine est débranchée avant de changer les consommables.



CHALUMEAU AU PLASMA CORRECTEMENT ASSEMBLÉ

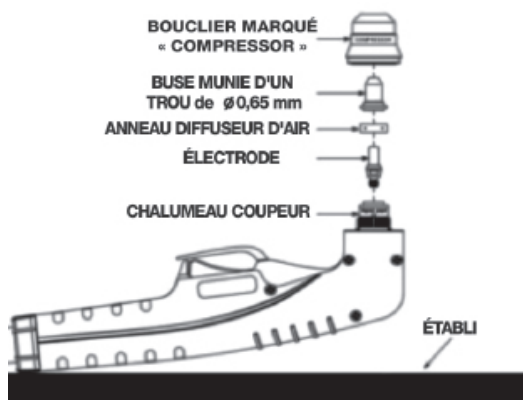


SÉQUENCE D'ASSEMBLAGE CORRECTE DES CONSOMMABLES

Si les consommables de votre chalumeau au plasma ne sont pas déjà assemblés, procédez comme suit :

1. Placez le chalumeau de sorte que le bouclier soit face vers le haut pour éviter que les pièces ne tombent.
2. Installez l'électrode, l'anneau diffuseur d'air et la buse.
3. Serrez à la main le bouclier jusqu'à ce qu'il soit bien installé sur le chalumeau coupeur. Si vous sentez de la résistance lorsque vous installez le bouclier, vérifiez le filetage.
4. Le sac de pièces en plastique contient une électrode et une buse de remplacement pour usage ultérieur. Voir la section Entretien du chalumeau pour la procédure de remplacement.

Fonctionnalités et commandes

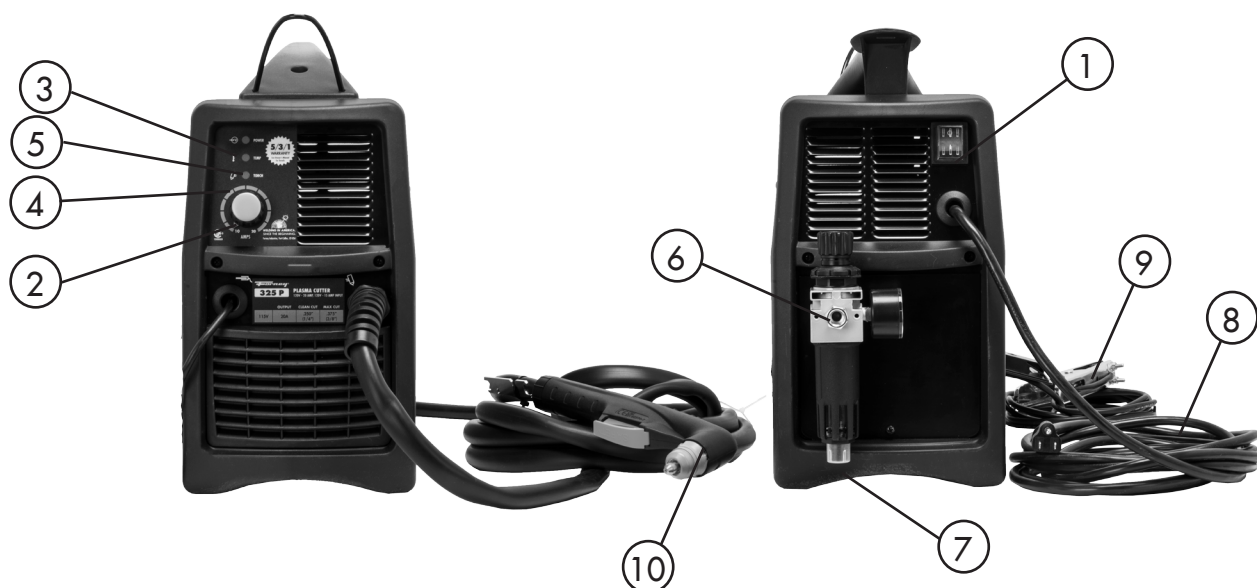

1. Interrupteur ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) : en position On (Marche), la machine est prête pour une utilisation normale. Tous les circuits de commande du système sont activés. La position Off (Arrêt) désactive les circuits de commande.
2. Bouton de courant de sortie : ajuste le courant de coupage fourni par la machine selon l'épaisseur du matériau et la vitesse de course du chalumeau.
3. Voyant DEL vert : s'allume lorsque la tension d'entrée est dans les limites normales. Clignote lentement si la tension chute sous 95 V ou grimpe au-dessus de 130 V.
4. Voyant DEL rouge : s'allume lorsque la gâchette du chalumeau est enfoncée. Clignote lentement pendant le prérefroidissement par air de 1,5 seconde avant l'allumage de l'arc pilote. Clignote lentement si le coupage à l'arc ne commence pas après 1,5 seconde suivant l'allumage de l'arc pilote.
5. Voyant DEL jaune : s'allume lorsque la protection thermique est activée. Clignote lentement lorsque la protection d'air à basse pression est en marche (la pression chute en dessous de 55 psi (3,9 kg/cm²)).

6. Régulateur de débit d'air : ajuste la pression d'air d'entrée; tirez vers le haut pour déverrouiller le réglage de la pression d'air normal est de 65 psi (4,6 kg/cm²).
REMARQUE : Le régulateur ne devrait jamais être réglé à plus de 87 psi (6,1 kg/cm²).
7. Connexion de l'air comprimé
8. Câble d'alimentation
9. Câble de mise à la terre avec prise de masse
10. Chalumeau

Fixation du pinceur

Connectez la prise de masse du câble de mise à la terre à la pièce à couper ou à l'établi métallique.

Prenez les précautions suivantes :

- Vérifiez qu'il y a un bon contact électrique, particulièrement si des feuilles isolées ou oxydées sont coupées.
- Effectuez les branchements de mise à la terre aussi près que possible de la zone de coupage pour réduire l'EMI.
- L'utilisation de structures métalliques qui ne font pas partie de la pièce à couper, comme le câble de retour du courant de coupage, peut compromettre la sécurité du système et donner des résultats de coupage imprécis.
- Ne mettez pas à la terre la pièce qui doit être retirée.
- La prise de masse doit être fixée à la pièce à couper lors du coupage.

Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation du système 325P de Forney dans une prise de courant de 120 V (20 A) adéquate. Une prise de courant de 120 V (15 A) peut être utilisée avec un adaptateur de courant.

Mise en marche du système

Réglez l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) à l'arrière de la machine en position On (Marche).

Utilisation de la coupeuse

AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

ATTENTION! Débranchez la source d'énergie avant de désassembler le chalumeau. Voyez et suivez les instructions y compris les mesures de sécurité présentées dans le présent manuel d'utilisation.

Pièces du chalumeau

Vérifiez que les pièces sont correctement assemblées et installées sur le chalumeau (consultez la section Sélection des consommables du chalumeau). **REMARQUE** : La source d'alimentation ne fonctionnera pas si le bouclier du chalumeau est complètement appuyé contre les broches des pièces en place sur le chalumeau coupeur.

Puissance d'entrée

- Vérifiez que la tension d'entrée de la source d'énergie est adéquate.
- Assurez-vous que la source d'énergie répond aux exigences de protection de circuit et de câblage.
- Branchez l'unité et fermez le sectionneur principal pour fournir l'énergie primaire au système.

Prise de masse, câble de mise à la terre

Vérifiez que la connexion du câble de mise à la terre à la pièce à couper est solide.

Système de purge automatique

- Activez l'interrupteur ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT). Si la tension composée est convenable, le voyant vert s'allumera. Appuyez sur la gâchette du chalumeau pour commencer la purge d'air. Il y aura une circulation d'air pendant 1,5 seconde pour enlever toute condensation qui aurait pu s'accumuler dans le chalumeau et les conduites d'air à l'arrêt du système. Lorsque la purge d'air est terminée, l'arc pilote sera amorcé.

Vérification de la qualité de l'air

- Pour vérifier la qualité de l'air, désactivez le chalumeau (circulation d'air suivant l'arrêt) et placez la lentille filtrante de soudage devant le chalumeau. Toute trace d'huile ou d'humidité dans l'air sera visible dans la lentille.
- N'amorcez PAS l'arc pilote pendant que vous vérifiez la qualité de l'air.

Fonctionnement

Description

Le système au plasma 325P de Forney est facile à transporter, compatible avec les générateurs et convient à une vaste sélection de travaux de coupage.

Le système au plasma 325P de Forney comprend : un ensemble complet de consommables, un chalumeau, un chalumeau coupeur, un câble de mise à la terre avec prise de masse, un adaptateur et un convertisseur de source d'énergie plasma.

Des consommables et des accessoires supplémentaires peuvent être commandés chez tous les détaillants Forney autorisés. Consultez la section Entretien et pièces du présent manuel pour d'autres renseignements.

Service nominal et spécifications de la source d'énergie

Consultez la plaque signalétique à l'arrière de la machine pour le service nominal et les spécifications.

Exigences du générateur :

Entraînement du moteur	4 000 W
Courant de sortie	20 A
Rendement	Plein étirement de l'arc

Plaque signalétique du rendement

Au bas de l'unité se trouve une plaque comprenant toutes les spécifications de votre système au plasma 325P de Forney. On trouve également le numéro du produit sur cette plaque.

Capacité de rendement et surchauffe

Le facteur d'utilisation est la durée, en minutes, que l'arc plasma peut rester activé dans une période de 10 minutes lorsqu'il est utilisé à une température ambiante de 104 °F (40 °C).

Si le bloc d'alimentation surchauffe parce que le facteur d'utilisation a été dépassé, le voyant DEL jaune de la température s'allumera, l'arc s'éteindra et le ventilateur restera en marche. Pour continuer le coupage, attendez que le voyant DEL de la température s'éteigne. **REMARQUE** : Dépasser le facteur d'utilisation peut endommager le système et annuler la garantie.

Service nominal et spécifications du chalumeau

Modèle : Chalumeau au plasma

- Chalumeau refroidi à l'air pour le coupage à l'arc plasma (PAC)
- Les caractéristiques de sécurité des pièces en place nécessitent que toutes les pièces soient en place avant l'utilisation

- Protection sécuritaire de la gâchette
- 35 % du facteur d'utilisation
- Capacité de coupe, voir ci-dessous

SÉLECTION DES CONSOMMABLES DU CHALUMEAU

- Buse de 0,65 mm pour couper les pièces de 1/4" (6,35 mm) d'épaisseur (sortie de 10 à 20 A).
- Buse de 0,80 mm pour couper les pièces de 1/4" (6,35 mm) d'épaisseur (sortie de 20 A).

1. Dévissez et retirez le bouclier du chalumeau coupeur.
2. Retirez l'embout, le distributeur de gaz et l'électrode.
3. Installez l'électrode, le distributeur de gaz et l'embout.
4. Serrez le bouclier à la main jusqu'à ce qu'il soit bien installé sur le chalumeau coupeur.
Si vous sentez de la résistance lorsque vous installez le bouclier, vérifiez le filetage.

Capacité de coupe

Si l'arc pilote n'est pas transféré entre le chalumeau au plasma (électrode) et la pièce à couper dans les trois secondes suivant le démarrage de l'arc pilote, le cycle s'arrête automatiquement (l'arc pilote s'arrête) et l'air continue à circuler pour refroidir le chalumeau.

Acier	Acier inoxydable	Aluminium	Galvanisé	Laiton	Cuivre	
1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,53 mm)
CAPACITÉ RECOMMANDÉE						CAPACITÉ DE DISJONCTION
• Rendement optimal du système • Plage d'utilisation idéale pour une excellente qualité de coupe • Établie avec de nouveaux consommables.						• Capacités haut de gamme du système • Conçue pour les disjonctions occasionnellement nécessaires; quand un degré moins élevé de qualité de coupe est acceptable • Réduire les vitesses de coupe




DÉBRANCHEZ L'ÉNERGIE PRIMAIRE À LA SOURCE ET ATTENDEZ QUE LE CHALUMEAU REFROIDISSE AVANT DE LE DÉSASSEMBLER OU DE DÉSASSEMBLER LE FIL DU CHALUMEAU.

Coupage

COUPAGE À L'AIDE D'UN CHALUMEAU À MAIN

- Le chalumeau peut être tenu de manière ergonomique dans une main ou maintenu à deux mains. Choisissez la technique avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et qui vous permet une bonne maîtrise et un bon mouvement. À l'aide de l'index ou du pouce, appuyez sur l'interrupteur de commande sur le manche du chalumeau.
- En ayant le chalumeau en position de départ, enfoncez la gâchette. Après la purge initiale des gaz, l'arc pilote s'allumera et sera maintenu pendant 5 secondes jusqu'à ce que le coupage à l'arc commence.
- Pour commencer sur un rebord, tenez le chalumeau perpendiculaire à la pièce à couper, le devant de la buse orienté vers le rebord de la pièce, là où la coupe doit commencer (Fig. A). Pour le perçage, inclinez le chalumeau légèrement pour diriger les étincelles loin du chalumeau jusqu'à ce que le trou soit terminé (Fig. B).

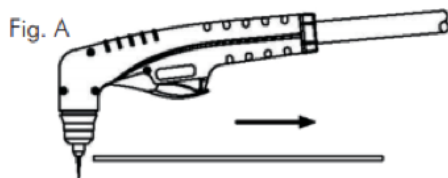

- Pour le coupage avec traînée, maintenez le chalumeau en contact avec la pièce à couper.
- Pour les coupes en ligne droite, utilisez un objet droit comme guide pour votre chalumeau.
- Pour les coupes en cercle, utilisez un gabarit ou un accessoire de coupage en cercle pour obtenir le rayon que vous désirez.
- Une fois commencé, le coupage à l'arc se poursuit tant que la gâchette est enfoncée, à moins que le chalumeau ne soit retiré de la pièce ou que le mouvement du chalumeau ne soit trop lent. Restez en mouvement lorsque vous coupez. Coupez à vitesse constante sans prendre de pause. Maintenez la vitesse de coupe afin que le décalage de coupe soit d'environ 30° derrière la direction de la course (Fig. C).
- Ajustez la vitesse du chalumeau afin que les étincelles soient dirigées vers le métal et hors du fond de la coupe.
- Attardez-vous à la fin de votre coupe jusqu'à ce que l'arc coupe complètement à travers la pièce à couper. Si les étincelles sont projetées vers le haut et l'arrière du chalumeau coupeur, la vitesse de course de votre chalumeau est trop rapide; réduisez votre vitesse de course.
- Pour fermer le chalumeau, relâchez simplement l'interrupteur de commande. Lorsque l'interrupteur est relâché, une circulation d'air se produira. Si la gâchette est enfoncée pendant cette circulation d'air, l'arc pilote se remettra en marche.
- Consultez la section Dépannage du présent manuel d'utilisation si le chalumeau ou le système ne fonctionne pas comme prévu.

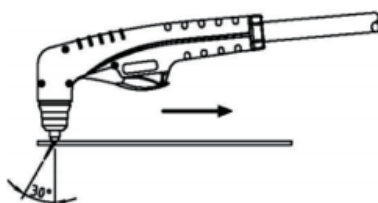


Fig. C

REMARQUE : Si le coupage à l'arc est interrompu et que la gâchette du chalumeau est toujours enfoncée, l'arc pilote se réactivera automatiquement après 3 secondes.

REMARQUE : Si les étincelles sont projetées vers le haut et l'arrière du chalumeau coupeur, la vitesse de course de votre chalumeau est trop rapide; réduisez votre vitesse de course.

REMARQUE : Pour couper des grilles, ajustez le courant de coupage à 20 A.

PERÇAGE À L'AIDE D'UN CHALUMEAU À MAIN

REMARQUE : S'il est nécessaire d'effectuer une coupe sur une feuille de métal plus épaisse que la capacité de perçage maximale (sans commencer au rebord), pratiquez un trou de 1/4" (6,35 mm) à l'aide d'une perceuse électrique pour commencer le coupage.

- Lorsque vous percez avec un chalumeau à main, inclinez légèrement le chalumeau afin que le retour de particules ne soit pas orienté vers le chalumeau (et l'opérateur) (Fig. B).
- Terminez le perçage à l'extérieur de la ligne de coupe puis effectuez la coupe en suivant la ligne. Tenez le chalumeau perpendiculaire à la pièce à couper après que le perçage soit terminé (Fig. D).
- Nettoyez les éclaboussures et les incrustants du bouclier et de la buse dès que possible. Asperger le bouclier d'un composé antiéclaboussure ou le tremper dedans minimisera la quantité d'incrustants qui y adhère.
- Consultez la section Dépannage du présent manuel d'utilisation si le chalumeau ou le système ne fonctionne pas comme prévu.

Fig. B


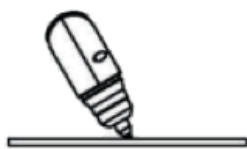


Fig. D



IMPORTANT! Revoyez fréquemment les Mesures de sécurité importantes au début du présent manuel.

DÉBRANCHEZ L'ÉNERGIE PRIMAIRE À LA SOURCE ET ATTENDEZ QUE LE CHALUMEAU REFROIDISSE AVANT DE LE DÉSASSEMBLER OU DE DÉSASSEMBLER LE FIL DU CHALUMEAU.

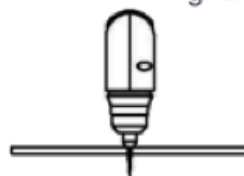

ATTENTION! Assurez-vous que l'opérateur porte des gants, des vêtements et des protections oculaires et auditives adéquats. Assurez-vous qu'aucune partie du corps de l'opérateur n'entre en contact avec la pièce à couper pendant que le chalumeau est activé.



ATTENTION! Les étincelles causées par le processus de coupe peuvent endommager les surfaces enduites ou peintes ou les autres surfaces comme le verre, le plastique et le métal.

REMARQUE : Manipulez les fils du chalumeau avec soin et protégez-les contre l'usure.

Entretien et réparation

Entretien général



DÉBRANCHEZ L'ÉNERGIE PRIMAIRE À LA SOURCE ET ATTENDEZ QUE LE CHALUMEAU REFROIDISSE AVANT DE LE DÉSASSEMBLER OU DE DÉSASSEMBLER LES FILS DU CHALUMEAU OU DE LES ENTRETENIR.

ATTENTION! L'entretien ne peut être effectué hors de l'unité que si la personne responsable de cette opération a les connaissances techniques nécessaires et les outils appropriés. Dans le cas contraire, contactez le centre de service le plus près.

ATTENTION! Ne touchez jamais à quoi que ce soit à l'intérieur de la machine (en retirant les panneaux) et ne désassemblez pas le chalumeau sans avoir préalablement débranché la prise de courant.



TOUTE INSPECTION EFFECTUÉE SOUS TENSION À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE OU À L'INTÉRIEUR DU CHALUMEAU PEUT ENTRAÎNER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES GRAVES SI VOUS ENTREZ EN CONTACT DIRECT AVEC DES PIÈCES SOUS TENSION.


ATTENTION! N'utilisez que de l'air comprimé sec pour le nettoyage. N'orientez pas le jet d'air vers les circuits électroniques compris dans ce système.

Le système au plasma 325P de Forney est une machine qui doit être entretenue régulièrement afin de garder le système dans un état de fonctionnement optimal et de fournir une valeur à long terme à votre investissement. Il est recommandé d'inspecter l'unité tous les 3 ou 4 mois (selon la fréquence d'utilisation). Utilisez de l'air comprimé pour retirer les dépôts de poussière. Le bouclier du chalumeau et la buse devraient être inspectés régulièrement pour détecter l'usure ou les bris. Remplacez la buse si elle est endommagée ou si elle est élargie par rapport à sa taille d'origine. Si les surfaces sont particulièrement oxydées, nettoyez-les avec un papier abrasif très fin. Remplacez l'anneau diffuseur d'air s'il est brûlé ou fissuré. Remplacez l'électrode lorsque la pointe au bout de sa surface est d'environ 0,07" (0,2 cm). Cette unité est munie d'un filtre à air comprimé. Le filtre est muni d'un bouton pour la purge manuelle de la condensation. Effectuez une purge régulièrement pour enlever l'eau/l'huile dans le filtre en suivant les instructions du paragraphe « PURGE MANUELLE ». Le non-respect de l'entretien du système, de ses consommables et de l'environnement de travail réduira le rendement du système, qui donnera des résultats en dessous des niveaux de rendement optimaux.

FRÉQUENCE	ENTRETIEN RÉGULIER À EFFECTUER
À chaque utilisation	• Vérifiez les voyants et apportez les corrections aux problèmes. • Nettoyez le bouclier, la buse, l'anneau diffuseur d'air et l'électrode et vérifiez qu'ils sont bien installés, qu'ils ne sont pas usés, endommagés (brûlures, distorsions ou fissures), sales, encombrés ou qu'ils n'ont pas de trous obstrués.
Chaque semaine	• Vérifiez le système de fermeture du bouclier.
3 mois	• Remplacez les pièces fissurées ou endommagées. • Vérifiez que la gâchette du chalumeau n'est pas endommagée. • Vérifiez que le corps du chalumeau n'est pas usé et que ses fils ne sont pas à découvert ou endommagés; remplacez-les au besoin. • Vérifiez que l'enveloppe extérieure du fil du pinceur n'est pas usée; réparez-la ou remplacez-la au besoin. • Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas usé ou endommagé; remplacez-le s'il est endommagé.
6 mois	• Soufflez ou passez l'aspirateur à l'intérieur.

Entretien des consommables

ATTENTION! Les consommables du chalumeau doivent être serrés à la main. Une clé est fournie pour retirer l'électrode si vous avez besoin de force supplémentaire pour y parvenir.

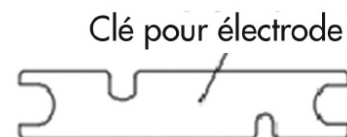




ATTENTION! Vérifiez que le bouclier, la buse, le diffuseur d'air et l'électrode ne sont pas usés et n'ont pas de débris avant de couper et dès que la vitesse de coupage est significativement réduite.

ATTENTION! N'utilisez que de l'air comprimé sec pour le nettoyage. N'orientez pas le jet d'air vers les circuits électroniques compris dans ce système.

ATTENTION! N'utilisez pas le chalumeau s'il manque la buse ou l'électrode. Assurez-vous d'utiliser des pièces d'origine Forney.

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer l'électrode et la buse en même temps pour assurer une usure égale et un rendement optimal.

		INSPECTION	ACTION
	Bouclier	La rondeur du trou central.	Remplacez le bouclier si le trou n'est plus rond.
		L'accumulation de débris dans l'espace entre le bouclier et la buse.	Retirez le bouclier et nettoyez-le pour enlever tout débris, remplacez le bouclier s'il est endommagé ou impossible à nettoyer.
		Examinez-le pour voir s'il présente des fissures, des trous causés par des brûlures ou des éclats.	S'il est fissuré, troué par des brûlures ou éclaté, remplacez-le.
	Buse (Embout)	Le trou central devrait être rond.	Remplacez-la si le trou central n'est plus rond ou arrondi.
		Extérieur oxydé.	Peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon abrasif, n'utilisez pas de solvant.

   	Anneau diffuseur d'air	Vérifiez qu'il n'y a pas de brûlure ni de fissure ou que les trous de circulation d'air ne sont pas obstrués.	S'il est endommagé, remplacez-le.
	Électrode	Vérifiez que la surface centrale n'est pas usée et vérifiez la profondeur du trou.	Remplacez l'électrode lorsque les dépôts en pointe sur la surface émettrice sont d'une épaisseur d'environ 1/16" (2 mm).
	Chalumeau coupeur	Vérifiez que sa surface n'est pas endommagée, usée ou pleine de débris.	Nettoyez s'il y a présence de débris, n'utilisez pas de solvant. Remplacez le chalumeau si sa tête est fissurée ou usée.
	Manche et câble du chalumeau	Ces pièces ne nécessitent normalement pas d'entretien particulier sauf une inspection et un nettoyage réguliers.	Nettoyez s'il y a présence de débris, n'utilisez pas de solvant. Remplacez le chalumeau s'il est fissuré ou usé. NE touchez PAS le chalumeau et le câble avec des pièces tièdes ou chaudes. NE tendez PAS le câble. NE déplacez PAS le câble sur des rebords tranchants ou des surfaces abrasives. Enroulez le câble en spirales régulières s'il est trop long. NE marchez PAS sur le câble.
	Pinceur et câble	Ces pièces ne nécessitent normalement pas d'entretien particulier sauf une inspection et un nettoyage réguliers.	Suivez les mêmes indications que pour le manche et le câble du chalumeau.
	Filtre à eau	Vérifiez s'il y a présence d'humidité.	Purgez au besoin.

Dépannage

Pendant l'exécution de travaux de coupe, des défaillances peuvent survenir qui ne sont pas causées par un mauvais fonctionnement de l'équipement, mais par une mauvaise utilisation telles que :

Défaillances de coupe les plus courantes :

1. La vitesse de coupe est trop rapide.
2. Les consommables sont usés.
3. Le métal à couper est trop épais.
4. Le pinceur n'est pas fixé correctement à la pièce à couper.
5. Le compresseur est inadéquat.

Le tableau suivant représente les problèmes les plus courants associés à l'usage du système au plasma 700P de Forney et une explication quant à la résolution des problèmes.

Si vous n'êtes pas en mesure de régler le problème en suivant ce guide de dépannage ou si vous avez besoin d'aide :


1. Contactez votre fournisseur Forney autorisé;
2. Contactez le service à la clientèle de Forney.

PROBLÈME RENCONTRÉ	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION RECOMMANDÉE
LE VOYANT DEL VERT EST ÉTEINT, le ventilateur ne fonctionne pas.	Pas de puissance d'entrée	Branchez le système à une source d'énergie d'entrée adéquate.
		Vérifiez que l'alimentation est activée sur le panneau de force motrice principal ou la boîte du sectionneur.
		Assurez-vous que l'interrupteur (à l'arrière) est en position On (Marche).
LE VOYANT DEL VERT EST ALLUMÉ, LE VOYANT DEL JAUNE Over-temperature (surchauffe) EST ALLUMÉ.	L'unité surchauffe	Laissez l'unité refroidir grâce au ventilateur interne. Une fois qu'elle aura refroidi, réduisez le temps de coupage à l'arc en dessous du facteur d'utilisation nominal du système.
	Circulation de l'air obstruée	Vérifiez que les consommables du chalumeau sont bien installés.
		Examinez les consommables pour détecter la présence d'usure et de débris et vérifiez que les trous ne sont pas obstrués; remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney.
VOYANT DEL VERT ALLUMÉ, VOYANT JAUNE Over-temperature (surchauffe) ÉTEINT, l'air ne circule pas lorsque l'interrupteur du chalumeau est enclenché.	Le bouclier n'est pas installé correctement	Vérifiez que les consommables du chalumeau sont bien installés.
	Interrupteur du chalumeau ou pièces d'assemblage du support de chalumeau défectueux	Remplacez le chalumeau.
	Carte de circuits imprimés principale défectueuse	Services techniques qualifiés requis.
VOYANT VERT ALLUMÉ, VOYANT JAUNE Over-temperature (surchauffe) ÉTEINT. L'air circule, l'arc pilote ne se met pas en marche.	Pièces du chalumeau défectueuses	Remplacez le chalumeau.
	Carte de circuits imprimés principale défectueuse	Services techniques qualifiés requis.
Le chalumeau produit un arc pilote mais ne coupe pas.	Le câble de masse n'est pas branché	Branchez correctement le pinceur à la pièce à couper.
	La puissance d'entrée du c.a. est trop faible	Assurez-vous que le système a une source d'énergie d'entrée convenable.
		S'il est usé, réduisez la longueur du cordon prolongateur ou retirez-le.
	Carte de circuits imprimés principale défectueuse	Services techniques qualifiés requis.

PROBLÈME RENCONTRÉ	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION RECOMMANDÉE
L'arc ne se transfère pas à la pièce à couper	Le contact du pinceur avec la pièce à couper est insuffisant	Nettoyez l'endroit où le pinceur est fixé à la pièce à couper pour assurer une bonne connexion métal sur métal. Inspectez le pinceur et son câble pour détecter des défauts; réparez-le ou remplacez-le au besoin.
	Le chalumeau peut être trop éloigné de la pièce à couper	Rapprochez le chalumeau de la pièce à couper et alimentez le chalumeau à nouveau.
Pièrre qualité de coupe	Utilisation incorrecte du chalumeau	Revoyez les instructions d'utilisation.
	Les pièces du chalumeau sont usées	Vérifiez que les consommables ne sont pas usés et remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney
Les étincelles sont projetées vers le haut et l'arrière sur le chalumeau coupeur	La vitesse de coupe est trop rapide	Réduisez la vitesse de course de votre chalumeau.
	La pièce à couper est trop épaisse	Choisissez des pièces à couper plus minces en respectant les limites d'opération du système.
Pénétration insuffisante	La vitesse de coupe est trop rapide	Réduisez la vitesse de course de votre chalumeau.
	Le chalumeau est trop incliné	Assurez-vous que le chalumeau est perpendiculaire à la pièce à couper.
	La pièce à couper est trop épaisse	Choisissez des pièces à couper plus minces en respectant les limites d'opération du système.
	Le courant de coupe est trop faible	Assurez-vous que le système a une source d'énergie d'entrée convenable.
		S'il est usé, réduisez la longueur du cordon prolongateur ou retirez-le.
	Les pièces du chalumeau sont usées	Vérifiez que les consommables ne sont pas usés et remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney.
	Les pièces ne sont pas d'origine	N'utilisez que des consommables d'origine Forney pour un rendement optimal.
Interruption du coupage à l'arc, mais remise en marche lorsque la gâchette est à nouveau enfoncée	La vitesse de coupe est trop lente	Augmentez la vitesse de course de votre chalumeau.
	Distance excessive entre le chalumeau et la pièce à couper	Réduisez la distance entre le chalumeau et la pièce à couper.
	Ligne c.a. trop basse : réduisez le courant de sortie	Assurez-vous que le système a une source d'énergie d'entrée convenable.
		S'il est usé, réduisez la longueur du cordon prolongateur ou retirez-le.
	Les pièces du chalumeau sont usées	Vérifiez que les consommables ne sont pas usés et remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney.
	Les pièces ne sont pas d'origine	N'utilisez que des consommables d'origine Forney pour un rendement optimal.
	Le câble de masse est débranché	Fixez bien le câble de masse à la pièce à couper, aussi près que possible de la zone de travail.

PROBLÈME RENCONTRÉ	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION RECOMMANDÉE
Écume excessive	Vitesse de coupe trop lente (écume au fond)	Augmentez la vitesse de course de votre chalumeau.
	Vitesse de coupe trop rapide (écume sur le dessus)	Réduisez la vitesse de course de votre chalumeau.
	Distance excessive entre le chalumeau et la pièce à couper	Réduisez la distance entre le chalumeau et la pièce à couper.
	Le courant de coupe est trop faible	Assurez-vous que le système a une source d'énergie d'entrée convenable.
		S'il est usé, réduisez la longueur du cordon prolongateur ou retirez-le.
	Les pièces du chalumeau sont usées	Vérifiez que les consommables ne sont pas usés et remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney.
L'angle de coupe est incliné (pas perpendiculaire)	Les pièces ne sont pas d'origine	N'utilisez que des consommables d'origine Forney pour un rendement optimal.
	La position du chalumeau est incorrecte	Assurez-vous que le chalumeau est perpendiculaire à la pièce à couper.
	Usure asymétrique du trou de la buse ou mauvais assemblage des pièces du chalumeau	Vérifiez que les consommables du chalumeau sont bien installés.
		Vérifiez que les consommables ne sont pas usés et remplacez les pièces usées par de nouveaux consommables Forney.
Usure excessive de la buse ou de l'électrode	La pression d'air est trop basse	Inspectez le compresseur d'air pour une utilisation correcte.
	Dépassement de la capacité du système (matière trop épaisse)	Choisissez des pièces à couper plus minces en respectant les limites d'opération du système.
	Air contaminé (humidité-huile)	Inspectez le compresseur d'air pour une utilisation correcte.
	Allumages dans l'air excessifs de l'arc pilote	Cessez les ratés sans être en contact avec la pièce à couper.
	Chalumeau assemblé incorrectement	Vérifiez que les consommables du chalumeau sont bien installés.
	La buse du chalumeau touche à la pièce à couper	Suivez les procédures appropriées pour le coupage et le perçage.
	Composants du chalumeau coupeur endommagés ou amples	Vérifiez que les consommables du chalumeau sont bien installés.
		S'il est endommagé, remplacez le chalumeau.
	Les pièces ne sont pas d'origine	N'utilisez que des consommables d'origine Forney pour un rendement optimal.
Surchauffe	Dépassement du facteur d'utilisation du système au plasma	Laissez l'unité refroidir grâce au ventilateur interne. Une fois qu'elle aura refroidi, réduisez le temps de coupage à l'arc en dessous du facteur d'utilisation nominal du système.


Schéma de câblage

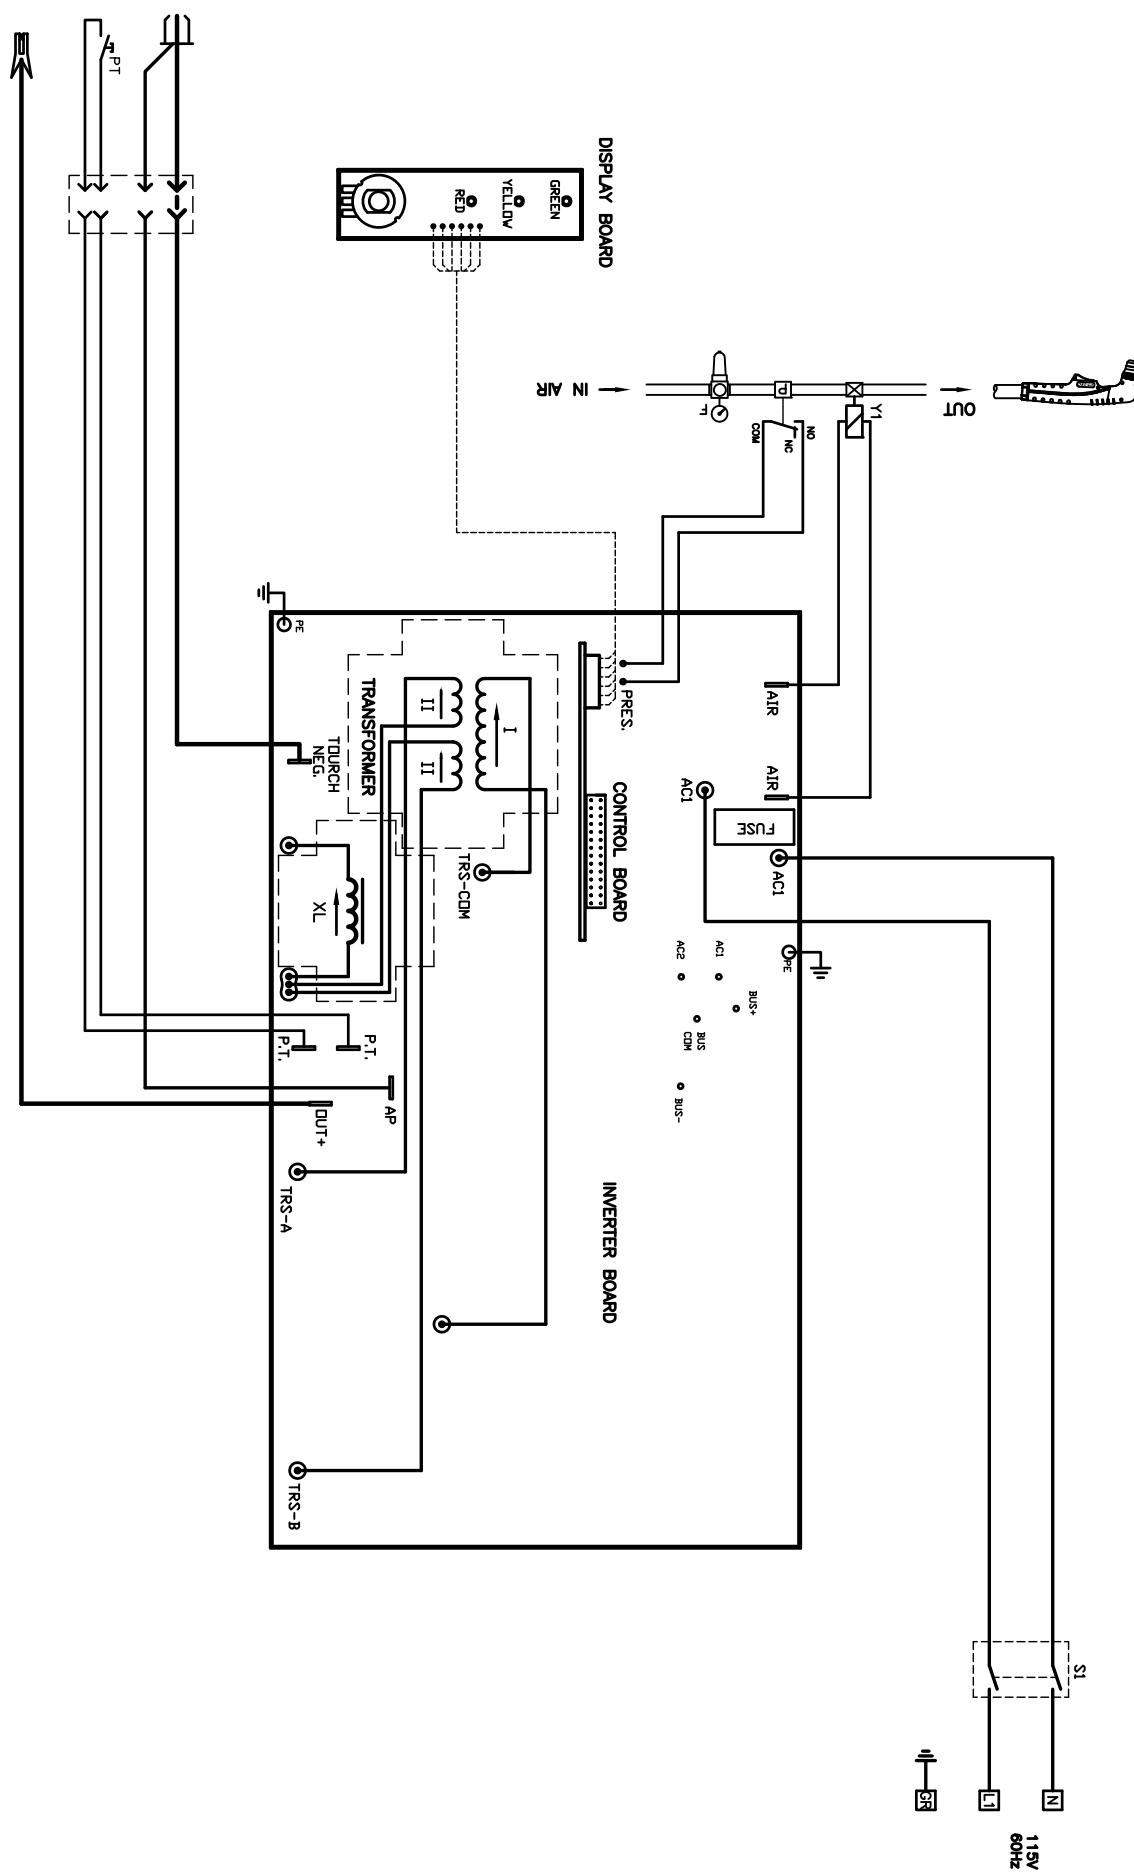

Pièces

Liste des pièces de l'unité

NO RÉF.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ PAR PAQUET
01	23010111	CHALUMEAU AU PLASMA PT-40C	1
02	85409	ÉVENT EN PLASTIQUE	1
03	84964	PRISE DE MASSE	1
04	43210219	CÂBLE DE MISE À LA TERRE	1
05	85401	CADRE	1
06	85553	BOUTON AVEC COUVERCLE ET INDEX	1
07	77650450	ÉTIQUETTE D'INFORMATION DE LA COUPEUSE AU PLASMA 325P	1
08	77650440	ÉTIQUETTE DU PANNEAU AVANT	1
09	22735213	PANNEAU AVANT PLASMA PCB	1
10	21690513	CHALUMEAU	1
11	21690245	COUVERCLE DE PRESSION DU CHALUMEAU	1
12	33620308	PANNEAU SÉPARATEUR	1
13	22735203	CONVERTISEUR MÈRE PLASMA PCB	1
14	22735204	CARTE DES CIRCUITS IMPRIMÉS DU PANNEAU AVANT	1
15	85407	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE NOIR AVEC PROTECTION	1
16	85230	SERRE-CÂBLES ET ÉCROU À ŒIL	2
17	22905080K	MANOMÈTRE DE FILTRE	1
18	20220179	CÂBLE D'ALIMENTATION	1
19	22910068K	CONNECTEUR 1/4 NPT	1
20	22905079K	FILTRE	1
21	22910101	CONNECTEUR MÂLE À VERROUILLAGE RAPIDE 1/4"	1
22	33740632 9005	SUPPORT EN MÉTAL POUR LE RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR	1
23	22910037	CONNECTEUR FEMELLE-FEMELLE EN « T » 1/8"	1
24	22910059	CONNECTEUR FEMELLE À VERROUILLAGE RAPIDE	1
25	22900029	CAPTEUR DE PRESSION D'AIR	1
26	22910007	RACCORD CONIQUE MÂLE-MÂLE 1/8"	1
27	22900011K	VALVE DU SOLÉNOÏDE	1
28	22910076	CONNECTEUR MÂLE À VERROUILLAGE RAPIDE	1
29	33700426 9005	PANNEAU INFÉRIEUR	1
30	05000297	PANNEAU AVANT	1
31	21605023K	TROU À ŒILLET EN CAOUTCHOUC	5
32	85208	SERRE-CÂBLES	1
33	04600350	BOÎTE DE CONSOMMABLES	1
34	05000299	COUVERCLE	1
35	33740579 9005	ENROULEUR POUR CHALUMEAU	1
36	21600067	POIGNÉE POUR L'ENROULEUR POUR CHALUMEAU	1
37	20220157	ADAPTATEUR	1

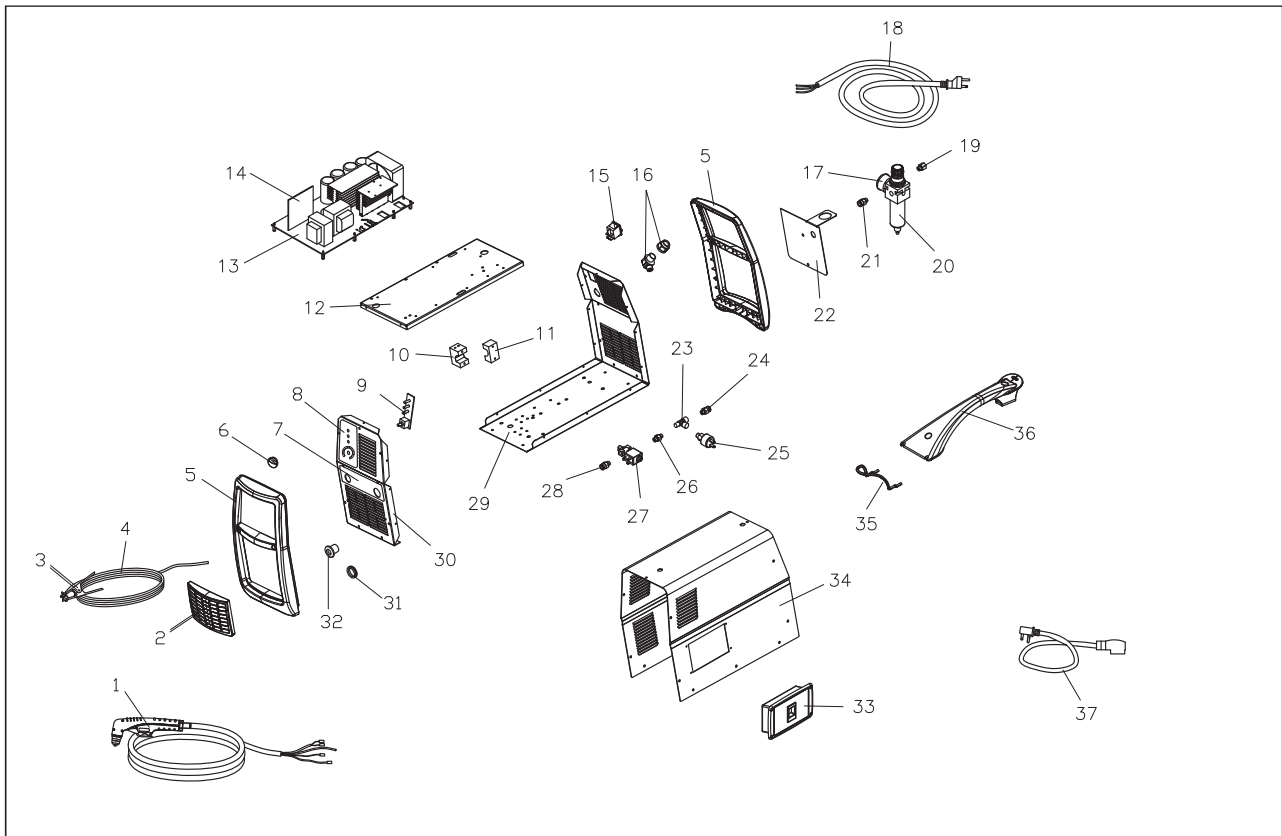

Sélection et remplacement des consommables du chalumeau



DÉBRANCHEZ L'ÉNERGIE PRIMAIRE À LA SOURCE ET ATTENDEZ QUE LE CHALUMEAU REFROIDISSE AVANT DE LE DÉSASSEMBLER OU DE DÉSASSEMBLER LE FIL DU CHALUMEAU.



N'UTILISEZ QUE DES CHALUMEAUX SPÉCIFIÉS DANS LE PRÉSENT MANUEL D'INSTRUCTIONS.




IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION AVANT DE CHOISIR LES CONSOMMABLES POUR VOTRE CHALUMEAU. CECI EMPÊCHERA D'ENDOMMAGER VOTRE CHALUMEAU ET VOTRE SYSTÈME AU PLASMA.

Les consommables du chalumeau au plasma lors d'une utilisation normale s'usent et doivent être remplacés régulièrement. Avant d'utiliser le système au plasma, vous devriez vérifier que vos pièces ne sont pas usées et les remplacer au besoin.

La conception des pièces en place du chalumeau nécessite que les consommables soient installés correctement afin que le chalumeau fonctionne. Suivez la procédure suivante pour remplacer les consommables du chalumeau :

1. Placez le chalumeau de sorte que le bouclier soit face vers le haut pour éviter que les pièces ne tombent lorsque vous retirez le bouclier.

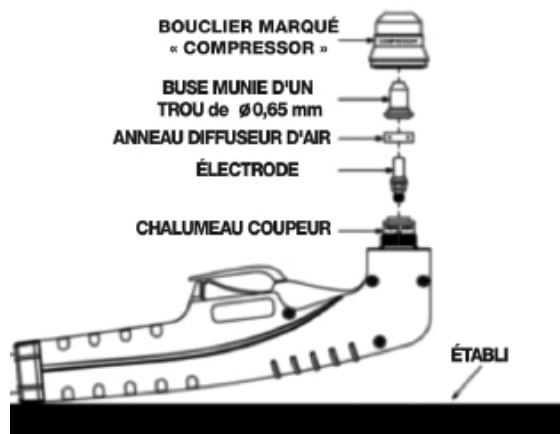


ATTENTION! Serrez le bouclier à la main, n'utilisez pas d'outil ou vous risquez d'endommager votre chalumeau et vos consommables.

2. Dévissez et retirez le bouclier du chalumeau coupeur.
3. Retirez l'embout, le distributeur de gaz et l'électrode.
4. Installez l'électrode, le distributeur de gaz et l'embout.
5. Serrez le bouclier à la main jusqu'à ce qu'il soit bien installé sur le chalumeau coupeur.
Si vous sentez de la résistance lorsque vous installez le bouclier, vérifiez le filetage.

Liste des pièces du chalumeau

POS.	CODE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ
01	23015183	CORPS DU CHALUMEAU	1
02	23015187	ÉLECTRODE	1
03	23015179	DIFFUSEUR DE GAZ	1
04	23015189	BUSE DE COUPAGE DE Ø 0,65 MM - 20 A	1
04	23015186	BUSE DE COUPAGE DE Ø 0,8 MM - 20/30 A	1
05	23015188	COUVERCLE DE RETENUE	1
06	23015193	CLÉ POUR ÉLECTRODE	1
07	23015397	MANCHE DE CHALUMEAU	1
08	23015398	CÂBLE DE BRANCHEMENT DE 15 PI (5 M)	1

Défaillance des pièces du chalumeau

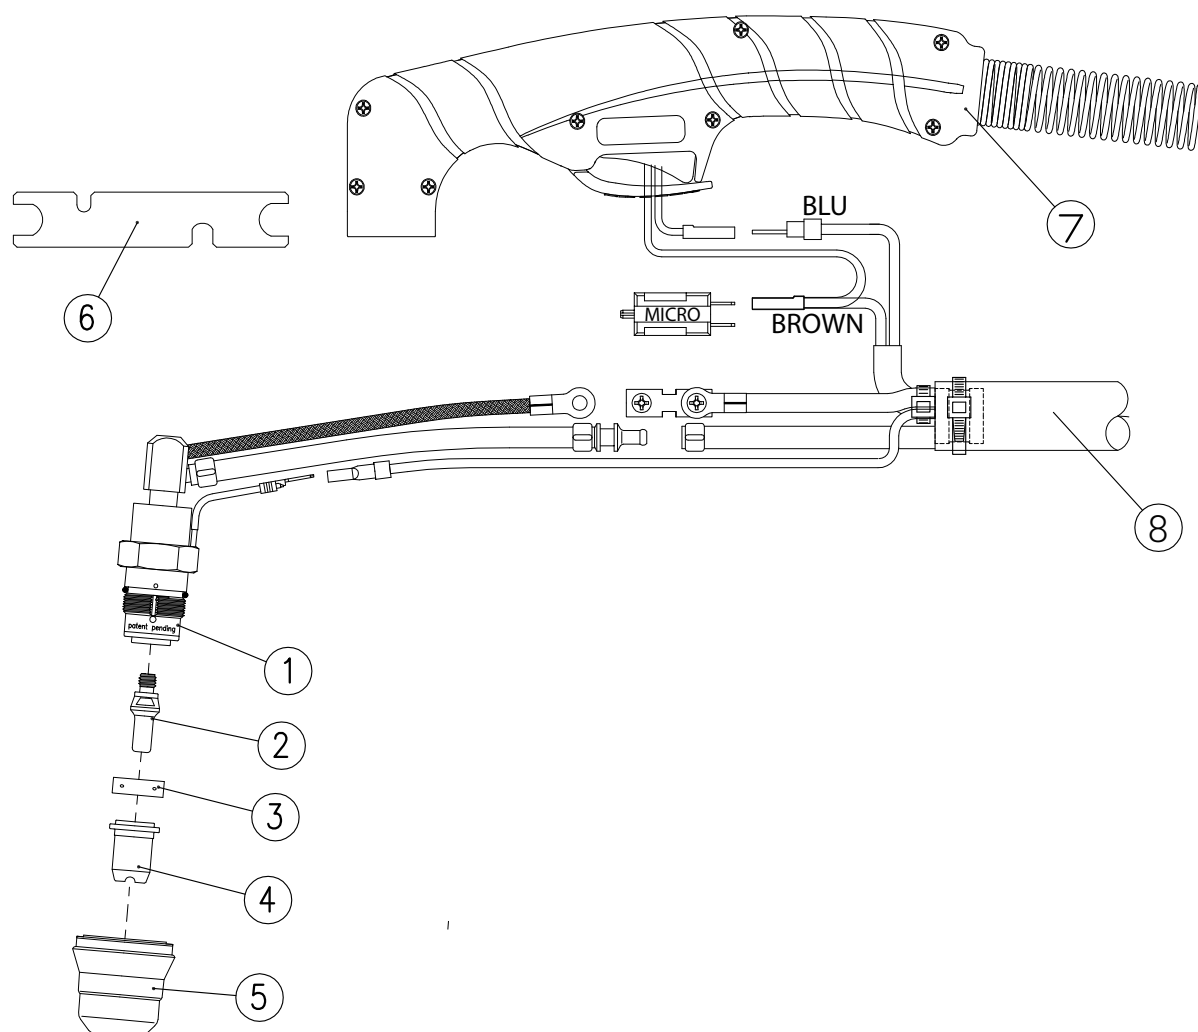

Remarques pour l'utilisateur

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CORTADORA DE PLASMA 325P



CARACTERÍSTICAS:

- Funciona con tecnología de antorcha de arrastre de arco eléctrico que permite mover (arrastrar) la antorcha directamente por la superficie de metal y efectuar cortes más precisos.
- Espesor de corte recomendado de 1/4" (6,35 mm) hasta 3/8" (9,53 mm)
- Entrada de 115 V; adaptador de 20 a 15 A
- Salida de 20 A
- Fácil de usar y operar
- Área de almacenamiento integrada para consumibles
- Regulador de presión de aire y secador
- Protección contra sobrecarga térmica
- Luces led de diagnóstico
- Enfriamiento por aire de posflujo que prolonga la vida útil
- Ventilador de enfriamiento interno
- Certificado de CSA

IDEAL PARA:

Corte de chapas de metal hasta láminas, carrocerías de automóviles, granjas y ranchos, sistemas de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), plomería, contratistas, fabricaciones generales.

INCLUYE:

Antorcha, cable con conexión a tierra, abrazadera de descarga a tierra, caja de consumibles, adaptador de 20 a 15 amperios y cable de entrada de energía.

ESPAÑOL



**WELDING IN AMERICA.
SINCE THE BEGINNING.**



**5/3/1
WARRANTY
CAT. N.º 302**

REV 08/25/15

¡DETÉNGASE! NO LA DEVUELVA A LA TIENDA

Si tiene preguntas o problemas con su nueva cortadora de plasma,
llame a Atención al Cliente al **+1-800-521-6038**,
de lunes a viernes de 7.00 a 17.00, hora estándar de la montaña
(MST) o ingrese a www.forneyind.com/customer_service.

Tómese un momento para registrar su producto en
www.forneyind.com/customer_service/register_your_product/

Gracias y disfrute de su nueva cortadora de plasma.



CINCO MANERAS DE HACER SU PEDIDO

Página web:

www.forneyind.com

Teléfono: +1-800-521-6038

Fax: +1-970-498-9505

Correo postal: Forney Industries
2057 Vermont
Drive
Fort Collins, CO
80525

Correo electrónico:

sales@forneyind.com

Depósitos en los EE. UU.:

- Fort Collins, CO
- Tipp City, OH

Compromiso de Forney

Estamos comprometidos con su éxito sin importar la ubicación, el tamaño o las necesidades. Sabemos que su meta es hacer un buen trabajo y estamos listos para ayudarlo a que lo logre.

Mensaje del presidente

Nuestra empresa comercializa herramientas, equipos y accesorios de la más alta calidad para aficionados y profesionales. Nuestra pasión y dedicación para ofrecer nuevos productos al mercado industrial y minorista, combinadas con nuestro servicio personal, son inigualables en nuestra industria. Nuestra capacidad de escuchar las necesidades de nuestros clientes nos permite crear soluciones a sus problemas.

Nuestra dedicación a la atención al cliente de la más alta calidad dentro de nuestras oficinas corporativas y el servicio que prestamos en este campo es incomparable. Nos comprometemos a crear las mejores soluciones para las necesidades de nuestros clientes. Sobre todo, nuestros empleados brindarán la misma actitud respetuosa y atenta dentro de la organización y se espera que la compartan con cada cliente de Forney. Nuestra meta es superar las expectativas de nuestros clientes a través de personas capacitadas, guiadas por valores y compromisos compartidos.

Trabajamos duro para que nuestros clientes confíen en nosotros por nuestra integridad, trabajo en equipo e innovación de los productos Forney, y la calidad inigualable de los productos de Forney a lo largo de 80 años y un compromiso irrenunciable con nuestros clientes.

Cuando a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien.

STEVEN G. ANDERSON, Presidente y Director Ejecutivo

Copyright© 2014 Forney Industries, Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción y/o distribución no autorizada está sujeta a las leyes de propiedad intelectual de los EE. UU.

Garantía limitada 5/3/1 de Forney

A partir del 1.º de julio del 2015

- 1) Garantía limitada:** Sujeta a los términos y condiciones descritos a continuación, Forney Industries, Inc., Fort Collins, Colorado, garantiza a su comprador minorista original que el equipo Forney vendido luego de la fecha de entrada en vigencia de esta garantía limitada está libre de defectos en el material y la mano de obra al momento de envío por parte de Forney. Esta reemplaza a cualquier otra garantía, ya sea explícita o implícita.
- 2) Notificaciones:** Comuníquese al **+1-800-521-6038** en caso de dudas acerca de su garantía. También puede visitar: www.forneyind.com para obtener más información acerca de su nueva soldadora o sistema de plasma.
- 3) Duración de la garantía:** Dentro de los períodos de garantía mencionados a continuación, Forney reemplazará o reparará cualquier pieza o componente garantizado con defectos en el material o la mano de obra. La garantía entra en vigencia a partir de la fecha de compra minorista original. A continuación se indica la duración de la garantía.
 - A) 5 años:** Los rectificadores de energía principales originales solo incluyen RCS (Rectificador controlado de silicio), diodos y módulos rectificadores discretos, transformadores, estabilizadores y reactores.
 - B) 3 años:** Sistemas impulsores, tarjetas de circuito impreso, motores e interruptores y controles
 - C) 1 año:** Pistolas MIG, relés, contactores y reguladores, antorchas de corte por plasma y accesorios.
 - D) 90 días:** Piezas de repuesto. No incluye mano de obra.
- 4) La garantía limitada de Forney no se aplicará a consumibles tales como piezas de contacto, boquillas de corte, limpiador de alambre de fieltro, rodillos impulsores, difusores de gas, electrodos y puntas de antorchas de plasma, cables de soldado, puntas y piezas que fallan debido al desgaste normal. Asimismo, esta garantía no cubre ningún daño causado por el reemplazo o mantenimiento inoportuno de cualquiera de las piezas consumibles antes mencionadas.
- 5) Garante:**

Forney Industries
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525
+1-800-521-6038
www.forneyind.com
- 6) Comprador/Garantía:** El comprador original del producto de Forney Industries. La garantía no es transferible. Los productos de Forney Industries están destinados a la compra y el uso por parte de personas capacitadas y con experiencia en el uso y mantenimiento de equipos para soldar.
- 7) Lo que no cubre la garantía:**
 - A) Las garantías implícitas, que incluyen aquellas de comercialización e idoneidad para un propósito en particular, se limitan, en cuanto a su duración, a lo estipulado en la presente garantía. Luego de este período, todos los riesgos de pérdida, cualquiera sea la razón, serán responsabilidad del comprador.
 - B) Cualquier pérdida, daño o gasto incidental, indirecto o consecuente que pudiera derivar de cualquier defecto, falla o mal funcionamiento del producto Forney.
 - C) Cualquier falla derivada de un accidente, uso indebido por parte del comprador, negligencia o falla en el funcionamiento de los productos, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el/los manual(es) del propietario suministrado(s) con el producto.
 - D) Servicio previo a la entrega, es decir, ensamblaje y ajustes.
- 8) Reclamo:** En caso de reclamo de garantía bajo la presente, las soluciones exclusivas serán a entera discreción de Forney Industries:
 - A) la reparación; o
 - B) el reemplazo; o
 - C) cuando sea autorizado por escrito por Forney Industries, el costo de la reparación o reemplazo en un centro de servicio técnico autorizado de Forney Industries; o
 - D) el pago o crédito por el precio de compra menos la depreciación razonable basada en el uso real al momento de la devolución de los productos por cuenta y riesgo del cliente.
- 9) El comprador:**
 - A) Se comunicará con Atención al cliente de Forney, al **+1-800-521-6038** dentro de los 30 días posteriores a que ocurra la falla o se detecte el defecto.
 - B) Proporcionará el comprobante de compra con fecha (por lo general, el recibo de compra).
 - C) Proporcionará el número de serie. Si registra su soldadora en forneywelding.forneyind.com, el proceso será más veloz.
 - D) Entregará o enviará la soldadora al centro de servicio técnico autorizado de Forney. El comprador será responsable de los costos de flete y/o empaque, si los hubiera.

¡PRECAUCIÓN!

ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR O REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA MÁQUINA, LEA EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL DETENIDAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS REGLAS DE SEGURIDAD Y PELIGROS.

En el caso de que estas instrucciones no le resulten claras, comuníquese con su vendedor de Forney autorizado o con Atención al cliente de Forney al +1-800-521-6038

Información de seguridad

Uso de símbolos



Significa: ¡Advertencia! ¡Cuidado! ¡Hay riesgos potenciales en este procedimiento! Los riesgos potenciales se muestran en los símbolos contiguos.

NOTA:

Significa: "Nota"; no se relaciona con la seguridad.



Este grupo de símbolos significa: ¡Advertencia! ¡Cuidado! Riesgos potenciales de descarga eléctrica, piezas móviles y piezas calientes. Consulte los símbolos e instrucciones relacionadas que se encuentran a continuación para realizar las acciones necesarias a fin de evitar los riesgos.

Advertencia de la Proposición 65 de California

Este producto puede contener sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros tipos de daños en la función reproductora (CA. Prop. 65). Lávese las manos después de su uso.

Normas de seguridad principales

- Seguridad en soldaduras y cortes, Norma ANSI Z49.1, de la Asociación Americana de Soldadura (American Welding Society), 8669 Doral Boulevard, Suite 130, Doral, FL 33166, Normas de Seguridad y Salud, OSHA 29, CFR 1910, del Superintendente de Documentos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los EE. UU., Washington, D.C. 20402.
- Prácticas recomendadas para el corte por arco de plasma, Norma AWS C5.2 de la Asociación Americana de Soldadura (American Welding Society), de American Welding Society, 8669 Doral Boulevard, Suite 130, Doral, FL 33166
- Prácticas de seguridad recomendadas para la preparación para el soldado y corte de recipientes que contienen sustancias peligrosas, Asociación Americana de Soldadura (American Welding Society) AWS F4.1, de American Welding Society, 8669 Doral Boulevard, Suite 130, Doral, FL 33166.
- Código de Electricidad Nacional, Norma NFPA 70, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- Manejo seguro de Gases comprimidos en cilindros, CGA, Panfleto P-1, de la Asociación de Gases Comprimidos (Compressed Gas Association), 1235 Jefferson Davis Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
- Código de seguridad en soldaduras y cortes, Norma CSA W117.2, de la Asociación Canadiense de Estándares (Canadian Standards Association), Estándares de venta, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
- Prácticas seguras para la protección ocupacional y educativa de ojos y rostro, Norma ANSI Z87.1, del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute), 1430 Broadway, New York, NY 10018.
- Procesos de corte y soldadura, Norma NFPA 51B, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

Información sobre EMF (Campos electromagnéticos)

Consideraciones sobre soldaduras y cortes y los efectos de los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia

La corriente de soldado o corte, a medida que fluye a través de los cables de soldado o corte, generará campos electromagnéticos. Ha habido, y aún existe, cierto grado de preocupación acerca de dichos campos. Sin embargo, luego de un análisis, el comité del Consejo Nacional de Investigación concluyó que: "El cuerpo de la evidencia, a juicio del comité, no ha demostrado que la exposición a un campo de frecuencia eléctrica y magnética constituya una amenaza para la salud humana". No obstante, los estudios aún se están realizando y se continúa estudiando la evidencia. Hasta arribar a las conclusiones finales de la investigación, sería conveniente que minimice su exposición a campos electromagnéticos al realizar tareas de soldado o corte.

Para reducir los campos magnéticos en el lugar de trabajo, ponga en práctica los siguientes procedimientos:

1. Mantenga los cables juntos trenzándolos o encintándolos.
2. Coloque los cables hacia un lado y lejos del operador.
3. No enrolle los cables ni cubra su cuerpo con ellos.
4. Mantenga la fuente de energía y los cables de corte tan lejos del operador como resulte práctico.
5. Conecte la abrazadera de trabajo a la pieza tan cerca del corte como sea posible.

ACERCA DE LOS MARCAPASOS Y AUDÍFONOS:

Las personas con marcapasos y audífonos deben consultar primero al médico. Si el médico lo autoriza, se recomienda seguir los procedimientos detallados anteriormente.

Riesgos del corte por arco de plasma



EL CORTE PUEDE PROVOCAR INCENDIOS O EXPLOSIONES.

El arco de corte despidе chispas y metal caliente. Las chispas y metal caliente despedidos, y la pieza de trabajo y el equipo calientes pueden causar incendios y quemaduras. Verifique y asegúrese de que el área sea segura antes de realizar cualquier corte.

- No realice cortes en lugares donde las chispas despedidas puedan entrar en contacto con material inflamable.
- Conecte el cable de trabajo al trabajo lo más cerca posible del área de corte para evitar que la corriente de corte recorra trayectorias largas posiblemente desconocidas y cause riesgos de descarga eléctrica o incendio.
- Nunca corte recipientes que puedan contener materiales potencialmente inflamables; primero deben vaciarse y limpiarse correctamente.
- No realice cortes en atmósferas que contengan polvo o vapores explosivos.
- No corte cilindros, tuberías o recipientes presurizados.
- No corte recipientes que hayan contenido sustancias combustibles.



LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS PUEDEN CAUSAR LA MUERTE.

El contacto con piezas eléctricas energizadas puede causar descargas fatales o quemaduras graves. La antorcha y el circuito de trabajo tienen energía eléctrica siempre que la salida está encendida.

El circuito eléctrico de entrada y los circuitos internos de la máquina también tienen energía eléctrica cuando su alimentación eléctrica está encendida. El corte por arco de plasma requiere voltajes mayores que la soldadura para comenzar y mantener el arco (200 a 400 voltios CC son lo común), pero también funciona con antorchas diseñadas con sistemas de bloqueo de seguridad que apagan la máquina cuando se afloja la tapa protectora o si la punta toca el electrodo que está dentro de la boquilla.

El equipo instalado de forma incorrecta o con una conexión a tierra inapropiada representa un riesgo.

- De ninguna manera, entre en contacto físico con alguna pieza del circuito de corriente de soldado. El circuito de corriente de soldado incluye lo siguiente:
 - a. la pieza de trabajo o cualquier material conductor que hace contacto con este,
 - b. la abrazadera de descarga a tierra,
 - c. el electrodo o alambre para soldar,
 - d. cualquier pieza de metal en el portaelectrodo, o una pistola de alimentación de alambre.

- No suelde en un lugar húmedo ni entre en contacto con una superficie húmeda o mojada.
- No intente soldar si alguna parte de la ropa o el cuerpo está mojado.
- No permita que el equipo para soldar entre en contacto con agua o humedad.
- No arrastre los cables de soldar, la pistola de alimentación de alambre o el cable eléctrico de la soldadora por agua o humedad ni permita que entren en contacto con tales elementos.
- No toque la soldadora ni intente encenderla o apagarla si alguna parte del cuerpo o la ropa está húmeda o si usted está en contacto físico con agua o humedad.
- No intente enchufar la soldadora en la fuente de energía si alguna parte del cuerpo o la ropa está húmeda o si usted está en contacto físico con agua o humedad.
- No conecte la abrazadera de la pieza de trabajo de la soldadora a conductos eléctricos ni suelde en estos.
- No modifique el cable eléctrico ni el enchufe de este de ninguna manera.
- No intente conectar la soldadora en la fuente de energía si el terminal de conexión a tierra en el enchufe del cable eléctrico se dobló, está roto o falta.
- No permita que la soldadora esté conectada a la fuente de energía ni intente soldar si la soldadora, los cables de soldar, el sitio para soldar o el cable eléctrico de la soldadora están expuestos a cualquier forma de precipitación atmosférica, o si están rociados con agua salada.
- No transporte los cables de soldar enrollados alrededor de los hombros ni en ninguna otra parte del cuerpo, cuando están conectados a la soldadora.
- No modifique el cableado, las conexiones a tierra, los interruptores ni los fusibles en este equipo para soldar.
- Use guantes de soldadura para ayudar a proteger las manos del circuito de soldadura.
- Mantenga todos los recipientes con líquido lo suficientemente lejos de la soldadora y del área de trabajo para que en caso de derrame, el líquido no entre en contacto con alguna pieza de la soldadora o el circuito de soldadura eléctrica.
- Reemplace de inmediato las piezas agrietadas o rotas que tienen aislamiento o actúan como aislantes, como los cables de soldar, el cable eléctrico o el portaelectrodo.
- Cuando no esté soldando, corte el alambre a la altura de la pieza de contacto o quite el electrodo del portaelectrodo.



DESPUÉS DE LA DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA DE ENERGÍA, QUEDA UN VOLTAJE DE CC SIGNIFICATIVO EN LAS PIEZAS INTERNAS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA DEL INVERSOR.

Apague la unidad, desconecte la entrada de energía, verifique el voltaje de los capacitores de entrada y asegúrese de que sea cercano a cero (0) voltios antes de tocar cualquier pieza. Revise los capacitores de acuerdo con las instrucciones de la sección de mantenimiento del Manual del propietario o del Manual técnico antes de tocar cualquier pieza.



LAS PIEZAS QUE EXPLOTAN PUEDEN CAUSAR LESIONES.

En fuentes de energía del inversor, las piezas defectuosas pueden explotar o hacer que exploten otras cuando se aplica la energía. Durante el servicio técnico de inversores, use siempre una máscara protectora y mangas largas.



LAS CHISPAS DESPEDIDAS PUEDEN CAUSAR LESIONES.

- Use una máscara protectora aprobada o gafas de seguridad con protecciones laterales.
- Use protección corporal adecuada para proteger la piel. Use tapones auditivos u orejeras resistentes al fuego para que no entren chispas en los oídos.



LOS RAYOS DEL ARCO PUEDEN QUEMAR LOS OJOS Y LA PIEL.

Los rayos del arco del proceso de corte producen rayos visibles e invisibles (ultravioleta e infrarrojos) intensos que pueden quemar los ojos y la piel.

- Use protección facial (casco o máscara) con el tono de filtro correcto para protegerse la cara y los ojos al cortar o mirar.
- Use gafas de seguridad aprobadas con protecciones laterales bajo el casco o la máscara.
- Use pantallas o barreras protectoras para proteger a otras personas del destello y el resplandor; adviértales que no miren el arco.
- Consulte ANSI Z49.1 de OSHA 29CFR para conocer las recomendaciones de tonos.



EL RUIDO PUEDE DAÑAR LA AUDICIÓN.

El ruido puede causar la pérdida permanente de audición. Los procesos de soldado pueden causar niveles de ruido que exceden los límites de seguridad. Debe proteger sus oídos del ruido alto a fin de evitar la pérdida permanente de audición.

- Para proteger su audición del ruido alto, use tapones de protección para los oídos y/u orejeras.
- Los niveles de ruido se deben medir para asegurarse de que los decibeles (ruido) no excedan los niveles de seguridad.



¡LOS HUMOS, GASES Y VAPORES PUEDEN CAUSAR MALESTAR, ENFERMEDAD Y LA MUERTE!

Para reducir los riesgos, lea, comprenda y siga las instrucciones de seguridad. Además, asegúrese de que cualquier persona que utiliza este equipo para soldar, o la persona que está presente en el área de soldado, también comprenda y siga estas instrucciones de seguridad.

- Lea y comprenda la hoja de datos de seguridad (SDS) y la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) del fabricante.
- No suelde en un área hasta que se verifique si existe una ventilación adecuada, como se describe en la norma ANSI Z49.1. Si la ventilación no es adecuada para el intercambio de todos los humos y gases generados durante el proceso de soldadura con aire fresco, no suelde, salvo que usted (el soldador) y todas las personas presentes estén usando respiradores con suministro de aire.
- No caliente metales que contengan o estén recubiertos con materiales que produzcan humos tóxicos (como acero galvanizado), salvo que se retire el revestimiento. Asegúrese de que el área esté bien ventilada, y que el operador y todas las personas presentes estén usando respiradores con suministro de aire.
- No suelde, corte ni caliente plomo, zinc, cadmio, mercurio, berilio, antimonio, cobalto, manganeso, selenio, arsénico, cobre, plata, bario, cromo, vanadio, níquel o metales similares sin asesoramiento profesional y una inspección de la ventilación del área de soldado. Estos metales producen humos extremadamente tóxicos que pueden causar malestar, enfermedad o la muerte.
- No suelde ni corte en áreas cercanas a solventes clorados. Los vapores de hidrocarburos clorados, como el tricloroetileno y percloroetileno, se pueden descomponer por acción del calor de un arco eléctrico o su radiación ultravioleta. Estas acciones pueden causar fosgeno, un gas altamente tóxico, además de otros gases que irritan los pulmones y los ojos. No suelde ni corte en lugares donde los vapores solventes puedan llegar al área de trabajo, o en donde la radiación ultravioleta pueda penetrar áreas que contengan incluso pequeñas cantidades de esos vapores.
- No suelde en un espacio cerrado, salvo que esté ventilado o el operador (y cualquier otra persona en el área) esté usando un respirador con suministro de aire.
- Deje de soldar si presenta irritación momentánea en los ojos, nariz o garganta, ya que es una señal de ventilación inadecuada. Detenga la tarea y tome las medidas necesarias para mejorar la ventilación en el área de soldado. No continúe con las tareas de soldado si persiste el malestar físico.



EL ARCO DE PLASMA PUEDE CAUSAR LESIONES.

El calor del arco de plasma puede causar quemaduras graves. La fuerza del arco aumenta en gran medida el riesgo de quemaduras. El arco intensamente caliente y potente puede cortar guantes y tejidos con rapidez.

- Manténgase alejado de la punta de la antorcha.
- No agarre el material cerca de la trayectoria del corte.
- El arco piloto puede causar quemaduras; manténgase alejado de la punta de la antorcha al presionar el gatillo. Use ropa retardante de llama adecuada que cubra todas las áreas expuestas del cuerpo.
- Apunte la antorcha alejándola del cuerpo y hacia el trabajo al presionar el gatillo: el arco piloto se enciende de inmediato.
- Antes de desarmar la antorcha o cambiarle piezas, apague la fuente de energía y desconecte la entrada de energía.
- Use únicamente las antorchas especificadas en el Manual del propietario.



LAS PIEZAS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES.

- No toque piezas calientes con las manos sin protección.
- Espere el tiempo de enfriamiento necesario antes de trabajar en la antorcha.



LAS PIEZAS MÓVILES PUEDEN CAUSAR LESIONES.

- Manténgase alejado de las piezas móviles, tales como ventiladores.
- Mantenga todas las puertas, cubiertas, protecciones y paneles cerrados y firmes en su lugar.



EL METAL DESPEDIDO PUEDE LESIONAR LOS OJOS.

- Use gafas de seguridad con protecciones laterales o una máscara protectora.



LOS CAMPOS MAGNÉTICOS PUEDEN AFECTAR LOS MARCAPASOS.

- Los usuarios de marcapasos deben mantenerse alejados.
- Estos usuarios deben consultar al médico antes de acercarse a las operaciones de corte por arco de plasma.



EL USO EXCESIVO PUEDE CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO.

- Espere el tiempo de enfriamiento necesario; siga el ciclo de tarea nominal.
- Reduzca el amperaje (espesor) o el ciclo de tarea antes de comenzar a cortar nuevamente.



PELIGRO DE EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO.

- Al cortar aluminio bajo agua o con el agua en contacto con la parte inferior del aluminio, se puede acumular gas de hidrógeno libre bajo la pieza de trabajo.
- Consulte las instrucciones de su ingeniero de corte y de su tabla de agua para obtener ayuda.

LA CAÍDA DE LA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES.

- Use el asa de transporte únicamente para levantar la unidad, y NO el carro de desplazamiento, cilindros de gas o cualquier otro accesorio.
- Use equipos que tengan la capacidad adecuada para levantar la unidad.
- Si usa montacargas para mover la unidad, asegúrese de que las horquillas tengan una longitud suficiente que exceda el lado opuesto de la unidad.



PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.

- No coloque la unidad sobre, arriba o cerca de superficies combustibles.
- No coloque la unidad cerca de materiales inflamables.
- No sobrecargue el cableado del edificio; asegúrese de que el sistema de alimentación eléctrica tenga la calificación y protección y tamaño correctos para manipular esta unidad.

EL ARCO DE PLASMA PUEDE DAÑAR TUBERÍAS CONGELADAS.

- No coloque la unidad sobre, arriba o cerca de superficies combustibles.
- No coloque la unidad cerca de materiales inflamables.
- No sobrecargue el cableado del edificio; asegúrese de que el sistema de alimentación eléctrica tenga la calificación y protección y tamaño correctos para manipular esta unidad.



LA DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD) PUEDE DAÑAR LAS TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO.

- Colóquese una muñequera antiestática ANTES de manipular tarjetas o piezas.
- Use bolsas y cajas antiestáticas adecuadas para almacenar, mover o enviar tarjetas de circuito impreso.



LA RADIACIÓN DE ALTA FRECUENCIA PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA.

- La alta frecuencia (HF) puede interferir con la radionavegación, servicios de seguridad, computadoras y equipos de comunicación. Permita que únicamente personas calificadas y familiarizadas con equipos electrónicos realicen esta instalación. El usuario es responsable de hacer que un electricista calificado resuelva rápidamente cualquier problema de interferencia que pueda derivar de la instalación. Si la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) le notifica sobre interferencias, deje de usar el equipo de inmediato. Haga revisar y mantener la instalación con regularidad. Mantenga las puertas y paneles de las fuentes de alta frecuencia completamente cerrados, mantenga la distancia entre chispas con la configuración correcta y use cable con conexión tierra y protección para minimizar la posibilidad de interferencia.



EL CORTE DE ARCO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA.

- La energía electromagnética puede interferir con equipos electrónicos sensibles, tales como computadoras y equipos computarizados, tales como robots. Para reducir la posible interferencia, mantenga los cables tan cortos como pueda, juntos y bien bajos, como, por ejemplo, en el piso. Ubique la operación de corte a 100 metros de cualquier equipo electrónico sensible. Asegúrese de que esta fuente de energía de corte esté instalada y con conexión a tierra de acuerdo con este manual. Si de todos modos se produce interferencia, el usuario debe tomar medidas adicionales, como trasladar la máquina, usar cables blindados, usar filtros de línea o blindar el área de trabajo.

GARANTÍA	66
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	67
USO DE SÍMBOLOS	67
ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA	67
NORMAS DE SEGURIDAD PRINCIPALES	67
INFORMACIÓN SOBRE EMF (CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS)	68
RIESGOS DEL CORTE POR ARCO DE PLASMA	68
SÍMBOLOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	71
ÍNDICE	73
INSTALACIÓN	74
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLASMA	74
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PLASMA	75
ENSAMBLAJE DE LA ANTORCHA (SI ES NECESARIO)	76
FUNCIÓN Y CONTROL	77
SUJECCIÓN DE LA ABRAZADERA DE TRABAJO	78
CONEXIÓN DEL CABLE DE ENTRADA DE ENERGÍA	78
ENCENDIDO DEL SISTEMA	78
OPERACIÓN DE CORTE	78
PIEZAS DE LA ANTORCHA	78
ENTRADA DE ENERGÍA	78
ABRAZADERA DE TRABAJO, CABLE CON CONEXIÓN A TIERRA	78
SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA	78
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	79
FUNCIONAMIENTO	79
DESCRIPCIÓN	79
CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE ENERGÍA	79
PLACA DE DATOS DE RENDIMIENTO	79
CICLOS DE TAREAS Y SOBRECALENTAMIENTO	79
CLASIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA ANTORCHA	79
CAPACIDAD DE CORTE	80
CORTE	80
MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO	82
MANTENIMIENTO GENERAL	82
MANTENIMIENTO DE LOS CONSUMIBLES	83
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	84
DIAGRAMA DE CABLEADO	88
PIEZAS	89
LISTA DE PIEZAS DE LA UNIDAD	89
DESGLOSE DE PIEZAS DE LA UNIDAD	90
SELECCIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS CONSUMIBLES DE LA ANTORCHA	90
LISTA DE PIEZAS DE LA ANTORCHA	91
DESGLOSE DE PIEZAS DE LA ANTORCHA	92
NOTAS DEL USUARIO	93

Instalación

Información básica del plasma

¿QUÉ ES EL PLASMA?

Una descripción común del plasma establece que este es el cuarto estado de la materia. Normalmente pensamos en tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En el caso del agua, esos tres estados son hielo, líquido y vapor. La diferencia entre estos estados se relaciona con sus niveles de energía. Si le agregamos energía en forma de calor al hielo, este se funde y forma agua. Si le agregamos más energía, el agua se transforma en vapor de hidrógeno y oxígeno. Si le agregamos más energía al vapor, estos gases se ionizan. Este proceso de ionización hace que el gas se convierta en conductor de electricidad. Este gas ionizado conductor de electricidad se denomina plasma.

¿CÓMO CORTA EL PLASMA EL METAL?

El proceso de corte por plasma, como se usa en el corte de metales conductores eléctricos, usa este gas conductor eléctrico para transferir energía de una fuente de energía eléctrica a través de una antorcha de corte por plasma al material que se está cortando. El sistema básico de corte por arco de plasma consta de un suministro eléctrico, un circuito de inicio de arco y una antorcha. Estos componentes del sistema proveen la energía eléctrica, capacidad espacial de ionización y control de proceso que son necesarios para producir cortes de alta calidad y productividad en diversos materiales.

El suministro de energía es una fuente de energía de CC constante. El voltaje del circuito abierto normalmente se encuentra en el rango de 240 a 400 V CC. La corriente de salida (amperaje) del suministro de energía determina la velocidad y capacidad de espesor de corte del sistema. La función principal del suministro de energía es proveer la energía correcta para mantener el arco de plasma después de la ionización.

El circuito de inicio del arco es un circuito generador de alta frecuencia que produce una CA de 5 000 a 10 000 voltios a aproximadamente 2 megahercios. Este voltaje se usa para crear un arco de alta intensidad dentro de la antorcha para ionizar el gas, produciendo así el plasma.

La antorcha actúa como el soporte de la boquilla y electrodo consumibles, y les provee (aire de) enfriamiento a estas piezas. La boquilla y el electrodo constriñen y mantienen el chorro de plasma.

FUNCIONAMIENTO DE LA CORTADORA DE PLASMA

La fuente de energía y el circuito iniciador del arco se conectan con la antorcha mediante conductores y cables de interconexión. Estos conductores y cables le suministran a la antorcha el caudal de gas, flujo de corriente eléctrica y alta frecuencia correctos para comenzar y mantener el proceso.

1. Se envía una señal de entrada de inicio al suministro de energía. Esto, al mismo tiempo, activa el voltaje del circuito abierto y el flujo de gas a la antorcha. El voltaje del circuito abierto puede medirse del electrodo (-) a la boquilla (+). Observe que la boquilla está conectada al positivo del suministro de energía mediante un resistor y un relé (relé del arco piloto), mientras que el metal que se cortará (pieza de trabajo) está conectado al positivo de forma directa. El gas fluye por la boquilla y sale por el orificio. En este punto no hay ningún arco porque no hay ninguna trayectoria de corriente del voltaje de CC.
2. Después de que el flujo de gas se estabiliza, se activa el circuito de alta frecuencia. La alta frecuencia provoca una descarga disruptiva entre el electrodo y la boquilla dentro de la antorcha de modo tal que el gas debe atravesar este arco antes de salir de la boquilla. La energía transferida del arco de alta frecuencia al gas hace que este se ionice y se torne conductor de electricidad. Este gas conductor de electricidad crea una trayectoria de corriente entre el electrodo y la boquilla, y, como resultado, se forma el arco de plasma. El flujo del gas obliga a este arco a pasar por el orificio de la boquilla, creando un arco piloto.
3. Si la boquilla está cerca de la pieza de trabajo, el arco piloto se conecta a esta, ya que la trayectoria de corriente a positivo (en el suministro de energía) no está limitada por una resistencia como sí lo está la conexión positiva de la boquilla. El flujo de corriente hacia la pieza de trabajo se detecta electrónicamente en el suministro de energía. Cuando se detecta este flujo de corriente, se deshabilita la alta frecuencia y se abre el relé del arco piloto. La ionización del gas se mantiene con energía del arco de CC principal.

4. La temperatura del arco de plasma funde el metal y atraviesa la pieza de trabajo, y el flujo de gas de alta velocidad elimina el material fundido de la parte inferior de la sangría de corte. En ese momento se inicia el movimiento de la antorcha y comienza el proceso de corte.
5. Una vez finalizado el corte, corre un (aire de) posflujo para enfriar la antorcha y las piezas consumibles para dejar el sistema listo para el corte siguiente.

VENTAJAS DEL PLASMA

1. Mejor calidad de corte: menos desechos metálicos, menor zona afectada por el calor y mejor ángulo de corte.
2. Mayor productividad: tiempos de corte y perforación que son hasta 8,5 veces más rápidos que los del oxicombustible.
3. Menor costo por pieza: si bien los costos operativos del plasma tienden a ser mayores que los del oxicombustible, los operadores los compensan al incrementarse los pies lineales que pueden cortarse en una hora, lo que reduce el costo por pie que se cortará, en especial durante el transcurso del proyecto.
4. Mayor rentabilidad: menores costos por pieza = más ganancias.
Más fácil de usar: corte por arrastre, sin gases que regular, sin ajuste de llama y con ajustes simples.
6. Más flexible: corta cualquier material conductor de electricidad, mientras que el oxicombustible solo puede cortar acero suave. Ideal para los tipos de cortes siguientes: biselado, ranurado, perforación, corte con guía circular y plantilla, corte a mano alzada, corte de pila, cortes de demarcación, corte de gota.
7. Mayor seguridad: sin gases comprimidos ni gases inflamables.

Configuración del sistema de plasma

SAQUE DEL EMBALAJE EL SISTEMA DE PLASMA 325P DE FORNEY

- Verifique si recibió todos los artículos comprados en buenas condiciones.
- Verifique que el suministro de energía no se haya dañado durante el envío.

COMPONENTES

- Compare los artículos de la caja con las ilustraciones que se incluyen en este manual de instrucciones.
- El asa negra y la envoltura de la antorcha de la parte superior del sistema de plasma se envían sin ensamblar para mayor seguridad.
- Para ensamblar el asa, coloque el asa negra en la parte central/superior del sistema de plasma haciendo coincidir sus orificios con los del sistema. Con los pernos negros (2 c/u) incluidos en la bolsa plástica de piezas, inserte los pernos y arandelas en el asa para ajustarla en su lugar.
- **NOTA: La bolsa de piezas incluye piezas consumibles de repuesto para reemplazar las piezas de la antorcha después de usarla. Manténgalas en un lugar seguro para usarlas en el futuro.**



VISTA FRONTAL DEL SISTEMA DE PLASMA 325P

VISTA TRASERA DEL SISTEMA DE PLASMA 325P

MANIPULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ENERGÍA

- Ubique el Sistema de plasma 325P de Forney cerca de un tomacorriente de 120 V.
- Elija una ubicación con un buen flujo de aire y asegúrese de que no haya polvo, humo o gas.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrese de que no haya obstáculos que eviten la salida del flujo de aire de enfriamiento de las aberturas de la parte frontal y trasera de la máquina.
- Deje un espacio libre de al menos 15 pies (5 m) alrededor de la máquina.
- Si se debe mover la máquina, desconecte siempre el enchufe del tomacorriente y junte los cables de modo que no se dañen.

REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA

- Para garantizar la seguridad personal y el funcionamiento correcto, y reducir la interferencia electromagnética (EMI), el sistema de plasma 325P de Forney debe conectarse a tierra correctamente.
- El suministro de energía debe tener una conexión a tierra a través del cable eléctrico de acuerdo con las normas eléctricas nacionales y locales.
- El servicio monofásico debe ser del tipo de 3 alambres con uno verde o verde/amarillo para la conexión a tierra protectora. **No use servicio de 2 alambres.**

SUMINISTRO DE AIRE/GAS

- El Sistema de plasma 325P de Forney no incluye compresor de aire de pistón incorporado y, por lo tanto, se le debe suministrar una fuente de aire o nitrógeno limpio y seco a la unidad de corte por plasma.
- La presión del suministro debe ser de 60 (4,2 kg/cm²) a 80 PSI (5,6 kg/cm²). NOTA: La unidad no funcionará si la presión del aire de entrada es inferior a 55 PSI (3,9 kg/cm²). La velocidad del flujo es de aproximadamente 3,5 pies cúbicos/min (0,10 m³/min).
- Si no se respetan estos parámetros, se pueden producir temperaturas de funcionamiento excesivas o daños a la antorcha.

PURGA MANUAL

- El aceite y la humedad del aire pueden dañar la máquina.
- La unidad está equipada con un filtro de aire, que captura el vapor de agua y aceite de la atmósfera.
- Para drenar el agua contenida en el vidrio del filtro, empuje el conector de drenaje hacia arriba.

Ensamblaje de la antorcha (si es necesario)



USE SOLO LAS ANTORCHAS ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

¡PRECAUCIÓN! Desconecte la fuente de energía antes de armar o desarmar la antorcha.



ANTES DE EMPEZAR LAS OPERACIONES DE CORTE, VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS ESTÉN ENSAMBLADAS CORRECTAMENTE REVISANDO EL CABEZAL DE LA ANTORCHA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.



EL ARCO DE PLASMA DE LAS ANTORCHAS DE ENCENDIDO INSTANTÁNEO PUEDE CAUSAR LESIONES Y QUEMADURAS.

¡PRECAUCIÓN! El arco de plasma se enciende de inmediato cuando se activa el gatillo de la antorcha. Asegúrese de que la energía y la máquina estén desconectadas antes de cambiar piezas consumibles.



ANTORCHA DE PLASMA CORRECTAMENTE ENSAMBLADA




SECUENCIA CORRECTA DE ENSAMBLAJE DE PIEZAS CONSUMIBLES DEL PLASMA

Si las piezas consumibles de la antorcha de plasma no vienen ensambladas, siga este procedimiento:

1. Coloque la antorcha con la tapa protectora hacia arriba para evitar que estas piezas se caigan.
2. Instale el electrodo, el anillo difusor de aire y la boquilla.
3. Ajuste a mano la tapa protectora hasta que esta se asiente en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al colocar la tapa, revise la rosca antes de continuar.
4. La bolsa de piezas que viene con la máquina incluye 1 electrodo y 1 boquilla para uso futuro, al reemplazar las piezas gastadas. Consulte el procedimiento de reemplazo en "Mantenimiento de la antorcha".

Función y control

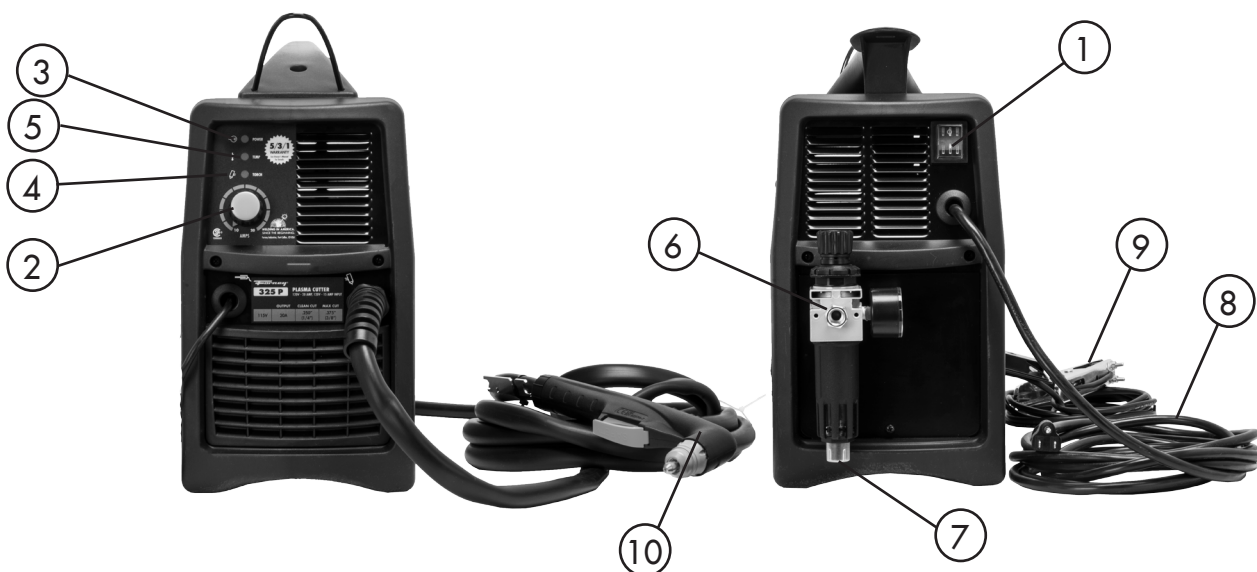

1. Interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado): en la posición de encendido, la máquina está lista para el funcionamiento normal. Todos los circuitos de control del sistema están activados. La posición OFF (Apagado) desactiva los circuitos de control.
2. Perilla de corriente de salida: ajusta la corriente de corte suministrada por la máquina de acuerdo con el espesor del material y la velocidad de avance de la antorcha.
3. Led de color verde: se enciende cuando el voltaje de entrada está en el rango normal. Parpadea lentamente si el voltaje desciende a menos de 95 V o asciende a más de 130 V.
4. Led de color rojo: se enciende cuando se presiona el gatillo de la antorcha. Parpadea con rapidez durante el preflujo de seguridad de 1,5 segundos antes del encendido del arco piloto. Parpadea lentamente si el arco de corte no se inicia después de 1,5 segundos del encendido del arco piloto.
5. Led de color amarillo: se enciende cuando se activa la protección térmica. Parpadea lentamente cuando está funcionando la protección de presión de aire baja (la presión de aire baja a menos de 55 PSI [3,9 kg/cm²]).
6. Regulador de aire: ajusta la presión del aire de entrada. Para desbloquearlo, tire de él hacia

arriba. El ajuste normal de la presión de aire es de 65 PSI (4,6 kg/cm²). **NOTA:** El regulador nunca debe fijarse a más de 87 PSI (6,1 kg/cm²).

7. Conexión de aire comprimido
8. Cable de entrada de energía
9. Cable con conexión a tierra con abrazadera
10. Antorcha

Sujeción de la abrazadera de trabajo

Conecte la abrazadera para cable con conexión a tierra a la pieza de trabajo que se cortará o al banco metálico de trabajo. Tome las siguientes precauciones:

- Verifique que haya un buen contacto eléctrico, en especial si se cortan láminas revestidas oxidadas o aisladas.
- Realice las conexiones a tierra lo más cerca posible del área de corte para reducir la interferencia electromagnética.
- El uso de las estructuras metálicas que no forman parte de la pieza de trabajo, tales como el cable de retorno de la corriente de corte, puede poner en riesgo el sistema de seguridad y producir resultados de corte deficientes.
- No haga una conexión a tierra en la pieza que deba sacarse.
- La abrazadera de trabajo debe estar sujeta a la pieza de trabajo durante el corte.

Conexión del cable de entrada de energía

Enchufe el cable eléctrico del sistema de plasma 325P de Forney a un tomacorriente adecuado de 120 V (20 A). Se puede usar un tomacorriente de 120 V (15 A) con un adaptador de suministro.

Encendido del sistema

Coloque el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) ubicado en la parte posterior de la máquina en la posición ON (Encendido).

Operación de corte

ANTES DE OPERAR EL SISTEMA

¡PRECAUCIÓN! Desconecte la fuente de energía antes de desarmar la antorcha. Lea y siga las instrucciones, incluidas las precauciones de seguridad, de este manual de instrucciones.

Piezas de la antorcha

Verifique el orden e instalación correctos del ensamblaje de las piezas de la antorcha (consulte la sección "Selección de piezas consumibles de la antorcha"). **NOTA:** El suministro de energía no funciona, salvo que la tapa protectora de la antorcha esté asentada por completo contra las clavijas de las PIP (Piezas correctamente instaladas) del cabezal de la antorcha.

Entrada de energía

- Verifique que la fuente de energía tenga el voltaje de entrada correcto.
- Asegúrese de que la fuente de energía cumpla los requisitos de protección y cableado del circuito.
- Enchufe la unidad y cierre el interruptor de desconexión principal para suministrarle energía principal al sistema.

Abrazadera de trabajo, cable con conexión a tierra

Verifique que haya una conexión sólida de un cable con conexión a tierra con la pieza de trabajo.

Sistema de purga automática

- Coloque el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) en la posición ON (Encendido). Si el voltaje de la línea es apto, se encenderá la luz verde. Active el gatillo de la antorcha

para iniciar la purga de aire. Habrá un flujo de aire de 1,5 segundos para eliminar la condensación que pueda haberse acumulado en la antorcha y las líneas de aire mientras el sistema estuvo apagado. Una vez finalizada la purga de aire, se inicia el arco piloto.

Verificación de la calidad del aire

- Para verificar la calidad del aire, desactive la antorcha (posflujo) y coloque el lente con filtro de soldadura delante de la antorcha. Si el aire tiene aceite o humedad, podrá verlo en el lente.
- NO inicie el arco piloto mientras verifica la calidad del aire.

Funcionamiento

Descripción

El sistema de plasma 325P de Forney es un sistema de corte por plasma altamente portátil, apto para generadores y apropiado para una amplia gama de aplicaciones de corte.

El sistema de plasma 325P de Forney incluye: un juego completo de piezas consumibles, ensamblaje de la antorcha, cable de la antorcha, cable con conexión a tierra con abrazadera de descarga a tierra, adaptador de alimentación eléctrica y fuente de energía del inversor del plasma.

Puede comprarle más piezas consumibles y accesorios a cualquier distribuidor autorizado de Forney. Vea más información en la sección "Mantenimiento y piezas" de este manual.

Clasificación y especificaciones de la fuente de energía

Consulte las clasificaciones y especificaciones técnicas en la placa de datos ubicada en la parte posterior de la máquina.

Requisitos del generador:	
Fuerza motriz	4000 W
Corriente de salida	20 A
Rendimiento	Extensión total del arco

Placa de datos de rendimiento

En la base de la unidad hay una placa que tiene todas las especificaciones operativas del Sistema de plasma 325P de Forney. En esa placa también se indica el número de serie del producto.

Ciclos de tareas y sobrecalentamiento

El ciclo de tarea es el tiempo, en minutos, que un arco de plasma puede permanecer encendido en un período de 10 minutos cuando se opera a una temperatura ambiente de 104 °F (40 °C).

Si el suministro de energía se sobrecalienta debido a que se excede su ciclo de tarea, se ilumina el led de temperatura amarillo, el arco se apaga y el ventilador de enfriamiento sigue funcionando. Para retomar el corte, espere que se apague el led de temperatura amarillo. **NOTA:** El exceso del ciclo de tarea puede dañar el sistema y anular la garantía.

Clasificaciones y especificaciones de la antorcha

Modelo: Antorcha de plasma

- Antorcha enfriada por aire para corte por arco de plasma (PAC)
- Las características de seguridad de "Piezas correctamente instaladas" (PIP) exigen que todas las piezas estén en su lugar antes del funcionamiento.
- Protector de seguridad del gatillo

- Ciclo de tarea 35 %
- Capacidad de corte, ver a continuación

SELECCIÓN DE PIEZAS CONSUMIBLES DE LA ANTORCHA

- Boquilla de 0,65 mm para piezas de corte de espesor inferior a 1/4" (6,35 mm) (salida de 10 a 20 A).
 - Boquilla de 0,80 mm para piezas de corte de espesor superior a 1/4" (6,35 mm) (salida de 20 A).
1. Desenrosque y saque la tapa protectora del ensamblaje del cabezal de la antorcha.
 2. Saque la punta, el distribuidor de gas y el electrodo.
 3. Coloque el electrodo, el distribuidor de gas y la punta.
 4. Ajuste a mano la tapa protectora hasta que esta se asiente en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al colocar la tapa, revise la rosca antes de continuar.

Capacidad de corte

Si no se transfiere el arco piloto entre la antorcha de plasma (electrodo) y la pieza de trabajo en tres segundos desde el inicio del arco piloto, el ciclo se detiene de forma automática (se detiene el arco piloto) y el aire posflujo sigue fluyendo y enfriando la antorcha.

Acero	Acero inoxidable	Aluminio	Galvanizado	Bronce	Cobre	3/8" (9,53 mm)
1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	
CAPACIDAD RECOMENDADA						CAPACIDAD DE CORTE SEVERO
• Rendimiento óptimo del sistema • Rango operativo ideal que provee una excelente calidad de corte • Calificado con piezas consumibles nuevas						• Extremo superior de las capacidades del sistema • Destinada a requerimientos de corte severo ocasionales en los que es aceptable un grado menor de calidad de corte • Velocidades de corte menores




DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN LA FUENTE Y ESPERE QUE LA ANTORCHA SE ENFRÍE ANTES DE DESARMAR LA ANTORCHA O LOS CABLES DE ESTA.

Corte

CORTE CON ANTORCHA MANUAL

- La antorcha se puede sujetar con comodidad con una mano o estabilizarse con las dos manos. Elija la técnica que le resulte más cómoda y le permita un buen control y movimiento. Coloque el dedo índice o el pulgar en el mango de la antorcha para presionar el interruptor de control.
- Con la antorcha en la posición de inicio, presione el gatillo. Después de una purga de gas inicial (preflujo), el arco piloto se enciende y queda encendido 5 segundos hasta que se inicia el arco de corte.
- Para comenzar en un borde, mantenga la antorcha perpendicular a la pieza de trabajo con la parte delantera de la punta en el borde de la pieza de trabajo, en el punto donde se comenzará el corte (Fig. A). Para perforar, incline la antorcha ligeramente para dirigir las chispas lejos de esta hasta finalizar la perforación (Fig. B).

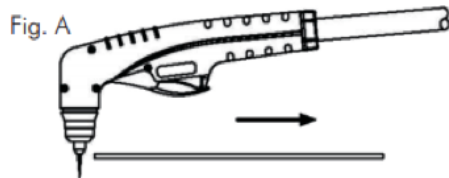

- Para cortes por arrastre, mantenga la antorcha en contacto con la pieza de trabajo.
- Para cortes en línea recta, use un borde recto como guía de la antorcha.
- Para cortes circulares, use una plantilla o accesorio de guía de corte circular para obtener el radio que desee.
- Una vez iniciado, el arco de corte sigue encendido mientras se mantiene presionado el gatillo, salvo que se retire la antorcha del trabajo o que esta se mueva con demasiada lentitud. Mantenga el movimiento durante el corte. Corte a una velocidad constante y sin pausas. Mantenga la velocidad de corte para que el desfase del arco sea de unos 30° detrás de la dirección de avance (Fig. C).
- Ajuste la velocidad de la antorcha para que las chispas atraviesen el metal y salgan de la parte inferior del corte.
- Deténgase en el borde (final del corte) hasta que el arco haya cortado por completo a través de la pieza de trabajo. Si las chispas salen despedidas hacia arriba y atrás en el cabezal de la antorcha, la velocidad de avance de esta es excesiva. Redúzcala.
- Para apagar la antorcha, suelte el interruptor de control. Cuando se suelte el interruptor, se producirá un posflujo. Si el gatillo de la antorcha se presiona durante el posflujo, se reinicia el arco piloto.
- Si la antorcha o el sistema no funciona según lo previsto, consulte la sección "Solución de problemas" de este manual de instrucciones.

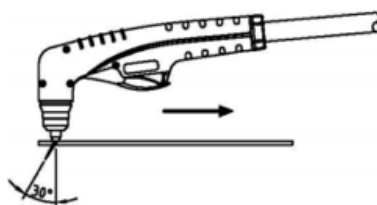


Fig. C

NOTA: Si el arco de corte se interrumpe y el gatillo de la antorcha sigue presionado, el arco piloto se enciende otra vez de forma automática después de 3 segundos.



NOTA: Si las chispas salen despedidas hacia arriba y atrás en el cabezal de la antorcha, la velocidad de avance de esta es excesiva. Redúzcala.

NOTA: Para cortar rejillas, ajuste la corriente de corte a 20 A.

PERFORACIÓN CON ANTORCHA MANUAL

NOTA: Si es necesario hacer un corte en una lámina de metal de un grosor que excede la capacidad máxima de perforación (sin comienzo en borde), haga un orificio de 1/4" (6,35 mm) con un taladro eléctrico para empezar a cortar.

- Al perforar con una antorcha manual, inclínela ligeramente para que las partículas que salen despedidas hacia atrás se alejen de la punta de la antorcha (y el operador) y no reingresen en ella (Fig. B).
- Complete la perforación fuera de la línea de corte y luego siga el corte en la línea. Finalizada la perforación, sostenga la antorcha perpendicular a la pieza de trabajo (Fig. D).
- Limpie las salpicaduras e incrustaciones de la tapa protectora y la punta lo antes posible. Para minimizar la cantidad de incrustaciones que se adhieren a la tapa protectora, esta puede rociarse con compuesto antisalpicaduras o sumergirse en este.
- Si la antorcha o el sistema no funciona según lo previsto, consulte la sección "Solución de problemas" de este manual de instrucciones.

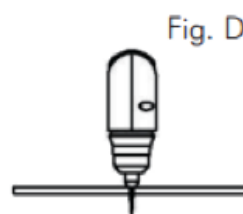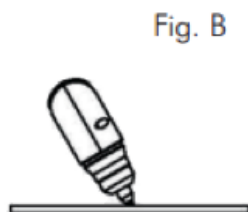

¡IMPORTANTE! Repase con frecuencia las precauciones de seguridad importantes incluidas al principio de este manual.

DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN LA FUENTE Y ESPERE QUE LA ANTORCHA SE ENFRÍE ANTES DE DESARMAR LA ANTORCHA O LOS CABLES DE ESTA.



¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que el operador tenga los guantes, la ropa y la protección visual y auditiva correspondientes. Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo del operador toque la pieza de trabajo mientras la antorcha esté activada.



¡PRECAUCIÓN! Las chispas del proceso de corte pueden dañar superficies revestidas, pintadas y de otro tipo, tales como las de vidrio, plástico o metal.

NOTA: Manipule los cables de la antorcha con cuidado y protéjalos de los daños.

Mantenimiento y servicio técnico

Mantenimiento general



DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN LA FUENTE Y ESPERE QUE LA ANTORCHA SE ENFRÍE ANTES DE DESARMAR LA ANTORCHA O LOS CABLES DE ESTA O REALIZAR UN MANTENIMIENTO.

¡PRECAUCIÓN! El mantenimiento solamente puede llevarse a cabo en la unidad si la persona a cargo de esa operación tiene los conocimientos técnicos necesarios y las herramientas correctas. De no ser así, comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano a usted.

¡PRECAUCIÓN! Nunca acceda al interior de la máquina (extracción del panel) ni toque la antorcha (desmontaje) sin haberla desenchufado de la alimentación eléctrica.



LAS INSPECCIONES REALIZADAS CON VOLTAJE DENTRO DE LA MÁQUINA O DE LA ANTORCHA PUEDEN CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS GRAVES POR EL CONTACTO DIRECTO CON PIEZAS CON VOLTAJE.

¡PRECAUCIÓN! Para la limpieza, use solo aire comprimido seco. No apunte el chorro de aire hacia los circuitos electrónicos que contiene este sistema.


El Sistema de plasma 325P de Forney es una máquina a la que se le debe realizar mantenimientos de rutina para mantener el sistema en condiciones de funcionamiento óptimas y darle un valor de largo plazo a la inversión del propietario. Se recomienda revisar la unidad cada 3 a 4 meses (según la frecuencia de uso). Use aire comprimido para eliminar los depósitos de polvo. Debe verificarse periódicamente si la tapa protectora y la punta de la antorcha están gastadas o dañadas. Si la punta se daña, o se agranda en comparación con su tamaño original, reemplácela. Si las superficies se oxidan mucho, límpielas con lija extrafina. Si el anillo difusor de aire se quema o agrieta, reemplácelo. Reemplace el electrodo cuando el cráter de la superficie receptora sea de aproximadamente 0,075" (0,2 mm). La unidad está equipada con un filtro para aire comprimido. El filtro tiene una perilla para el drenaje manual de la condensación. Purgue periódicamente el filtro para eliminar el agua y el aceite siguiendo las instrucciones del párrafo "PURGA MANUAL". La falta de mantenimiento del sistema, sus piezas consumibles y el entorno de trabajo reduce el rendimiento del sistema.

FRECUENCIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO QUE SE DEBE REALIZAR
Después de cada uso	- Revise los indicadores luminosos y corrija las fallas. - Revise y limpie la tapa protectora, la boquilla, el anillo difusor de aire y el electrodo y verifique que estén bien instalados y no presenten desgaste, daños (quemaduras, deformidades o grietas), suciedad, residuos ni orificios obstruidos.
Semanal	Revise el sistema de cierre de la tapa protectora.
Cada 3 meses	- Reemplace las piezas agrietadas o dañadas. - Revise el gatillo de la antorcha para ver si está dañado. - Verifique que el cuerpo de la antorcha no presente desgaste, alambres expuestos o daños; reemplace lo necesario. - Verifique que la cubierta exterior del cable de la abrazadera de trabajo no presente desgaste; reemplácela si es necesario. - Verifique que el cable eléctrico no presente desgaste o daños; si está dañado, reemplácelo.
Cada 6 meses	Limpie el interior mediante sopleteo o aspiración.

Mantenimiento de los consumibles

¡PRECAUCIÓN! Las piezas consumibles de la antorcha de plasma deben ajustarse a mano. Se provee una llave de extracción del electrodo en caso de que necesite apalancamiento adicional para sacarlo.

 Llave para electrodo






¡PRECAUCIÓN! Revise si la tapa protectora, la boquilla, el difusor de aire y el electrodo presentan desgaste y residuos antes de cortar o si la velocidad de corte se redujo significativamente.

¡PRECAUCIÓN! Para la limpieza, use solo aire comprimido seco. No apunte el chorro de aire hacia los circuitos electrónicos que contiene este sistema.

¡PRECAUCIÓN! No opere la antorcha sin una boquilla o electrodo en su lugar. Asegúrese de usar piezas Forney originales.

NOTA: Se recomienda reemplazar el electrodo y la boquilla al mismo tiempo para asegurar un desgaste uniforme y un rendimiento óptimo.

		REVISAR	ACCIÓN
	Tapa protectora	Forma circular del orificio central.	Si el orificio ya no es circular, reemplace la tapa protectora.
		Si hay residuos acumulados en el espacio entre la tapa protectora y la boquilla.	Saque la tapa protectora y elimine los residuos; si está dañada o no puede limpiarse, reemplácela.
		Verifique si hay grietas, desportilladuras o perforaciones por quemaduras.	Reemplace la tapa protectora si está agrietada, desportillada o presenta perforaciones por quemaduras.
	Boquilla (Punta)	El orificio central debe ser circular.	Si el orificio central ya no es circular o se deformó, reemplácelo.
		Exterior oxidado.	Se puede limpiar con una tela abrasiva; no use solventes.

   	Anillo difusor de aire	Verifique que no haya quemaduras o grietas y que los orificios de flujo de aire no estén obstruidos.	Si está dañado, reemplácelo.
	Electrodo	Verifique la profundidad del hoyo y si la superficie central está gastada.	Reemplace el electrodo cuando el asentamiento del cráter en la superficie emisora sea de aproximadamente 1/16" (2 mm).
	Cabezal de la antorcha	Verifique que no haya daño, desgaste o residuos en la superficie.	Si hay residuos, límpielos sin usar solventes. Si el cabezal de la antorcha está agrietado o gastado, reemplace la antorcha.
	Mango y cable del cuerpo de la antorcha	Estas piezas no suelen necesitar ningún mantenimiento en particular, salvo inspección y limpieza periódicas.	Si hay residuos, límpielos sin usar solventes.
			Si están agrietados o gastados, reemplace la antorcha.
			NO toque la antorcha y el cable con piezas calientes o tibias.
			NO tense el cable.
			NO mueva el cable sobre bordes filosos o superficies abrasivas.
			Si el cable es demasiado largo, recójalo en rollos regulares.
	Abrazadera de trabajo y cable	Estas piezas no suelen necesitar ningún mantenimiento en particular, salvo inspección y limpieza periódicas.	NO pise el cable.
	Filtro de agua	Revise si hay humedad.	Realice las mismas acciones que con el cuerpo, el mango y el cable de la antorcha. Drénalo, si es necesario.

Solución de problemas

En las operaciones de corte pueden surgir fallas de rendimiento no causadas por el mal funcionamiento del equipo, sino por otros motivos, tales como:

Fallas más comunes en cortes por plasma:

1. La velocidad de corte es excesiva.
2. Las piezas consumibles están gastadas.
3. El metal que se está cortando es demasiado grueso.
4. La abrazadera de trabajo no está bien sujeta a la pieza de trabajo.
5. El compresor es inadecuado.

La tabla siguiente muestra los problemas más comunes relacionados con el uso del sistema de plasma 700P de Forney y una explicación de cómo resolverlos.

Si no puede corregir el problema con la guía básica de solución de problemas o si necesita más ayuda:


1. Llame a un distribuidor autorizado de Forney;
2. Llame a Atención al Cliente de Forney.

PROBLEMA	RAZONES POSIBLES	SOLUCIÓN RECOMENDADA
LED DE COLOR VERDE APAGADO: el ventilador no funciona.	No hay entrada de energía	Conecte el sistema a la fuente de entrada de energía correcta.
		Verifique que la alimentación eléctrica esté encendida en el panel de alimentación principal o en la caja de interruptores de desconexión de la alimentación.
		Asegúrese de que el interruptor de energía (posterior) esté en la posición ON (Encendido).
LED DE COLOR VERDE ENCENDIDO, LED DE COLOR AMARILLO de sobrecalentamiento ENCENDIDO.	La unidad se sobrecalentó	Deje enfriar la unidad con el ventilador interno funcionando. Cuando se haya enfriado, reduzca el tiempo de corte de arco a menos del correspondiente al ciclo de tarea nominal del sistema.
	Flujo de aire obstruido	Compruebe la instalación correcta de las piezas consumibles de la antorcha.
		Revise si las piezas consumibles presentan desgaste, residuos u orificios obstruidos y reemplace las que estén gastadas por nuevas piezas consumibles de Forney.
LED DE COLOR VERDE ENCENDIDO, LED DE COLOR AMARILLO de sobrecalentamiento APAGADO: no fluye aire cuando se presiona el interruptor de la antorcha.	Tapa protectora no instalada correctamente	Verifique que las piezas consumibles de la antorcha estén bien instaladas.
	Falla en el interruptor de la antorcha o en el ensamblaje de las piezas del soporte de la antorcha	Reemplace la antorcha.
	Falla en la tarjeta de circuito impreso principal	Se requiere servicio técnico capacitado.
LED DE COLOR VERDE ENCENDIDO, LED DE COLOR AMARILLO de sobrecalentamiento APAGADO. El aire fluye, el arco piloto no se inicia.	Piezas defectuosas en la antorcha	Reemplace la antorcha.
	Falla en la tarjeta de circuito impreso principal	Se requiere servicio técnico capacitado.
La antorcha tiene el arco piloto, pero no corta.	Cable de trabajo no conectado	Conecte bien la abrazadera de trabajo a la pieza de trabajo.
	Entrada de energía de CA demasiado baja	Asegúrese de que el sistema tenga una fuente de entrada de energía apropiada.
		Si usa un cable de extensión, elimínelo o redúzcale la longitud.
	Falla en la tarjeta de circuito impreso principal	Se requiere servicio técnico capacitado.

PROBLEMA	RAZONES POSIBLES	SOLUCIÓN RECOMENDADA
El arco no se transfiere a la pieza de trabajo.	Contacto insuficiente de la abrazadera de trabajo con la pieza de trabajo	Limpie el área cuando se sujete la abrazadera de trabajo a la pieza de trabajo para asegurar una buena conexión de metal con metal.
		Revise si la abrazadera de trabajo y su cable presentan daños; repare o reemplace lo necesario.
	Es posible que la antorcha esté demasiado lejos de la pieza de trabajo	Acerque la antorcha a la pieza de trabajo y enciéndala otra vez.
Corte de baja calidad	Uso incorrecto de la antorcha	Repase las instrucciones de funcionamiento.
	Las piezas de la antorcha están gastadas	Revise si las piezas consumibles están gastadas y, si es así, reemplácelas por nuevas piezas consumibles de Forney.
Las chispas se despiden hacia arriba y atrás en el cabezal de la antorcha.	Velocidad de corte excesiva	Reduzca la velocidad de avance de la antorcha.
	La pieza de trabajo es demasiado gruesa	Elija una pieza de trabajo de material más delgado, dentro de los límites operativos del sistema.
Penetración insuficiente	Velocidad de corte excesiva	Reduzca la velocidad de avance de la antorcha.
	La antorcha está demasiado inclinada	Asegúrese de que la antorcha esté perpendicular a la pieza de trabajo.
	La pieza de trabajo es demasiado gruesa	Elija una pieza de trabajo de material más delgado, dentro de los límites operativos del sistema.
	Corriente de corte demasiado baja	Asegúrese de que el sistema tenga una fuente de entrada de energía apropiada.
		Si usa un cable de extensión, elimínelo o redúzcale la longitud.
	Las piezas de la antorcha están gastadas	Revise si las piezas consumibles están gastadas y, si es así, reemplácelas por nuevas piezas consumibles de Forney.
	Piezas de fabricantes no originales	Use solo consumibles originales de Forney para optimizar el rendimiento.
El arco de corte se interrumpe, pero se vuelve a encender cuando se presiona el gatillo nuevamente.	Velocidad de corte demasiado lenta	Aumente la velocidad de avance de la antorcha.
	Distancia excesiva entre la antorcha y la pieza de trabajo.	Reduzca la distancia entre la antorcha y la pieza de trabajo.
	Línea de CA demasiado baja: reduzca la corriente de salida	Asegúrese de que el sistema tenga una fuente de entrada de energía apropiada.
		Si usa un cable de extensión, elimínelo o redúzcale la longitud.
	Las piezas de la antorcha están gastadas	Revise si las piezas consumibles están gastadas y, si es así, reemplácelas por nuevas piezas consumibles de Forney.
	Piezas de fabricantes no originales	Use solo consumibles originales de Forney para optimizar el rendimiento.
	El cable de trabajo está desconectado	Sujete con firmeza el cable de trabajo al material que está cortando, lo más cerca posible del área de trabajo.

PROBLEMA	RAZONES POSIBLES	SOLUCIÓN RECOMENDADA
Demasiados desechos metálicos	Velocidad de corte demasiado lenta (desecho metálico inferior)	Aumente la velocidad de avance de la antorcha.
	Velocidad de corte excesiva (desecho metálico superior)	Reduzca la velocidad de avance de la antorcha.
	Distancia excesiva entre la antorcha y la pieza de trabajo	Reduzca la distancia entre la antorcha y la pieza de trabajo.
	Corriente de corte demasiado baja	Asegúrese de que el sistema tenga una fuente de entrada de energía apropiada.
		Si usa un cable de extensión, elimínelo o redúzcale la longitud.
	Las piezas de la antorcha están gastadas	Revise si las piezas consumibles están gastadas y, si es así, reemplácelas por nuevas piezas consumibles de Forney.
Ángulo de corte inclinado (no perpendicular)	Piezas de fabricantes no originales	Use solo consumibles originales de Forney para optimizar el rendimiento.
	Posición incorrecta de la antorcha	Asegúrese de que la antorcha esté perpendicular a la pieza de trabajo.
	Desgaste asimétrico del orificio de la boquilla y/o ensamblaje incorrecto de las piezas de la antorcha	Compruebe la instalación correcta de las piezas consumibles de la antorcha. Revise si las piezas consumibles están gastadas y, si es así, reemplácelas por nuevas piezas consumibles de Forney.
Desgaste excesivo de la boquilla o el electrodo	Presión de aire demasiado baja	Revise si el compresor de aire funciona bien.
	Se excede la capacidad del sistema (material demasiado grueso)	Elija una pieza de trabajo de material más delgado, dentro de los límites operativos del sistema.
	Aire contaminado (humedad, aceite)	Revise si el compresor de aire funciona bien.
	Excesivos encendidos del arco piloto en el aire	Discontinúe los falsos inicios sin estar en contacto con la pieza de trabajo.
	Antorcha ensamblada de forma incorrecta	Compruebe la instalación correcta de las piezas consumibles de la antorcha.
	Punta de antorcha en contacto con la pieza de trabajo	Siga los procedimientos correctos de corte o perforación.
	Componentes del cabezal de la antorcha dañados o sueltos	Compruebe la instalación correcta de las piezas consumibles de la antorcha.
		Si la antorcha está dañada, reemplácela.
	Piezas de fabricantes no originales	Use solo consumibles originales de Forney para optimizar el rendimiento.
Sobrecalentamiento	Se excede el ciclo de tarea del sistema de plasma	Deje enfriar la unidad con el ventilador interno funcionando. Cuando se haya enfriado, reduzca el tiempo de corte de arco a menos del correspondiente al ciclo de tarea nominal del sistema.

Diagrama de cableado

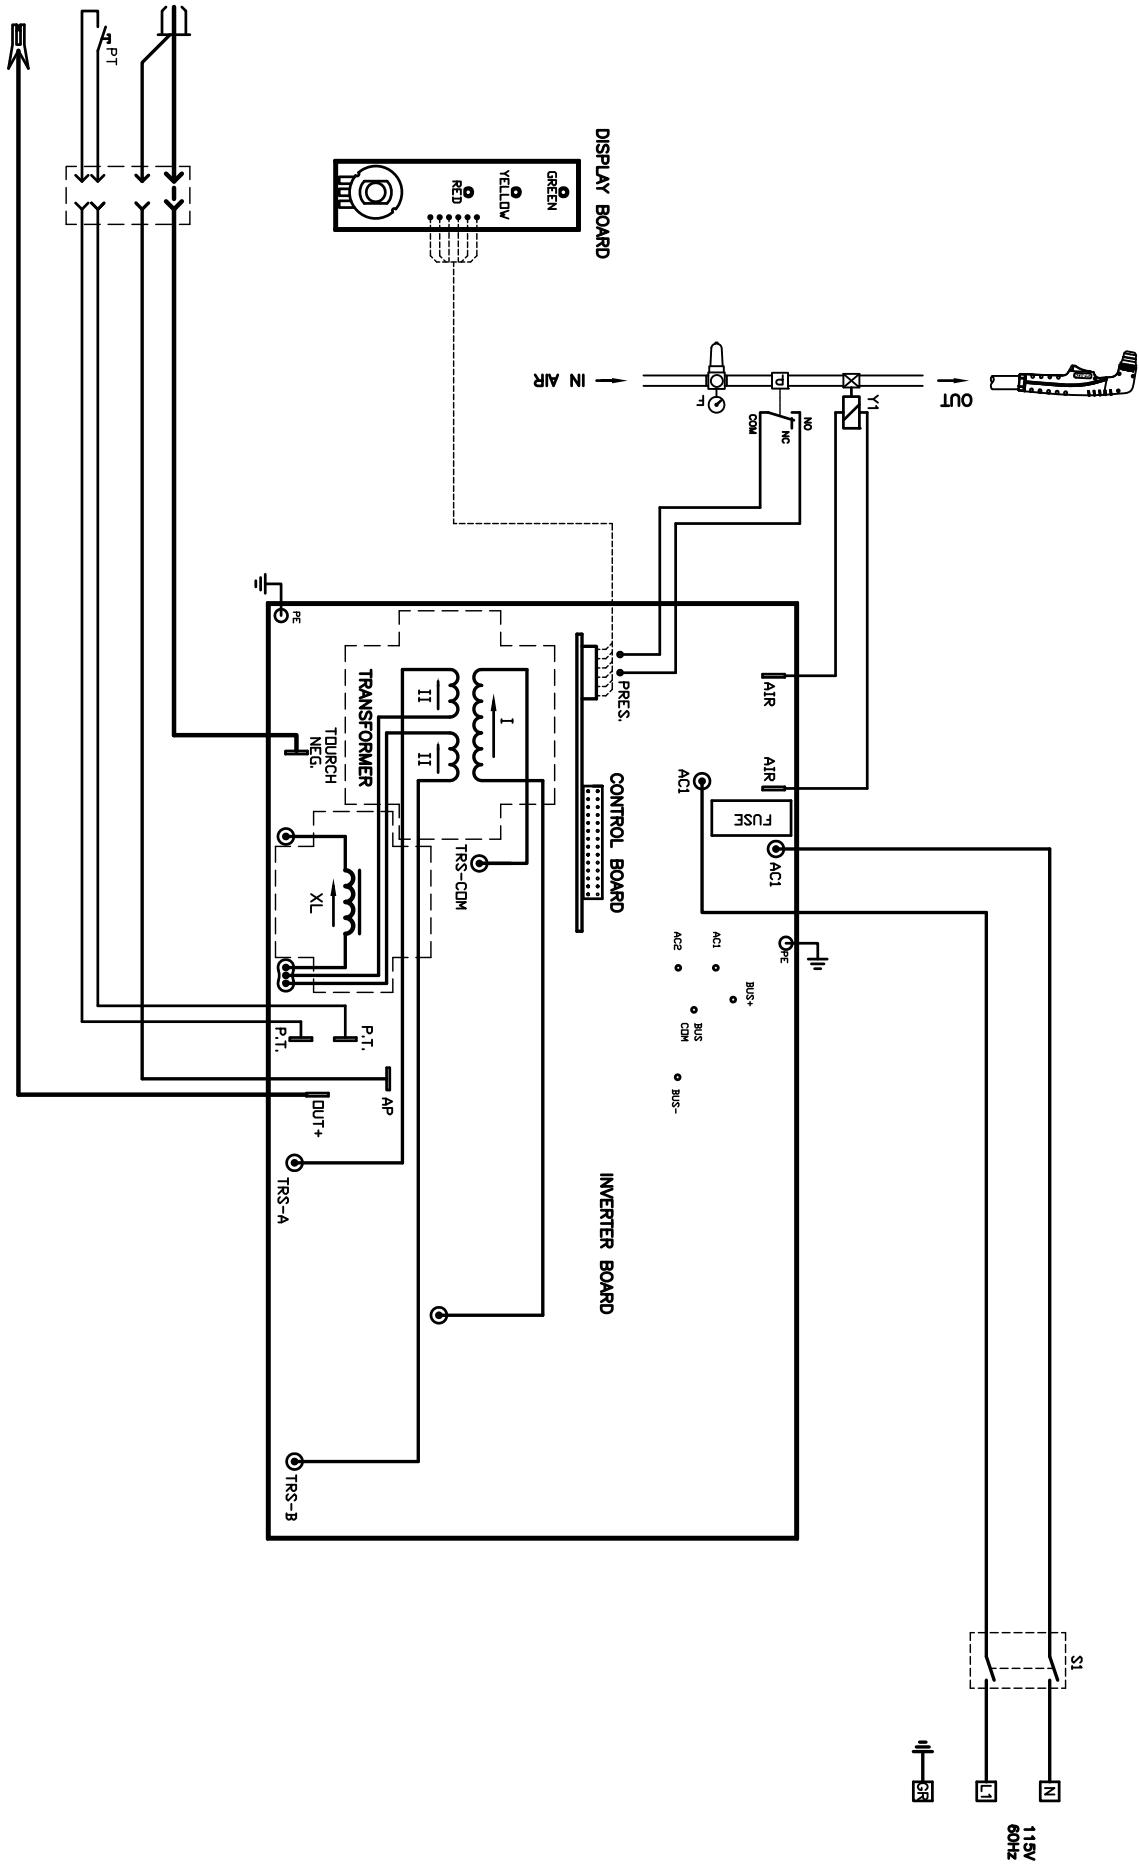


Piezas

Lista de piezas de la unidad

N.º DE REF.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANT. POR PAQUETE
01	23010111	ANTORCHA DE PLASMA PT-40C	1
02	85409	VENT. DE AIRE DE PLÁSTICO	1
03	84964	ABRAZADERA DE DESCARGA A TIERRA	1
04	43210219	CABLE CON CONEXIÓN A TIERRA	1
05	85401	BASTIDOR	1
06	85553	PERILLA CON TAPA E INDICADOR	1
07	77650450	ETIQUETA DE INFORMACIÓN DE CORTE DEL PLASMA 325P	1
08	77650440	ETIQUETA DEL PANEL FRONTAL	1
09	22735213	PCB DEL PANEL FRONTAL DE PLASMA	1
10	21690513	BLOQUE DE ANTORCHA	1
11	21690245	CUBIERTA DE PRESIÓN DE LA ANTORCHA	1
12	33620308	PANEL DIVISOR	1
13	22735203	INVERSOR DE PLASMA DEL PCB PRINCIPAL	1
14	22735204	TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO DEL PANEL FRONTAL	1
15	85407	INTERRUPTOR NEGRO BIPOLAR C/PROTECCIÓN	1
16	85230	ABRAZADERA DE CABLE + TUERCA DE ANILLO	2
17	22905080K	INDICADOR DEL FILTRO	1
18	20220179	CABLE DE ENTRADA	1
19	22910068K	CONEXIÓN 1/4 NPT	1
20	22905079K	FILTRO	1
21	22910101	CONECTOR RÁPIDO 1/4" (6,35 MM) MACHO	1
22	33740632 9005	SOPORTE DE METAL PARA REGULADOR DE AIRE	1
23	22910037	CONECTOR "T" 1/8" (3,18 MM) -H-H	1
24	22910059	CONECTOR RÁPIDO HEMBRA	1
25	22900029	SENSOR DE PRESIÓN DE AIRE	1
26	22910007	ENTRERROSCA CÓNICA 1/8" - 1/8" (3,18 MM - 3,18 MM) M-M	1
27	22900011K	VÁLVULA SOLENOIDE	1
28	22910076	CONECTOR RÁPIDO MACHO	1
29	33700426 9005	PANEL INFERIOR	1
30	05000297	PANEL FRONTAL	1
31	21605023K	OJAL DE GOMA	5
32	85208	ABRAZADERA DE CABLE PARA CABLE	1
33	04600350	CAJA PARA CONSUMIBLES	1
34	05000299	CUBIERTA	1
35	33740579 9005	ENVOLTURA DE ANTORCHA	1
36	21600067	ASA PARA ENVOLTURA DE ANTORCHA	1
37	20220157	ADAPTADOR	1

Desglose de piezas de la unidad

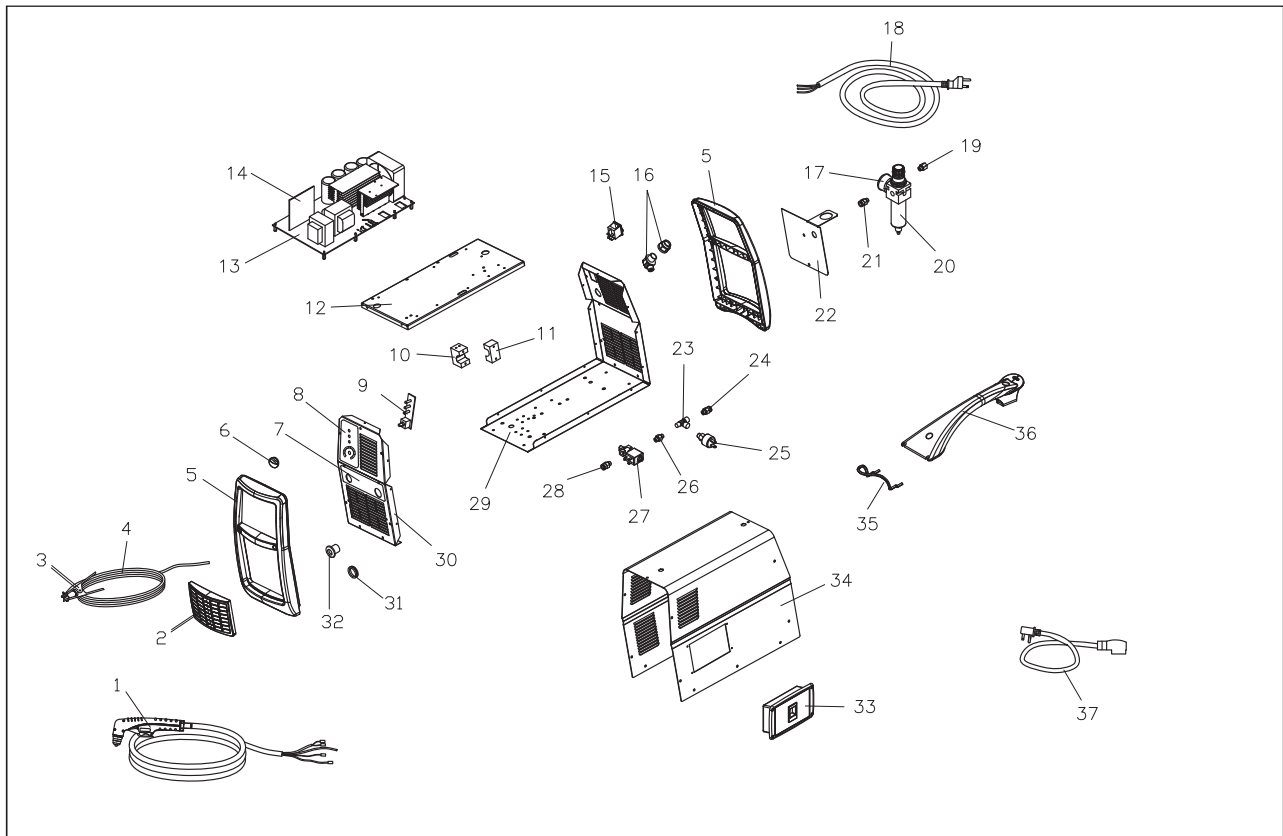

Selección y reemplazo de piezas consumibles de la antorcha



DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN LA FUENTE Y ESPERE QUE LA ANTORCHA SE ENFRÍE ANTES DE DESARMAR LA ANTORCHA O LOS CABLES DE ESTA.



USE SOLO LAS ANTORCHAS Y CONSUMIBLES ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.



ES MUY IMPORTANTE QUE LEA CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE ELEGIR LAS PIEZAS CONSUMIBLES PARA LA ANTORCHA. ESTO EVITARÁ DAÑO A LA ANTORCHA Y AL SISTEMA DE PLASMA.

Durante el transcurso del uso normal, las piezas consumibles de la antorcha de plasma se desgastan y deben reemplazarse periódicamente. Antes de usar el sistema de plasma, debe revisar si las piezas están gastadas y, si es necesario, reemplazarlas.

El diseño de PIP (Piezas correctamente instaladas) de la antorcha exige que las piezas consumibles se instalen correctamente para que la antorcha funcione. Para cambiar las piezas consumibles de la antorcha, siga este procedimiento:

1. Coloque la antorcha con la tapa protectora hacia arriba para evitar que estas piezas se caigan cuando se saque la tapa.




¡PRECAUCIÓN! Ajuste la tapa protectora a mano; no use herramientas, ya que estas podrían dañar la antorcha y las piezas consumibles.

2. Desenrosque y saque la tapa protectora del ensamblaje del cabezal de la antorcha.
3. Saque la punta, el distribuidor de gas y el electrodo.
4. Coloque el electrodo, el distribuidor de gas y la punta.
5. Ajuste a mano la tapa protectora hasta que esta se asiente en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al colocar la tapa, revise la rosca antes de continuar.

Lista de piezas de la antorcha

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANT.
01	23015183	CUERPO DE LA ANTORCHA	1
02	23015187	ELECTRODO	1
03	23015179	DIFUSOR DE GAS	1
04	23015189	PUNTA DE CORTE $\varnothing 0,65$ MM - 20 A	1
04	23015186	PUNTA DE CORTE $\varnothing 0,8$ MM - 20/30 A	1
05	23015188	TAPA DE RETENCIÓN	1
06	23015193	LLAVE PARA ELECTRODO	1
07	23015397	MANGO DE LA ANTORCHA	1
08	23015398	CONEXIÓN FIJA DEL CONJUNTO DEL CABLE DE 15 PIES (5 M)	1

Desglose de piezas de la antorcha

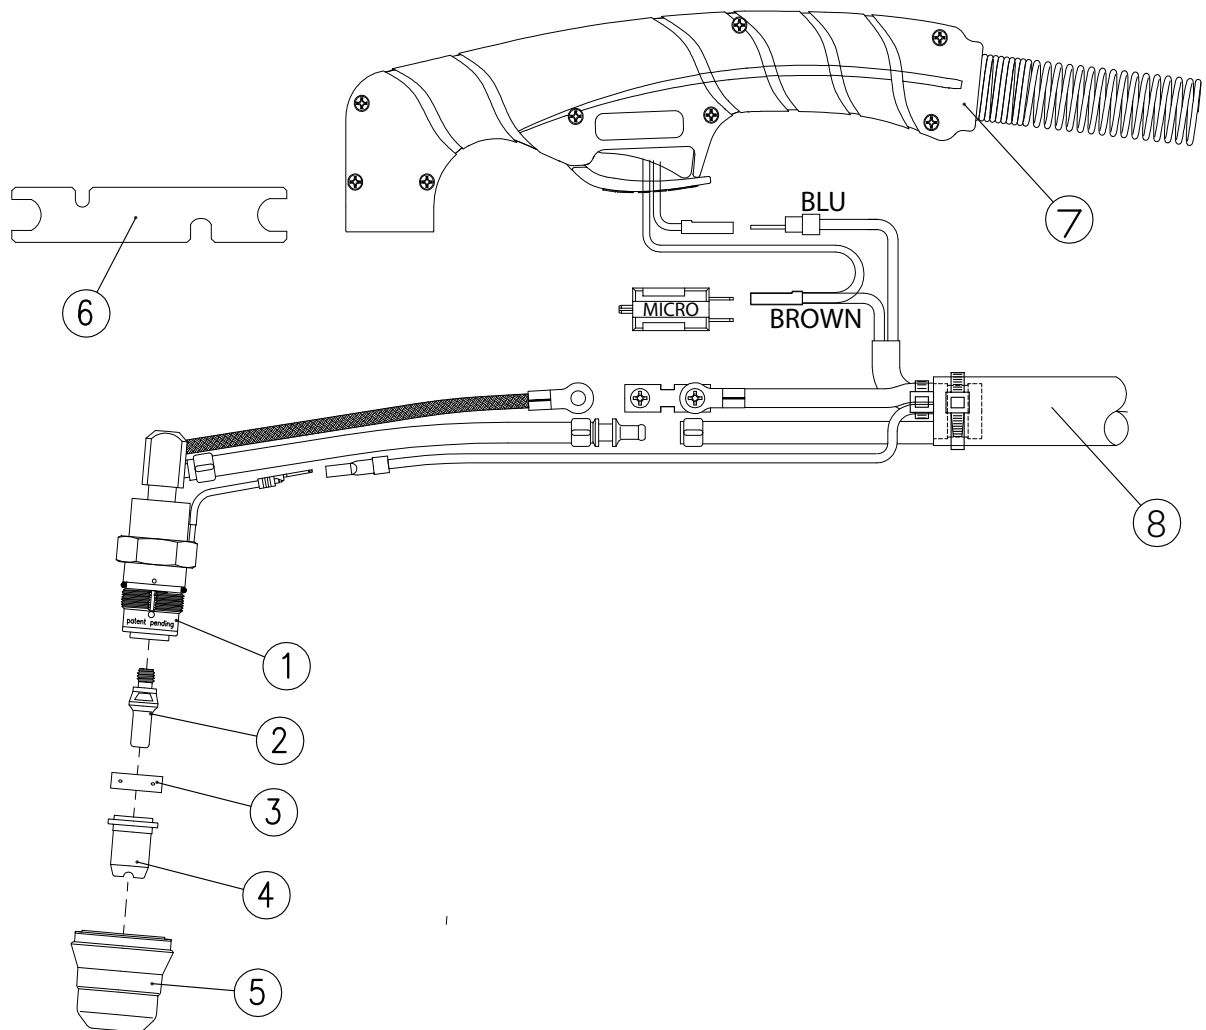

Notas del usuario

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Forney Industries, Inc.

2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525
+1-800-521-6038
www.forneyind.com